

Asbestinventarisatetest

Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge





SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20250425-000317.000

Uitgegeven op : 25.04.2025

Geldig tot : 25.04.2035

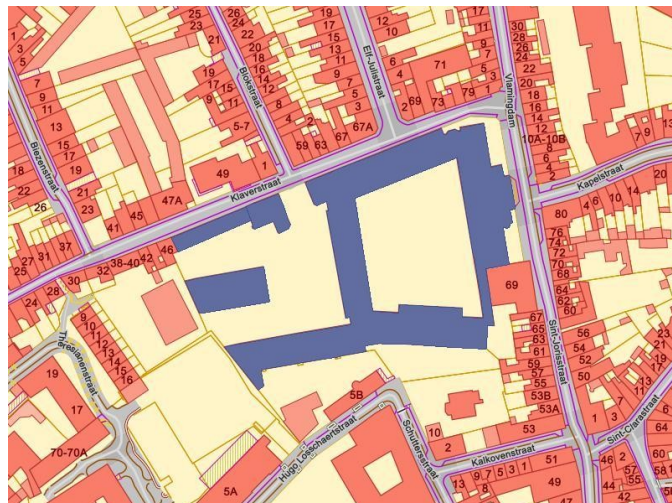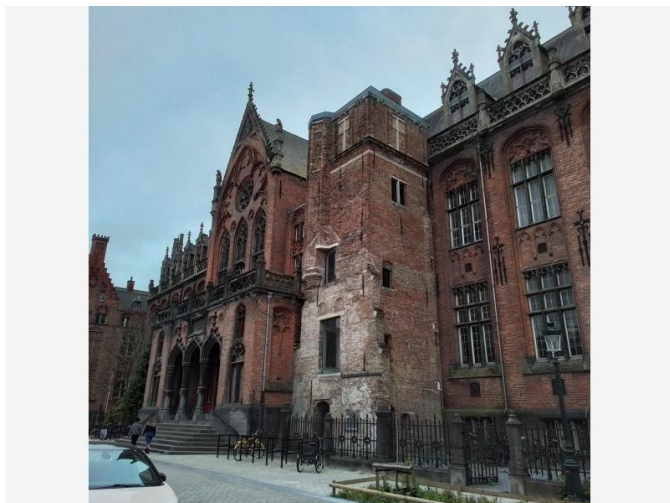

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

4

Asbestmaterialen

0

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

0

Asbestmaterialen

Dringend verwijderen

0

Asbestmaterialen

Dringend maatregelen nemen

2

Asbestmaterialen

Verwijderen

0

Asbestmaterialen

Maatregelen nemen

2

Asbestmaterialen

Zorgvuldig beheren

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Sam Caron - DES-CRQ68

Procescertificaat : A² Advies - ORG-EDY7U

KBO-nummer : 0767439848

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave


Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	7
Zone 1: Hoofdgebouw.....	8
Plan 1.1: Kelder : pleisterwerk wanden.....	9
Plan 1.2: Kelder : pleisterwerk plafond.....	11
Plan 1.3: Kelder : bakelieten toepassingen.....	13
Plan 1.4: Kelder : roetluiken.....	15
Plan 1.5: Kelder : Leidingisolatie.....	17
Plan 1.6: Gelijkvloers : pleisterwerk wanden.....	19
Plan 1.7: Gelijkvloers : pleisterwerk plafond.....	20
Plan 1.8: Gelijkvloers : bakelieten toepassingen.....	21
Plan 1.9: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden.....	22
Plan 1.10: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond.....	23
Plan 1.11: Verdiep +1 : asbestborden.....	24
Plan 1.12: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden.....	25
Plan 1.13: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond.....	26
Plan 1.14: Verdiep + 1: bakelieten toepassingen.....	27
Plan 1.15: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden.....	28
Plan 1.16: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond.....	29
Plan 1.17: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden.....	30
Plan 1.18: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond.....	31
Plan 1.19: Daken : leien.....	32
Zone 2: Turnzaal.....	33
Plan 2.1: Kelder turnzaal : pleisterwerk wanden.....	34
Plan 2.2: Kelder turnzaal : pleisterwerk plafond.....	36
Plan 2.3: Kelder turnzaal : bakelieten toepassingen.....	38
Plan 2.4: Turnzaal gvl : pleisterwerk wanden.....	39
Plan 2.5: Turnzaal gvl : pleisterwerk plafond.....	40
Plan 2.6: Turnzaal gvl : bakelieten toepassingen.....	41
Plan 2.7: Turnzaal V1 : pleisterwerk wanden.....	42
Plan 2.8: Turnzaal V1: pleisterwerk plafond.....	43
Plan 2.9: Turnzaal V1 : bakelieten toepassingen.....	44
Plan 2.10: Turnzaal dak : leien dak.....	45
Zone 3: Beheerderswoning.....	46
Plan 3.1: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk wanden.....	47
Plan 3.2: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk plafond.....	48

Plan 3.3: Beheerderswoning kelder : bakelieten toepassingen.....	49
Plan 3.4: Beheerderswoning kelder : leidingisolatie.....	50
Plan 3.5: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk wanden.....	51
Plan 3.6: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk plafond.....	52
Plan 3.7: beheerderswoning gvl : bakelieten toepassingen.....	53
Plan 3.8: Beheerderswoning GVL : asbestbuizen.....	54
Plan 3.9: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk wanden.....	55
Plan 3.10: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk plafond.....	56
Plan 3.11: Beheerderswoning dak : leien dak.....	57
Zone 4: Wasserij.....	58
Plan 4.1: Wasserij GVL : pleisterwerk wanden.....	59
Plan 4.2: Wasserij GVL : pleisterwerk plafond.....	60
Plan 4.3: Wasserij GVL : bakelieten toepassingen.....	61
Plan 4.4: Wasserij V1 : pleisterwerk wanden.....	62
Plan 4.5: Wasserij V1 : pleisterwerk plafond.....	63
Plan 4.6: Wasserij V1 : bakelieten toepassingen.....	64
Plan 4.7: Wasserij V1 : leidingisolatie.....	65
Plan 4.8: Wasserij V1 : vinylvloer.....	66
Plan 4.9: Wasserij dak : leien dak.....	67
Asbestmaterialen.....	68
Fiche 1: Buizen Wasserij.....	69
Fiche 2: Bakelieten toepassingen.....	72
Fiche 3: Asbest krijtborden.....	75
Fiche 4: Roetluiken.....	78
Adviezen.....	81
Fiche 5: Leien daken.....	82
Geen asbest.....	83
Fiche 6: Beheerderswoning pleisterwerk wanden.....	84
Fiche 7: Wasserij pleisterwerk wanden.....	86
Fiche 8: Gvl + v1 + V2 pleisterwerk plafond.....	88
Fiche 9: Wasserij pleisterwerk plafond.....	90
Fiche 10: Leidingisolatie concierge.....	92
Fiche 11: Wasserij leidingisolatie.....	94
Fiche 12: Beheerderswoning leidingisolatie.....	96
Fiche 13: Turnzaal pleisterwerk wanden.....	98
Fiche 14: Beheerderswoning pleisterwerk plafond.....	100
Fiche 15: Vinylvloer waterrij.....	102
Fiche 16: Kelder pleisterwerk plafond.....	104

Fiche 17: Gvl + v1 +v2 pleisterwerk wanden.....	106
Fiche 18: Kelder pleisterwerk wanden.....	108
Fiche 19: Turnzaal pleisterwerk plafond.....	110
Toelichting.....	112

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hoofdgebouw

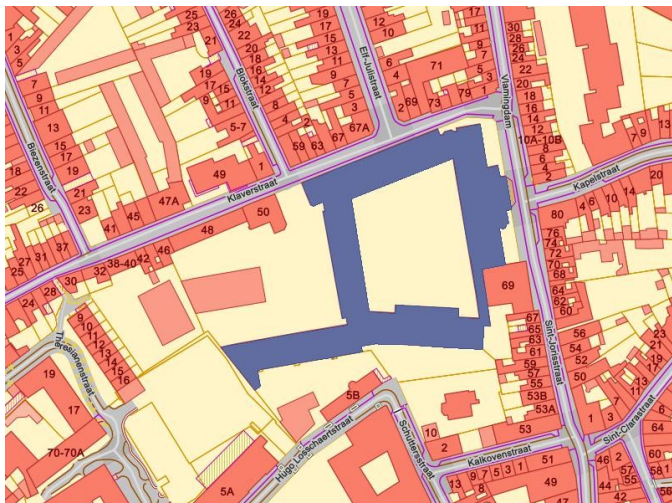

Tijdens de inspectie vastgesteld:

3 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

5 Geen asbest

Plan 1.1: Kelder : pleisterwerk wanden

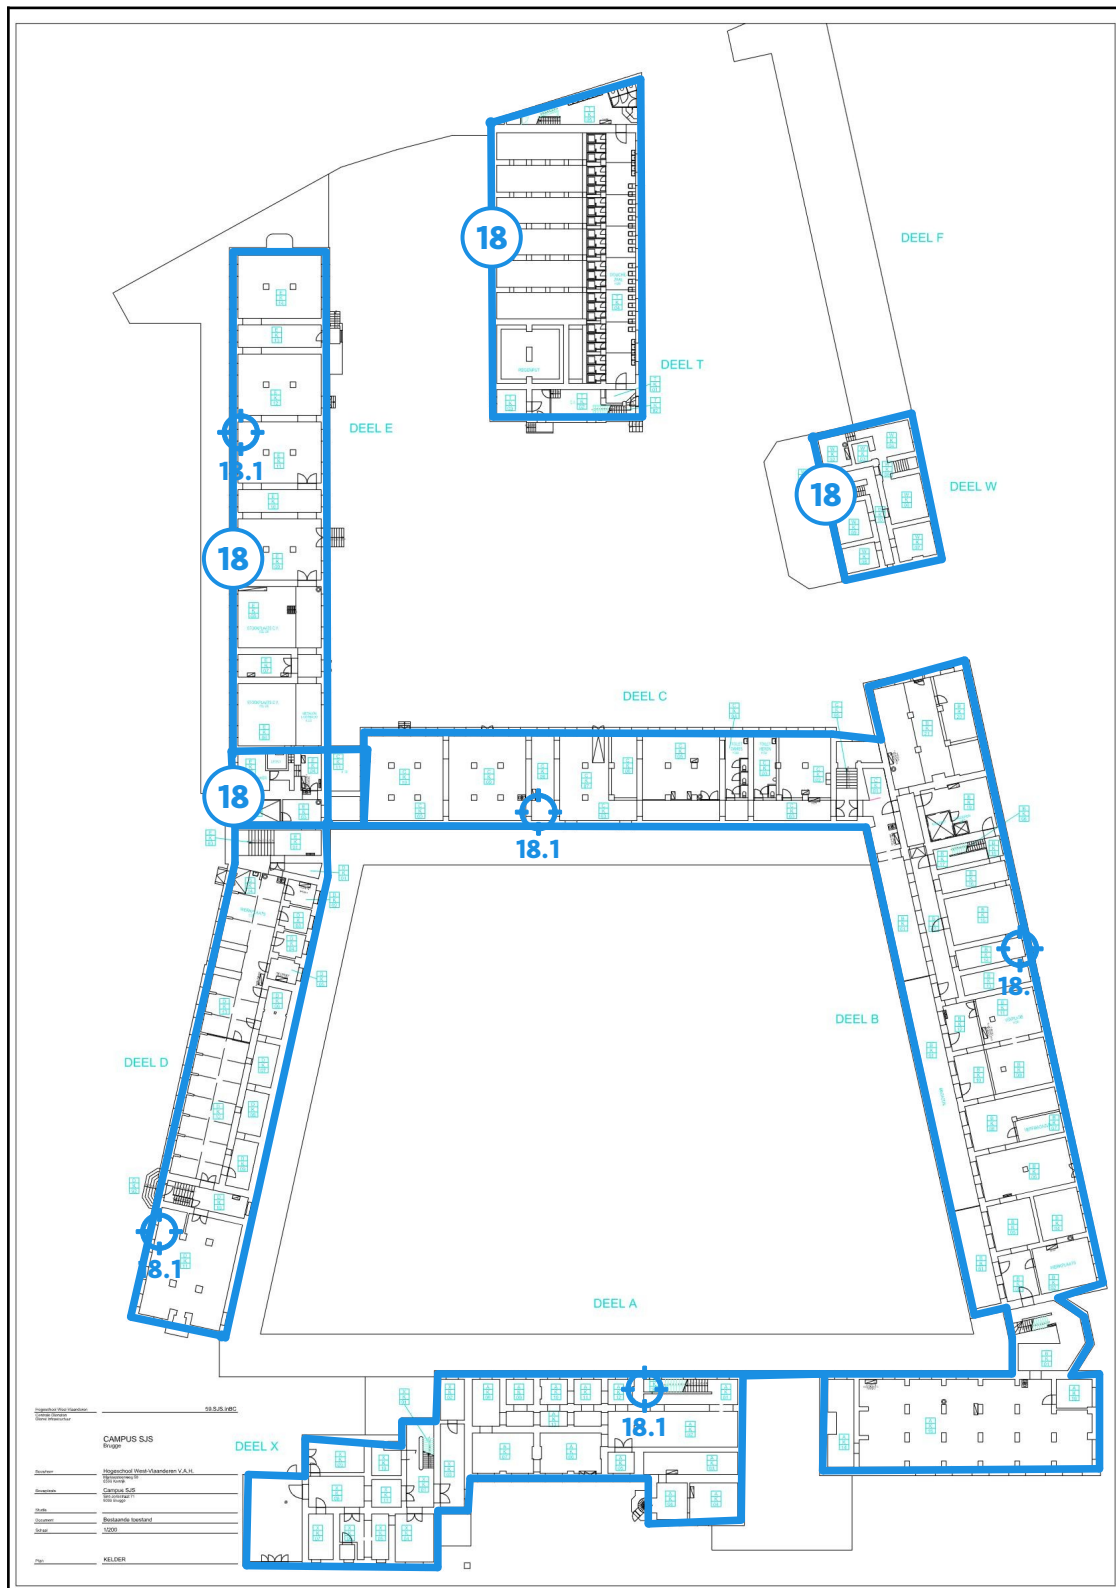


Legende van plan 1.1: Kelder : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

18. Kelder pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
18.1 Code: MM01	Mengmonster	-

Plan 1.2: Kelder : pleisterwerk plafond

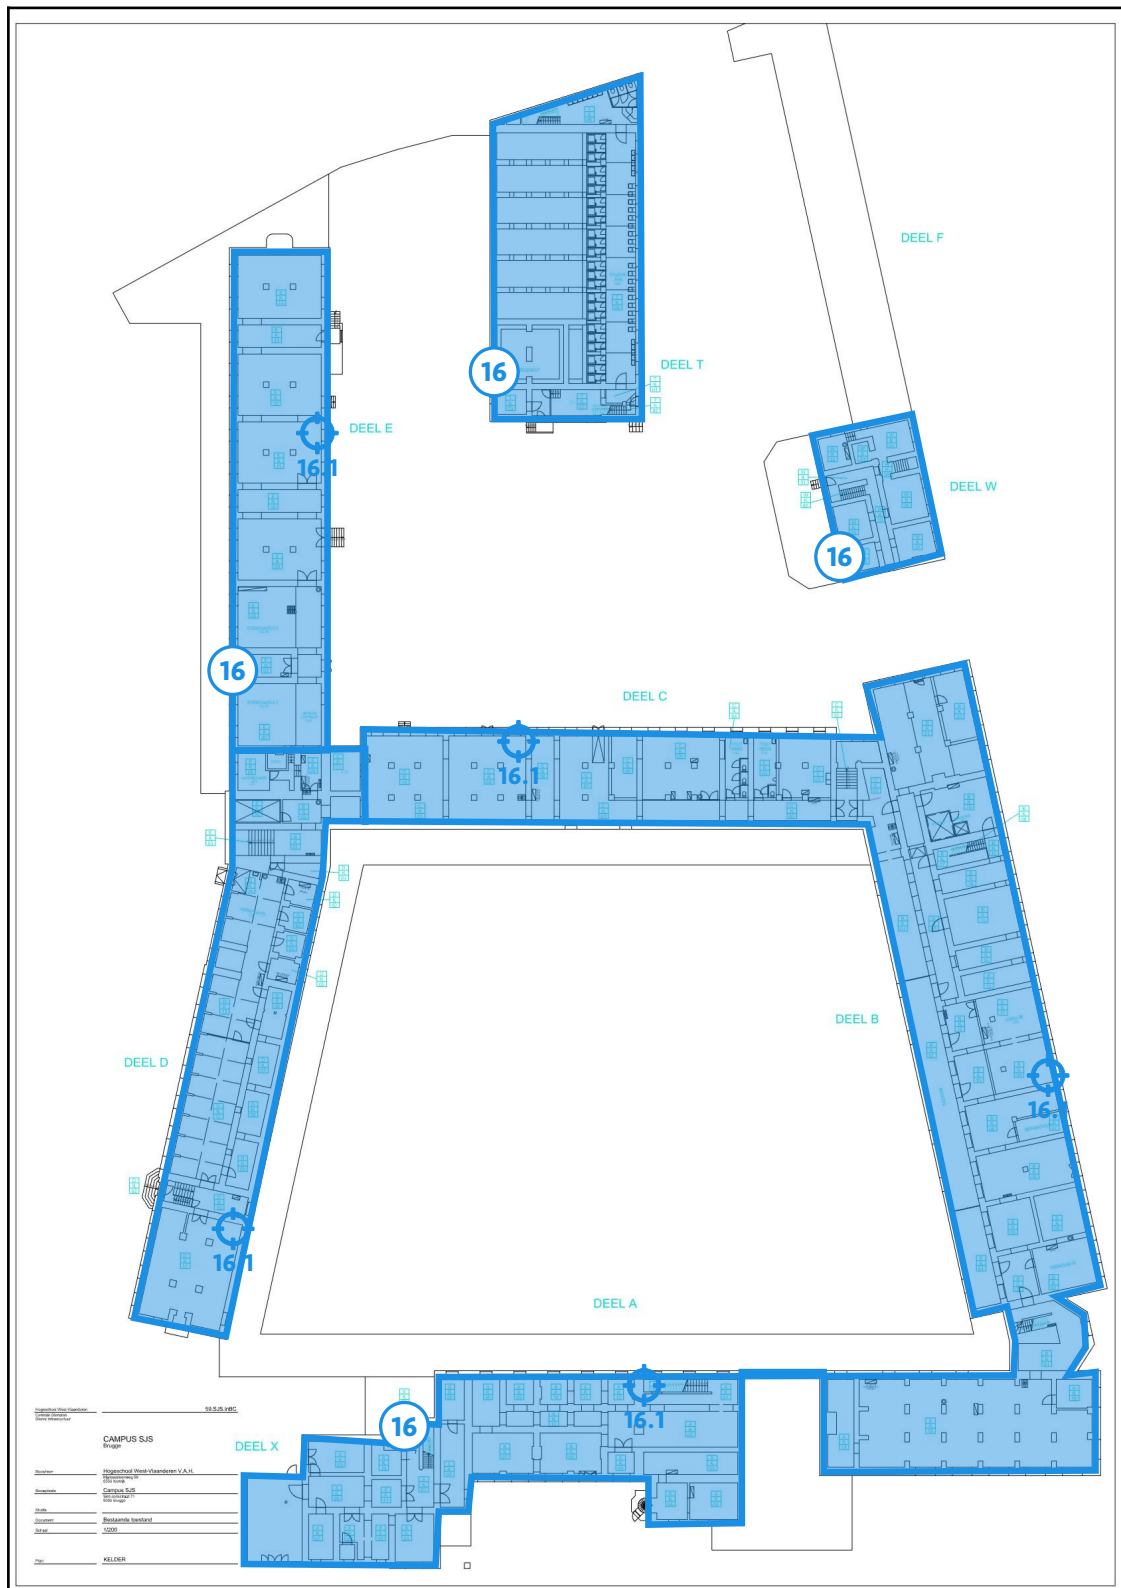


Legende van plan 1.2: Kelder : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

16. Kelder pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
16.1 Code: MM02	Mengmonster	-

Plan 1.3: Kelder : bakelieten toepassingen

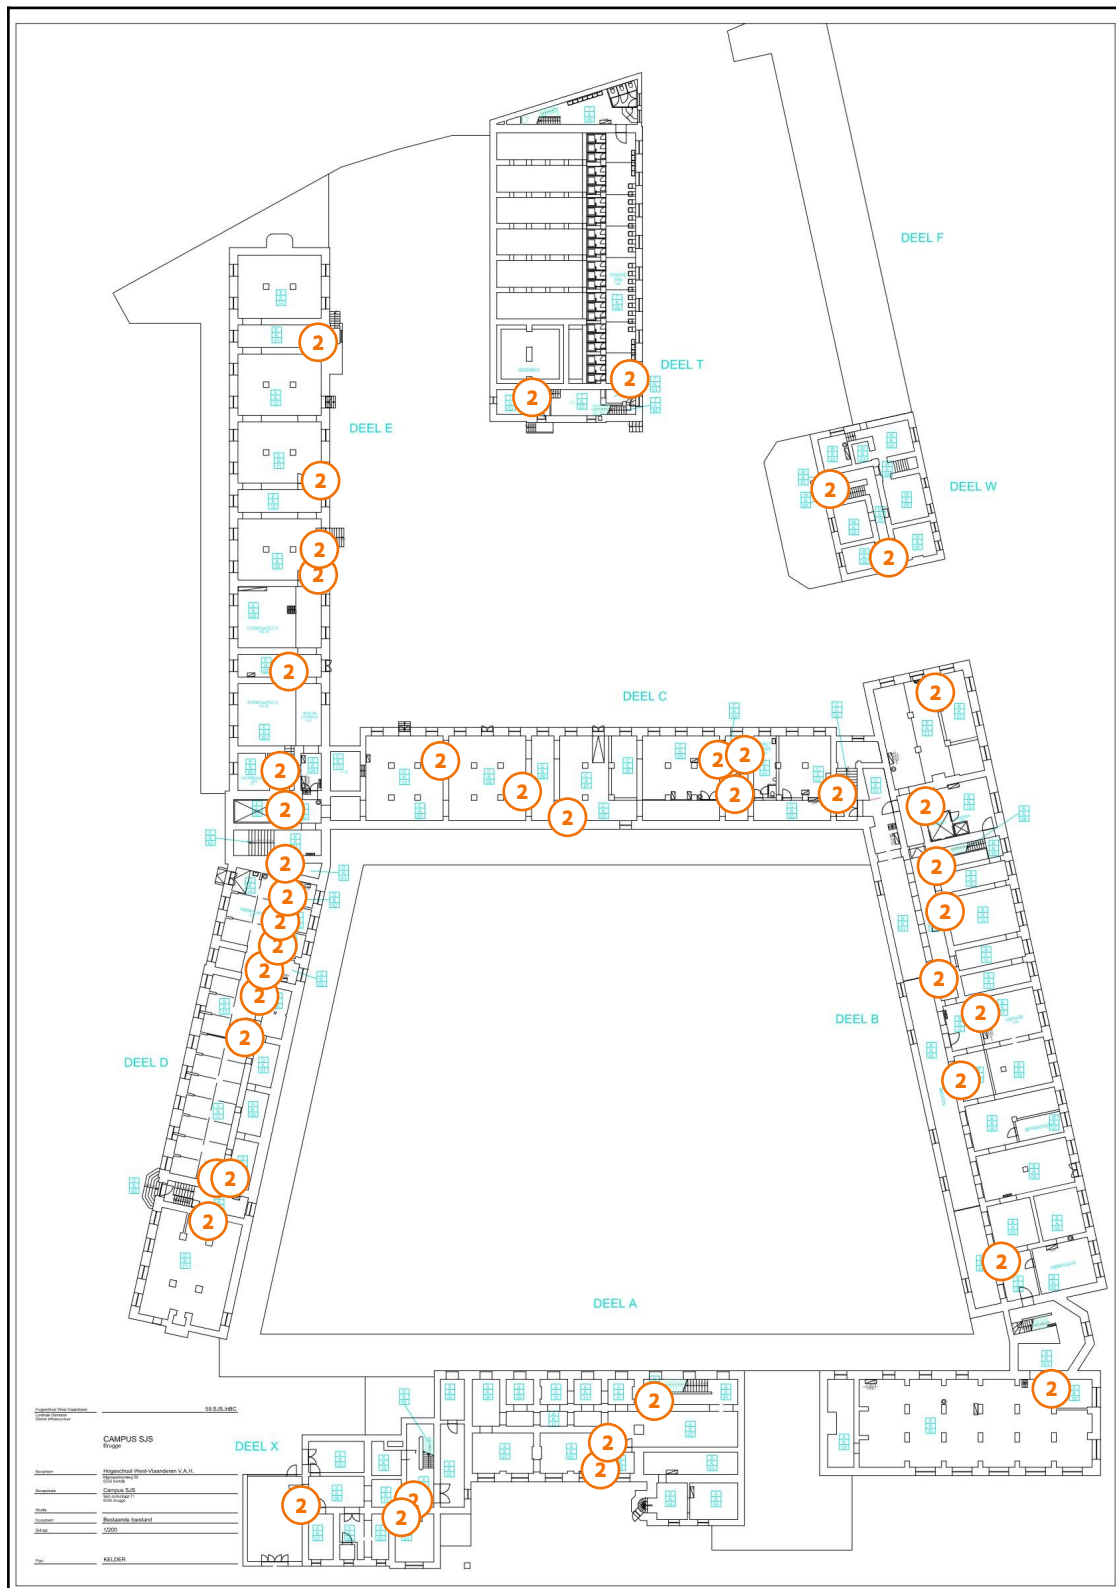


Legende van plan 1.3: Kelder : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen
----------------------------	-----------------	-----------------------------

Plan 1.4: Kelder : roetluiken

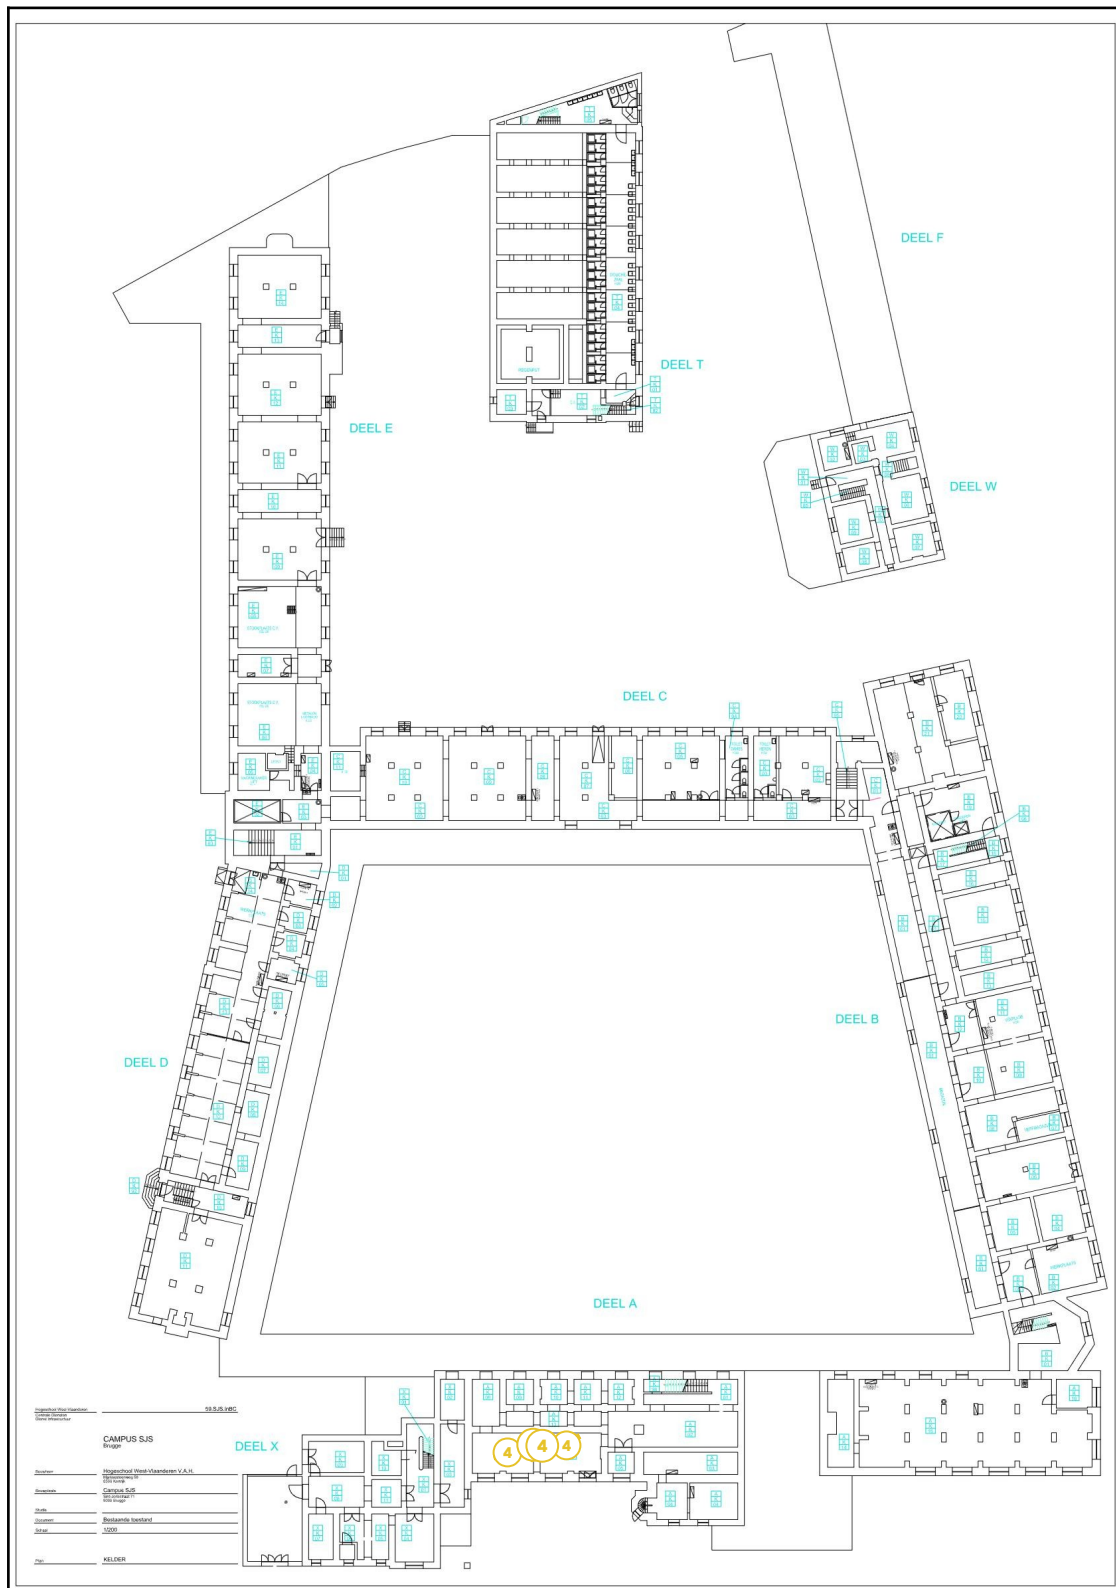


Legende van plan 1.4: Kelder : roetluiken

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

4. Roetluiken	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
---------------	-----------------	--------------------

Plan 1.5: Kelder : Leidingisolatie

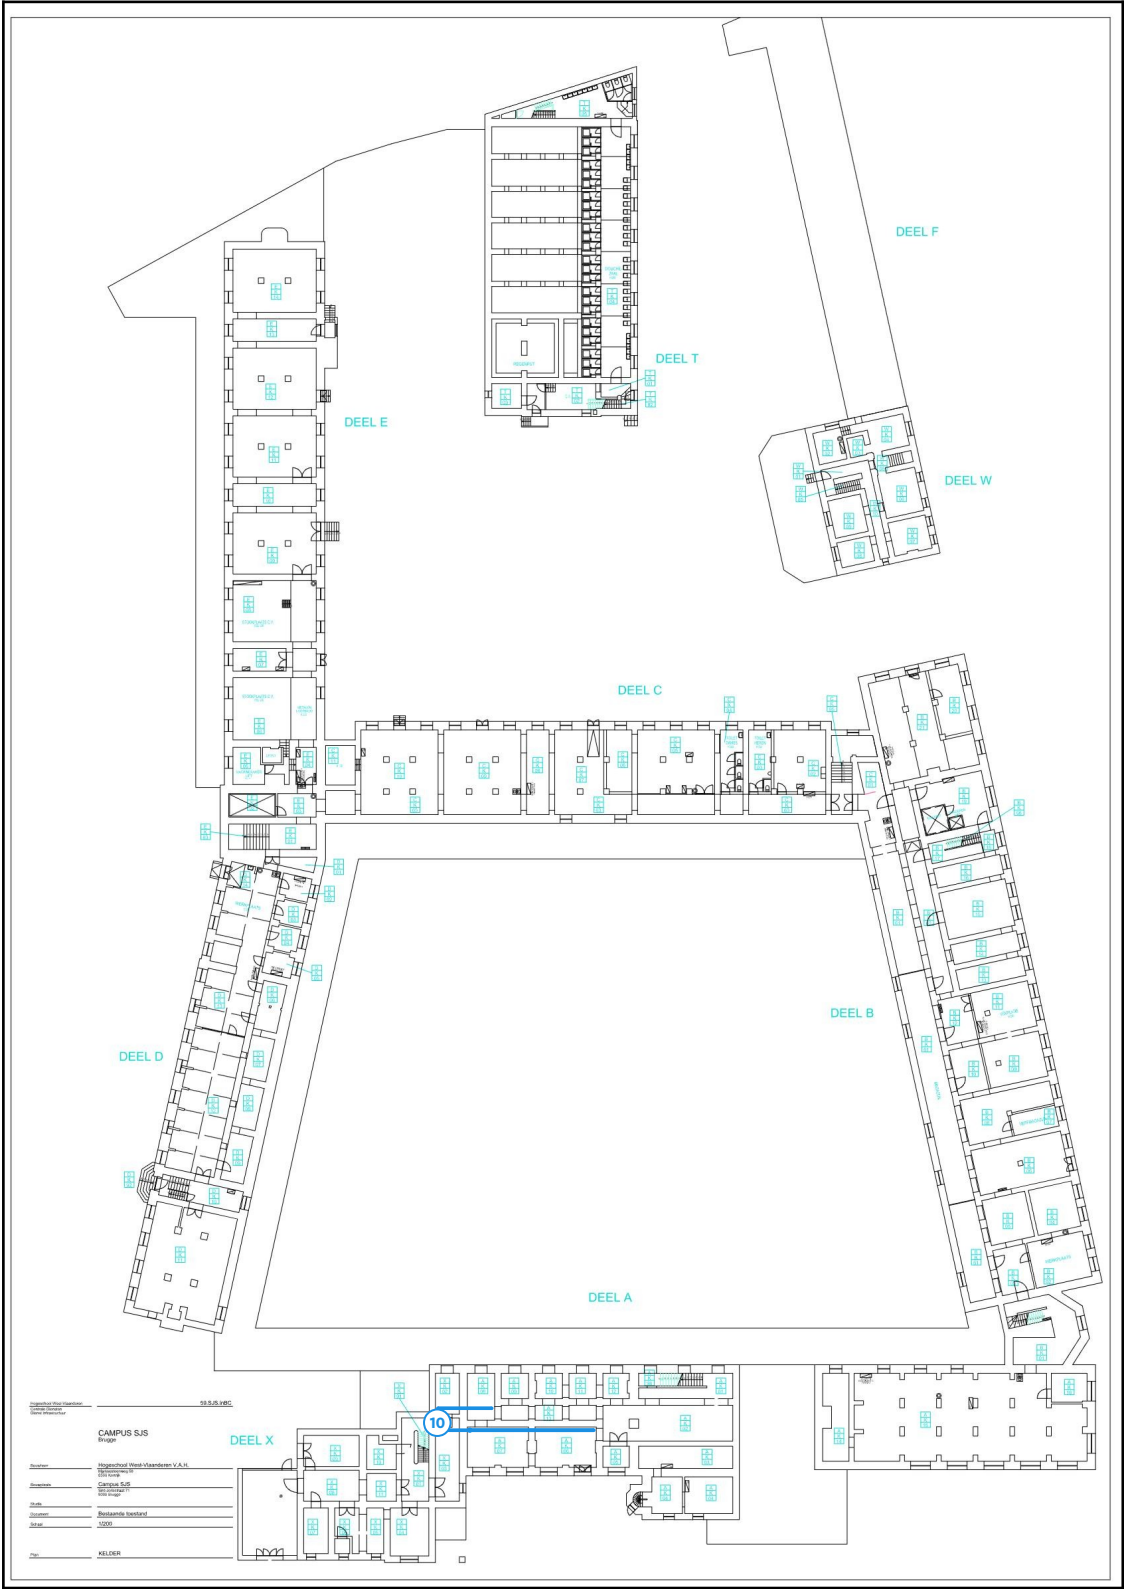


Legende van plan 1.5: Kelder : Leidingisolatie

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

10. Leidingisolatie conciierge	Geen asbest	-
--------------------------------	-------------	---


Plan 1.6: Gelijkvloers : pleisterwerk wanden

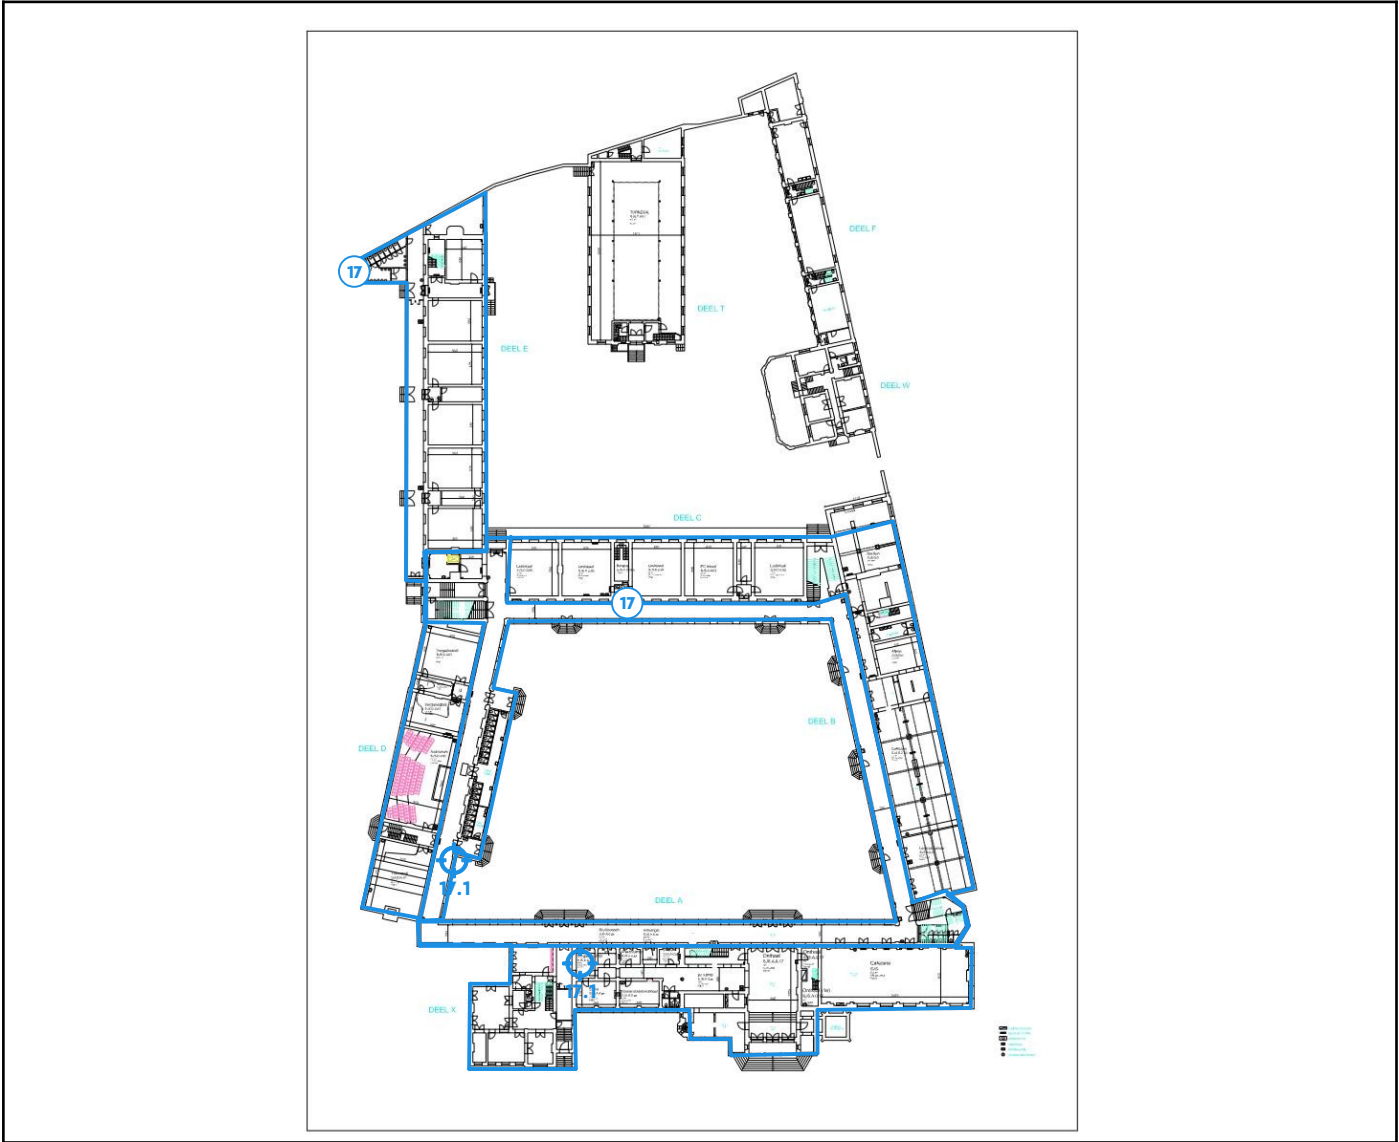

Legende van plan 1.6: Gelijkvloers : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
17. Gvl + v1 +v2 pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
17.1 Code: MM05	Mengmonster	-


Plan 1.7: Gelijkvloers : pleisterwerk plafond

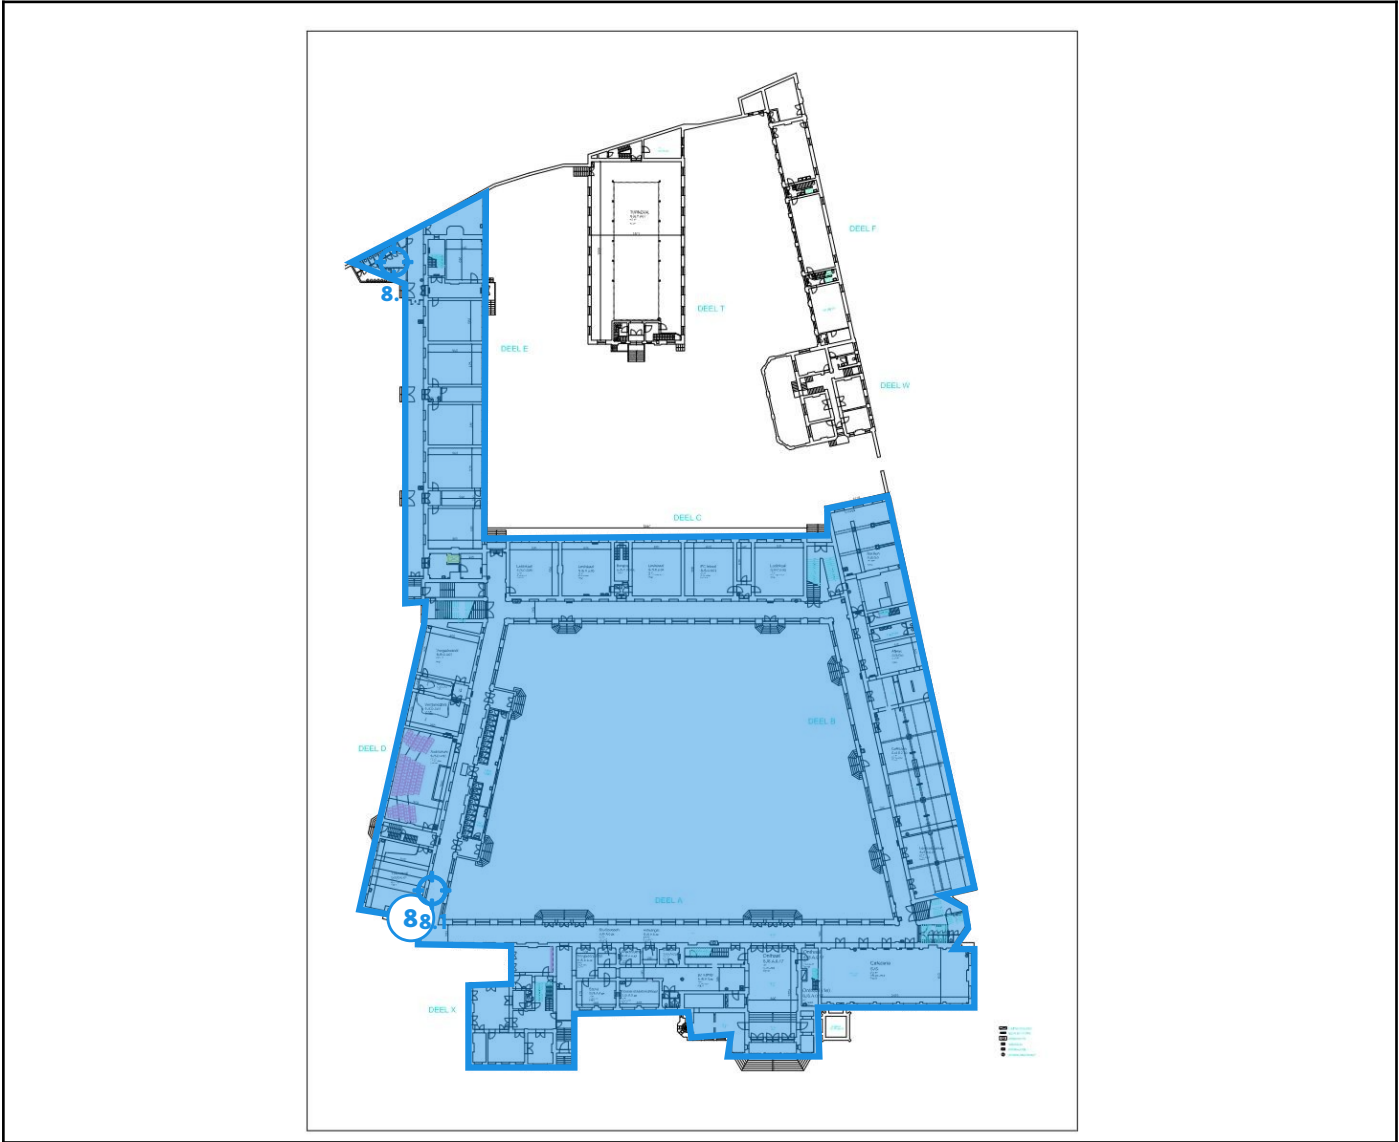

Legende van plan 1.7: Gelijkvloers : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
8. Gvl + v1 + V2 pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
8.1 Code: MM06	Mengmonster	-


Plan 1.8: Gelijkvloers : bakelieten toepassingen

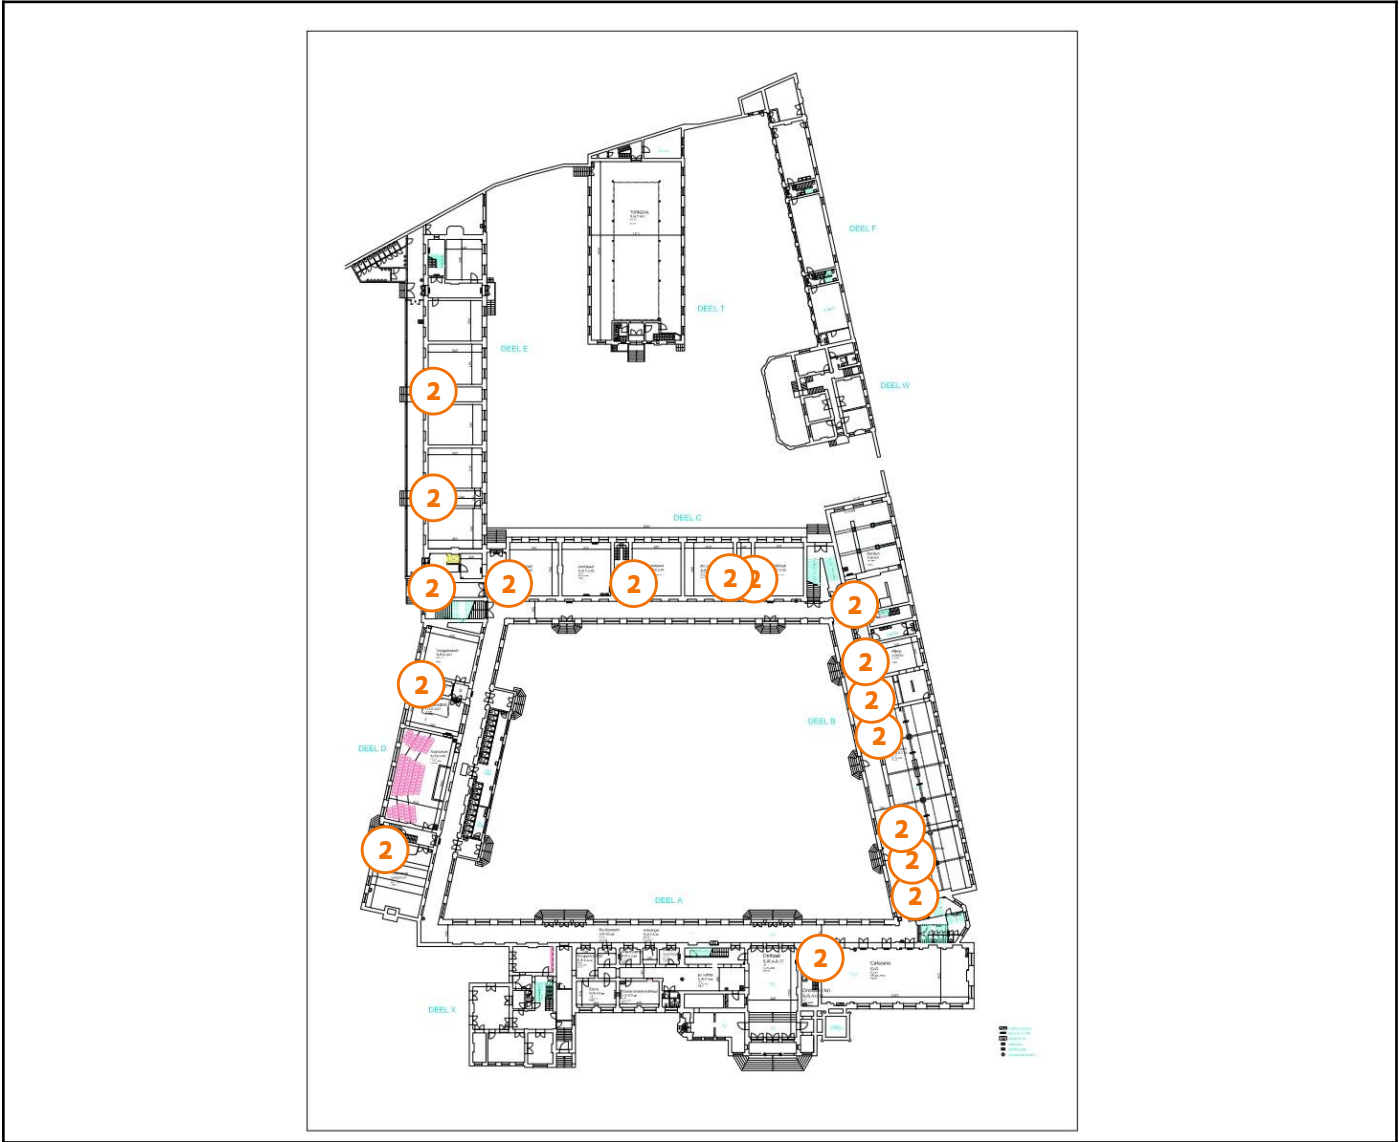

Legende van plan 1.8: Gelijkvloers : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 1.9: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden

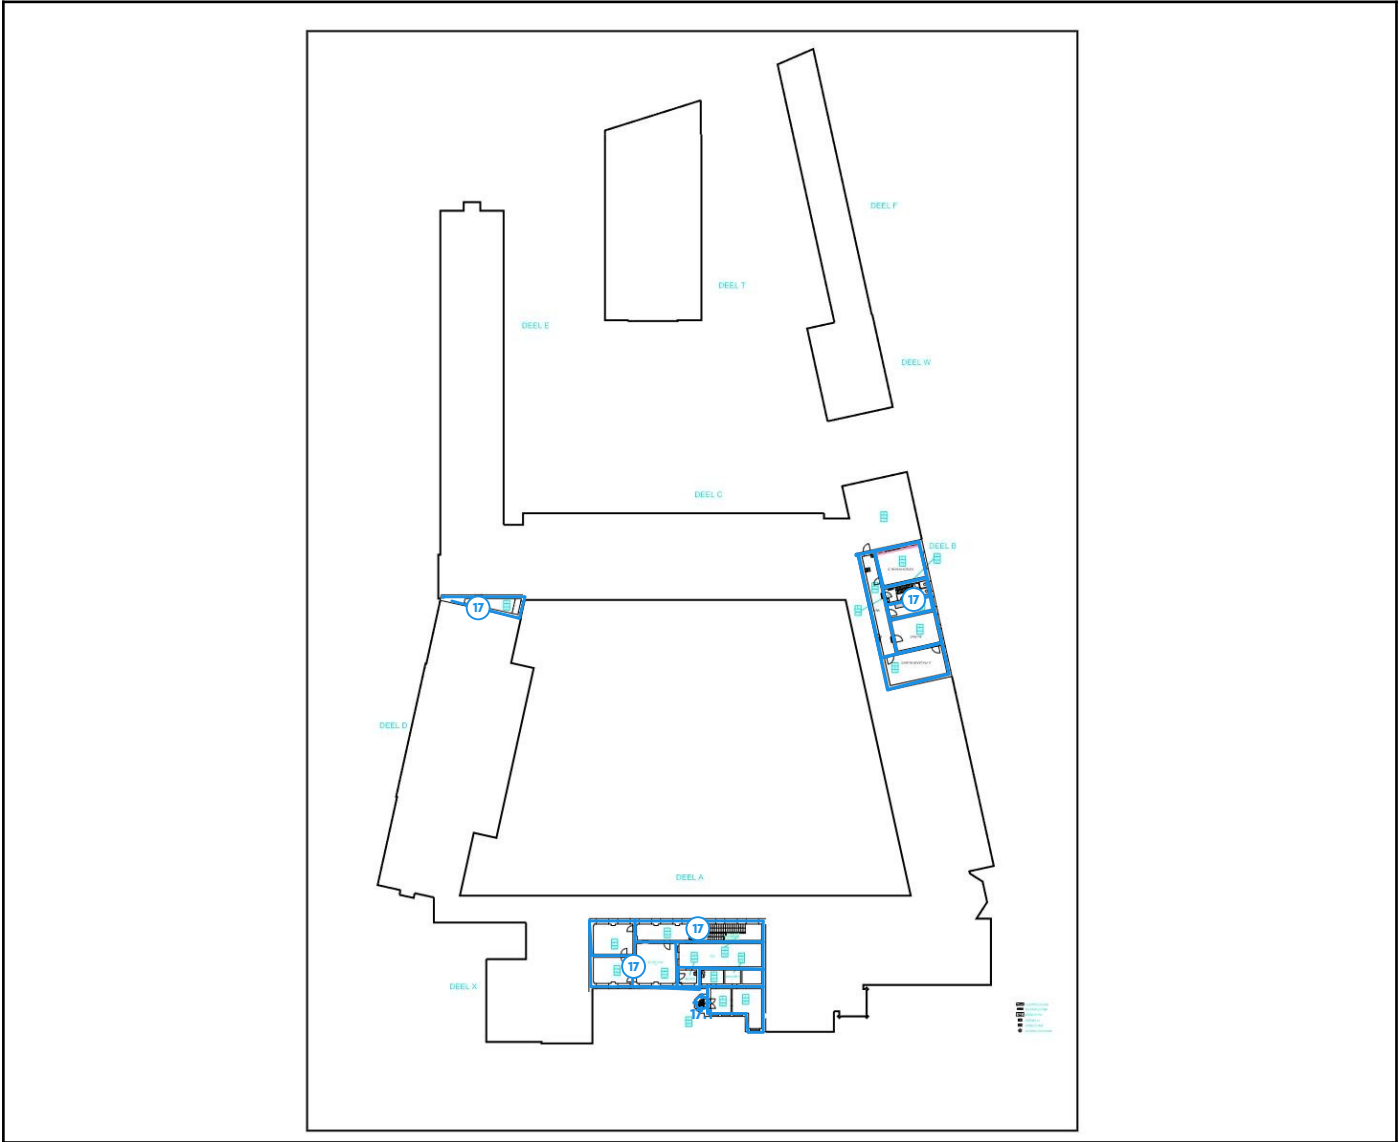

Legende van plan 1.9: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
17. Gvl + v1 +v2 pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
17.1 Code: MM05	Mengmonster	-


Plan 1.10: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond

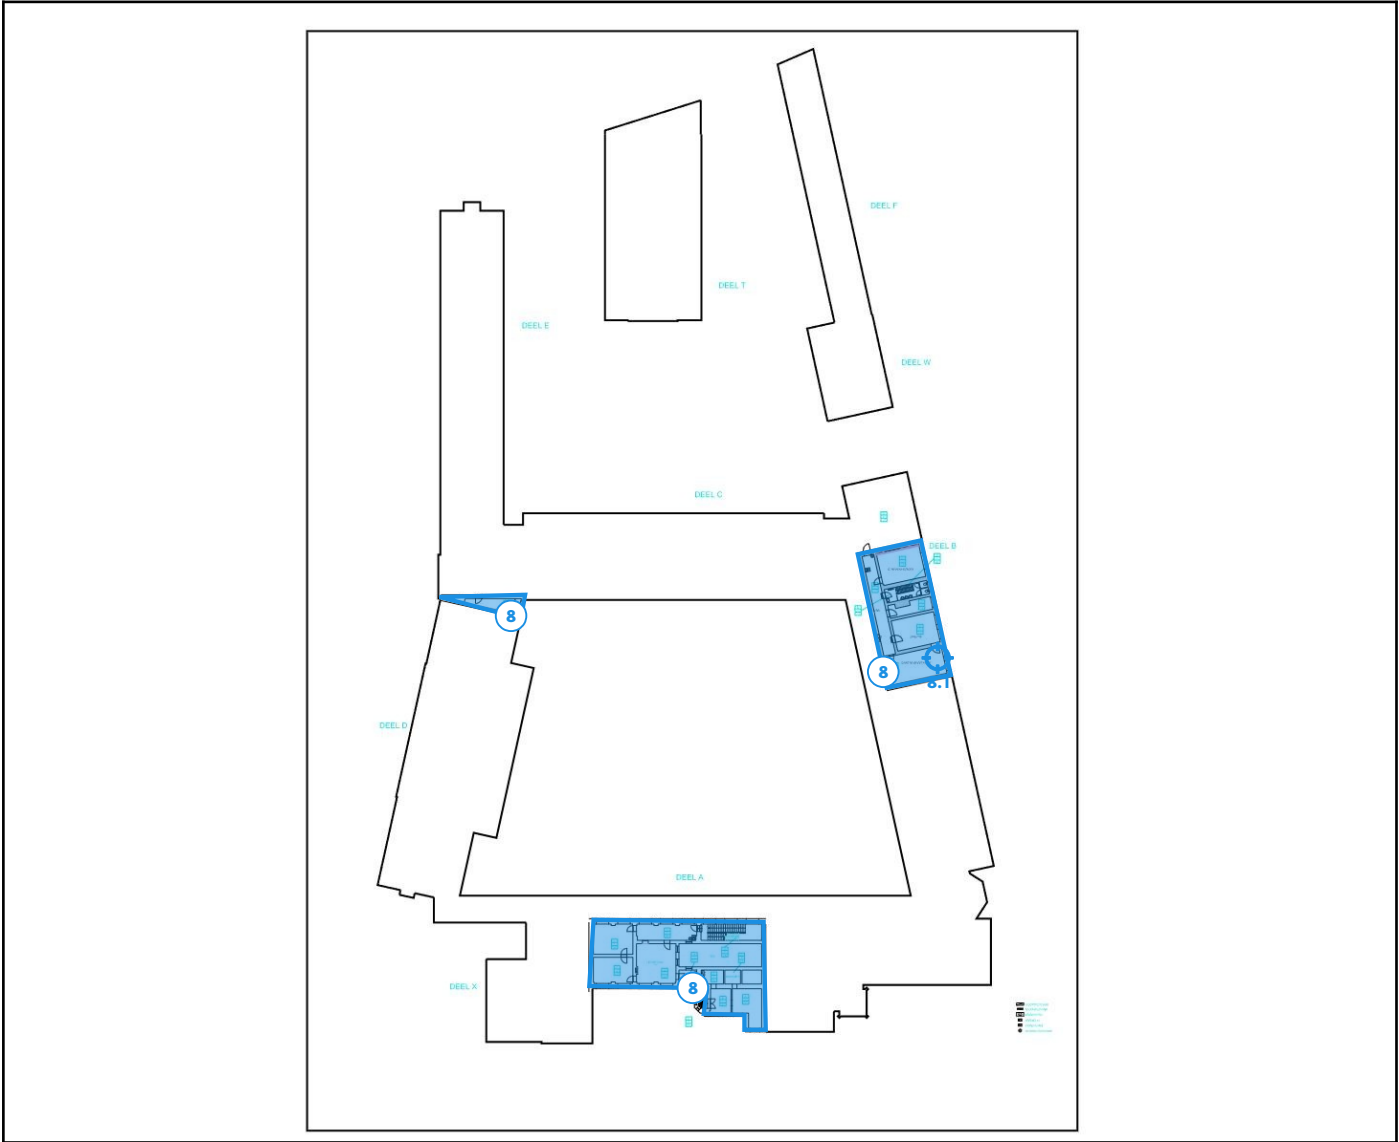

Legende van plan 1.10: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
8. Gvl + v1 + V2 pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
8.1 Code: MM06	Mengmonster	-


Plan 1.11: Verdiep +1 : asbestborden

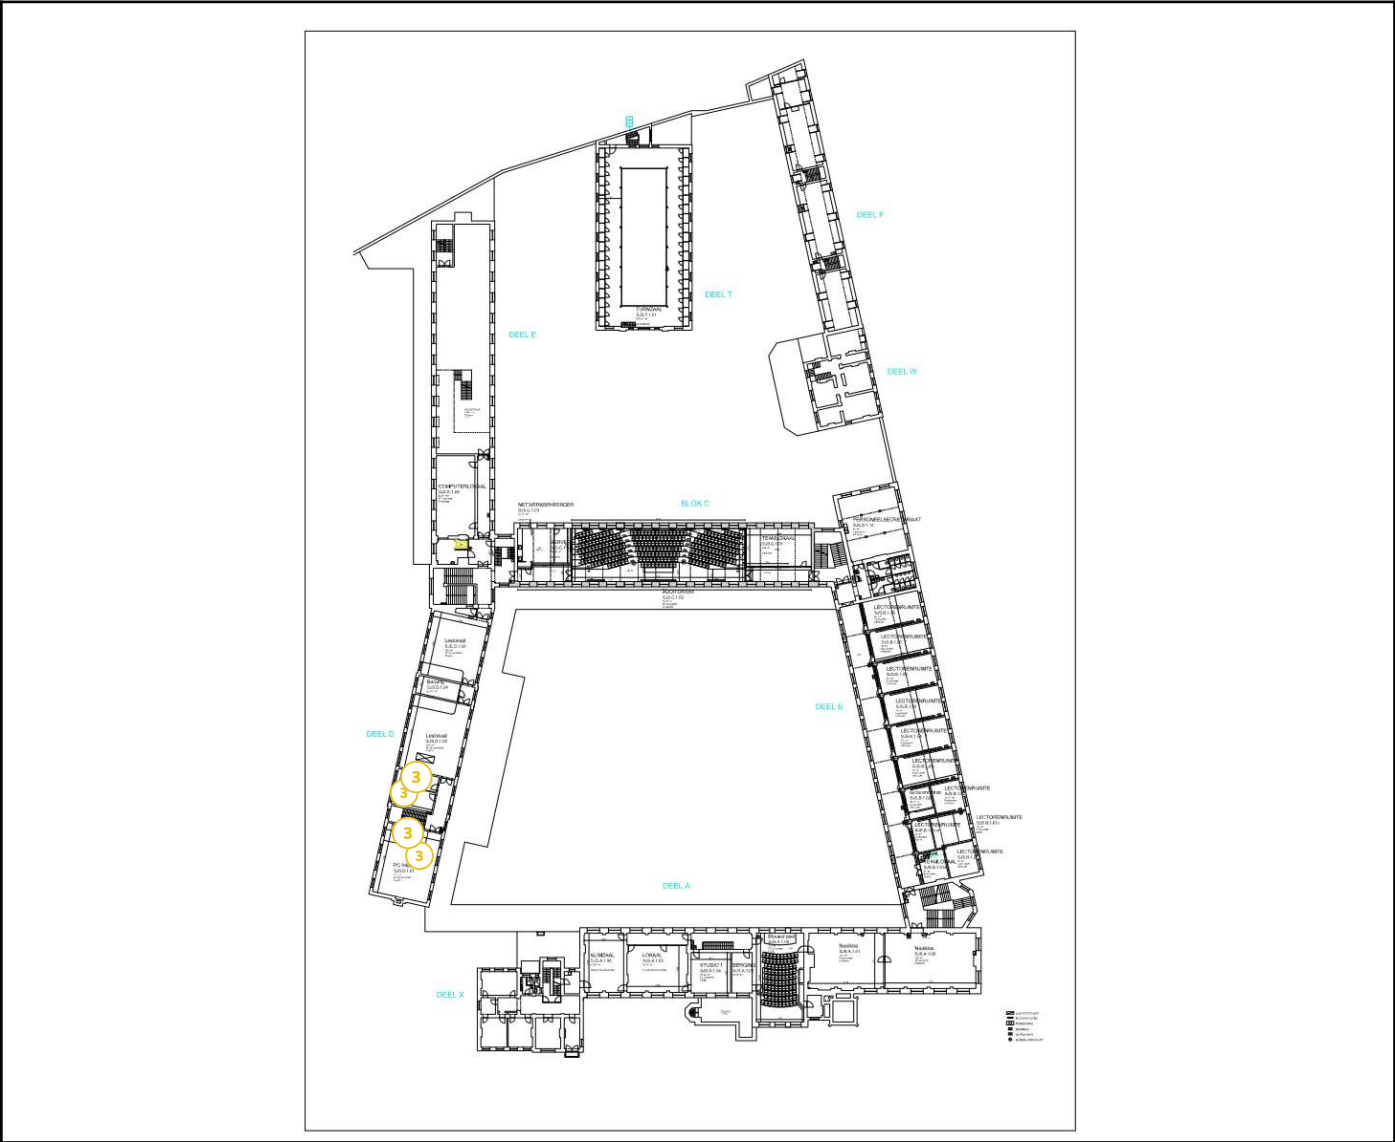

Legende van plan 1.11: Verdiep +1 : asbestborden

Beschrijving	Type	Actie
3. Asbest krijtborden	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Plan 1.12: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden

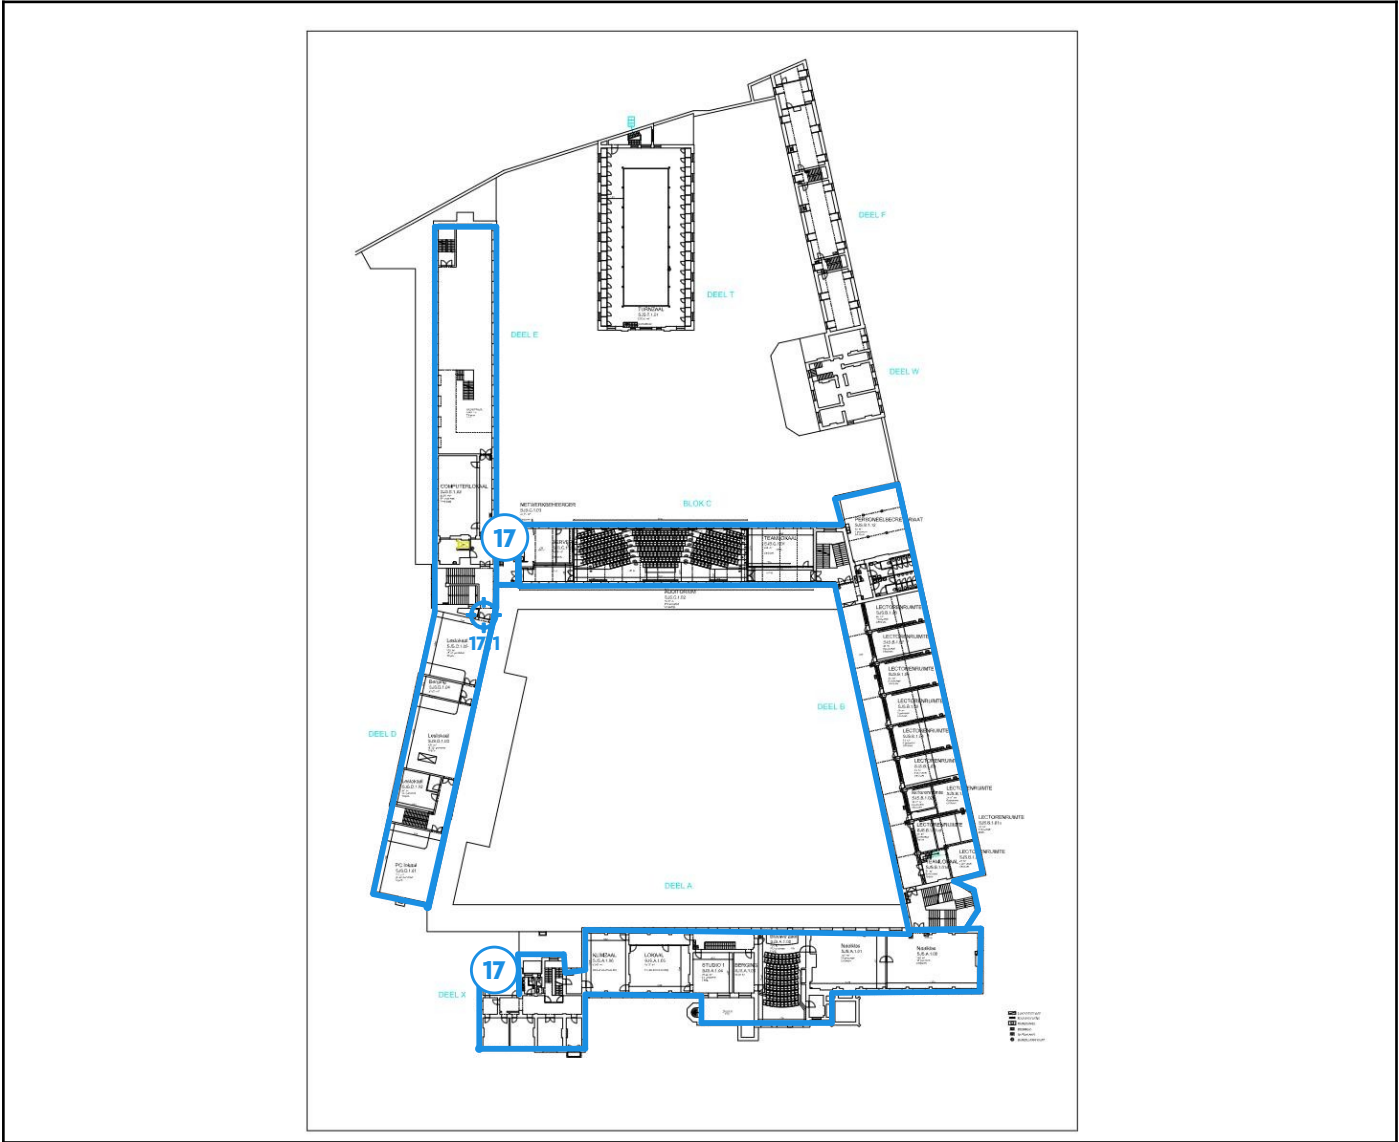

Legende van plan 1.12: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
17. Gvl + v1 +v2 pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
17.1 Code: MM05	Mengmonster	-


Plan 1.13: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond

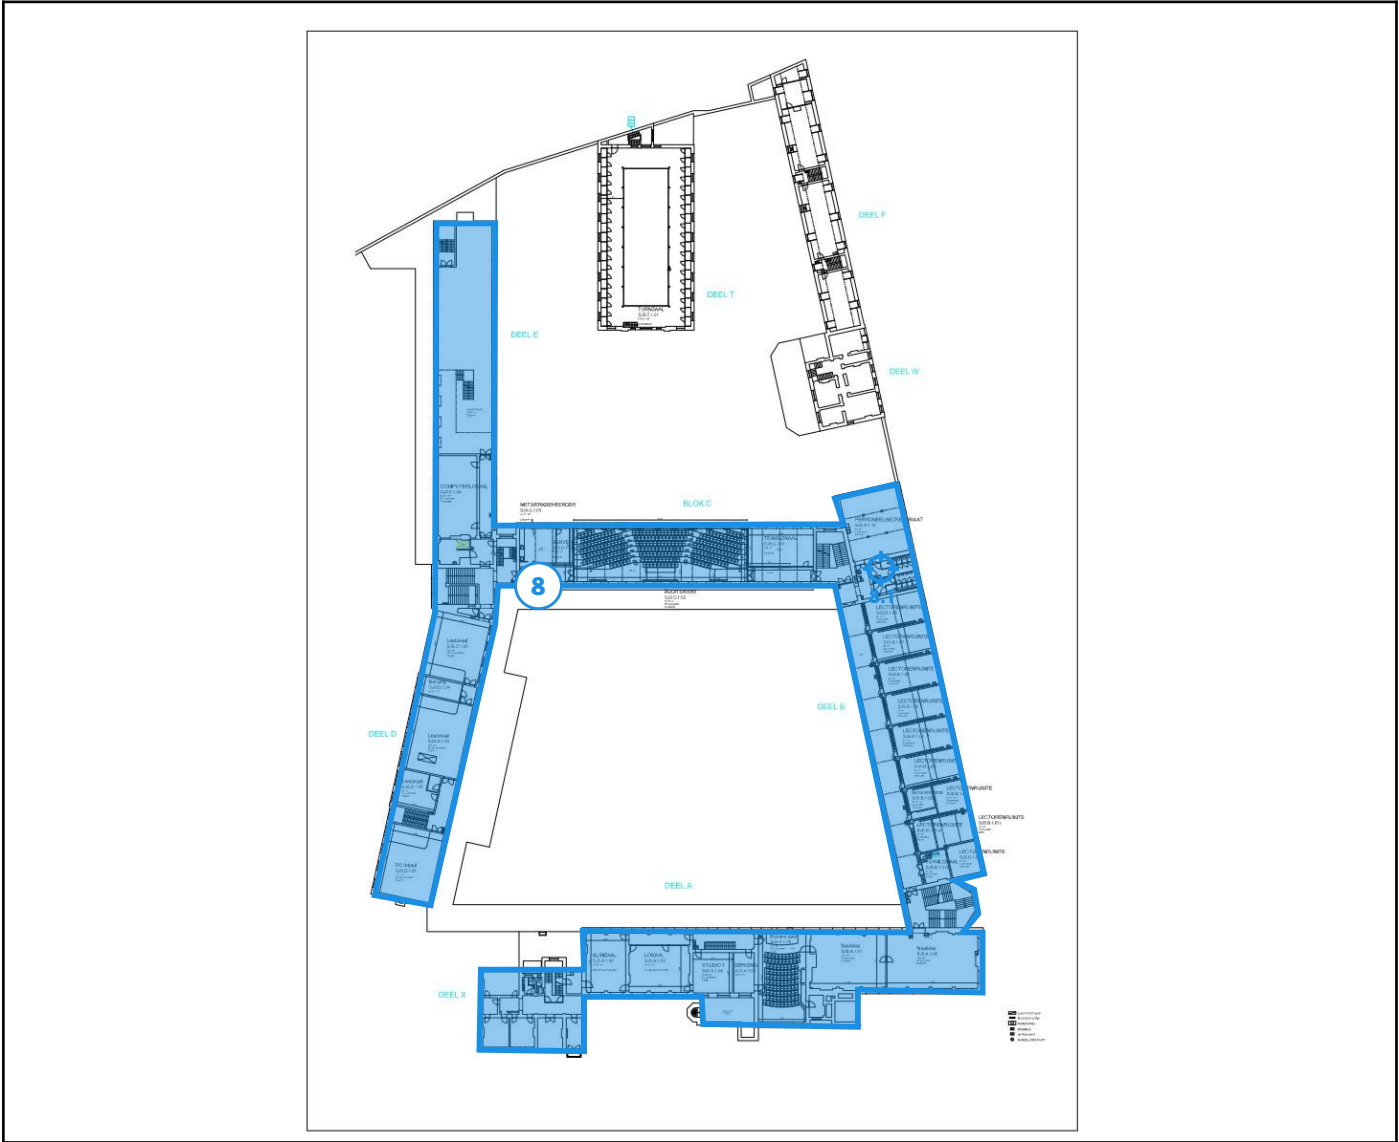

Legende van plan 1.13: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
8. Gvl + v1 + V2 pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
8.1 Code: MM06	Mengmonster	-


Plan 1.14: Verdiep + 1: bakelieten toepassingen

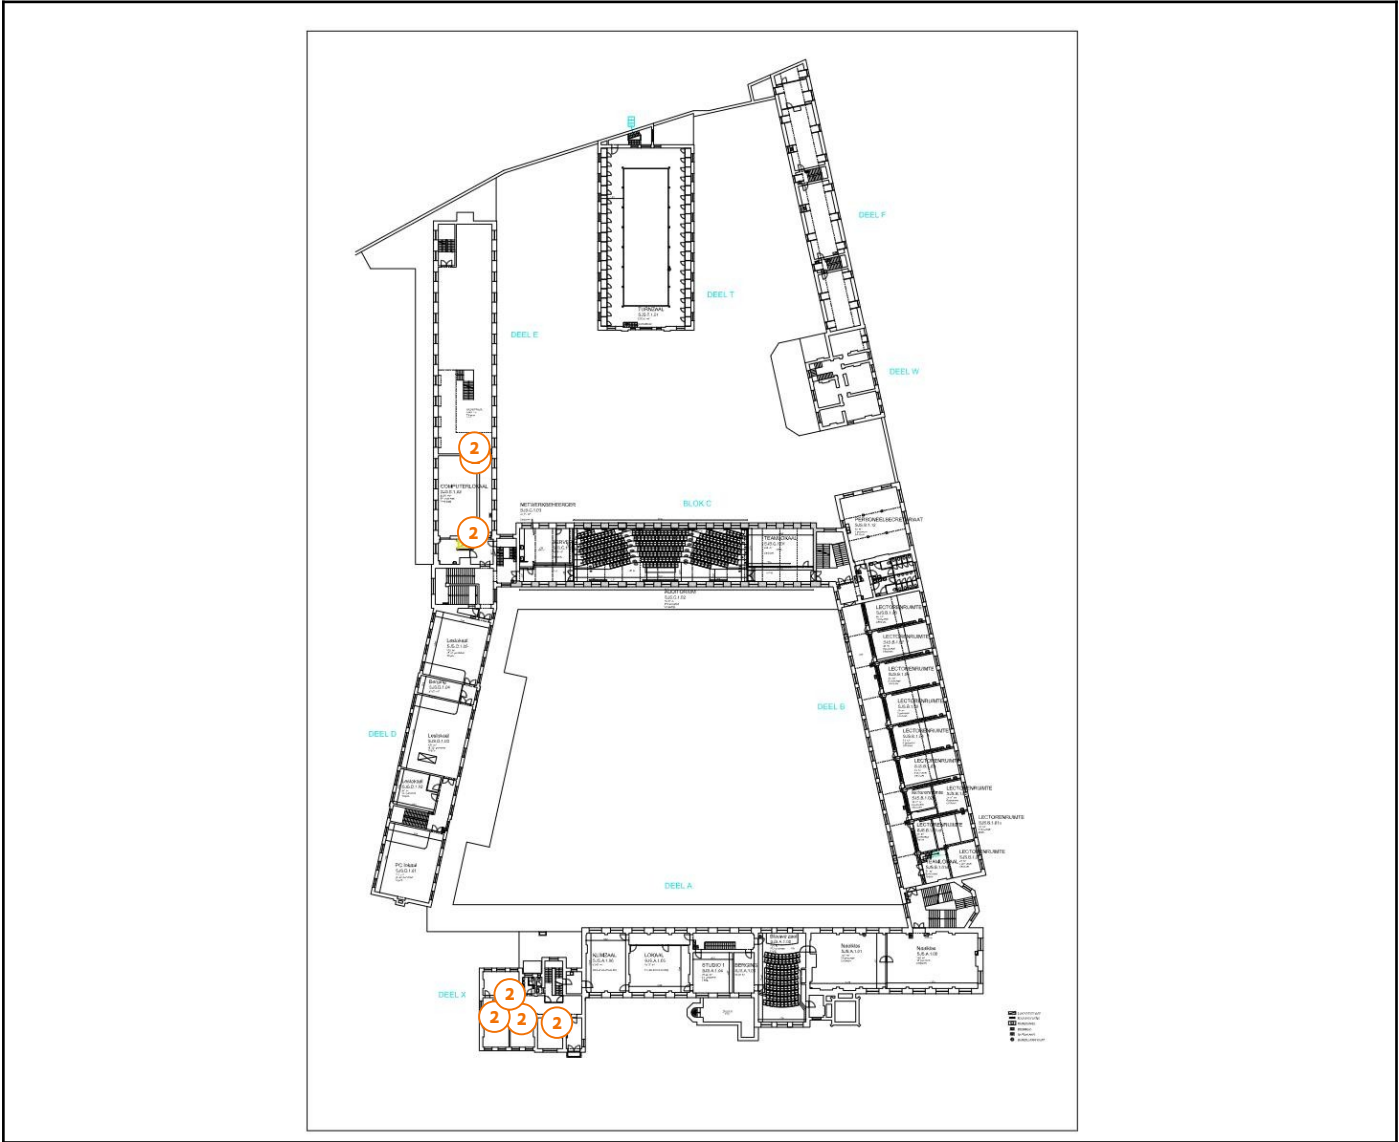

Legende van plan 1.14: Verdiep + 1: bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 1.15: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden

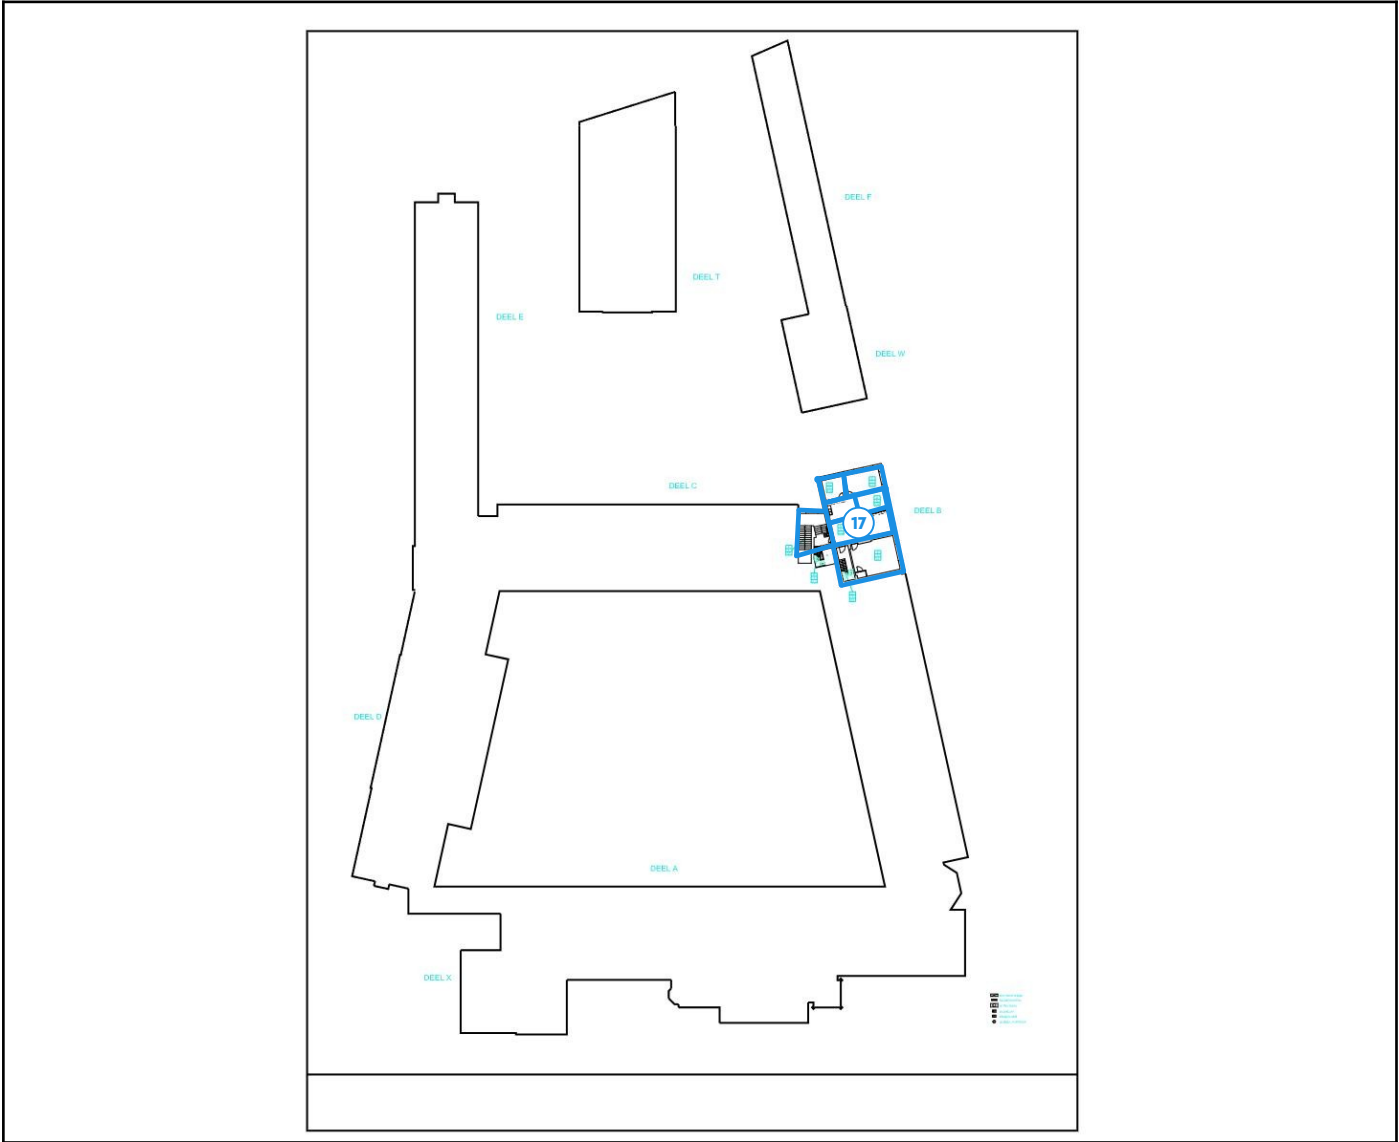

Legende van plan 1.15: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
17. Gvl + v1 +v2 pleisterwerk wanden	Geen asbest	-


Plan 1.16: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond

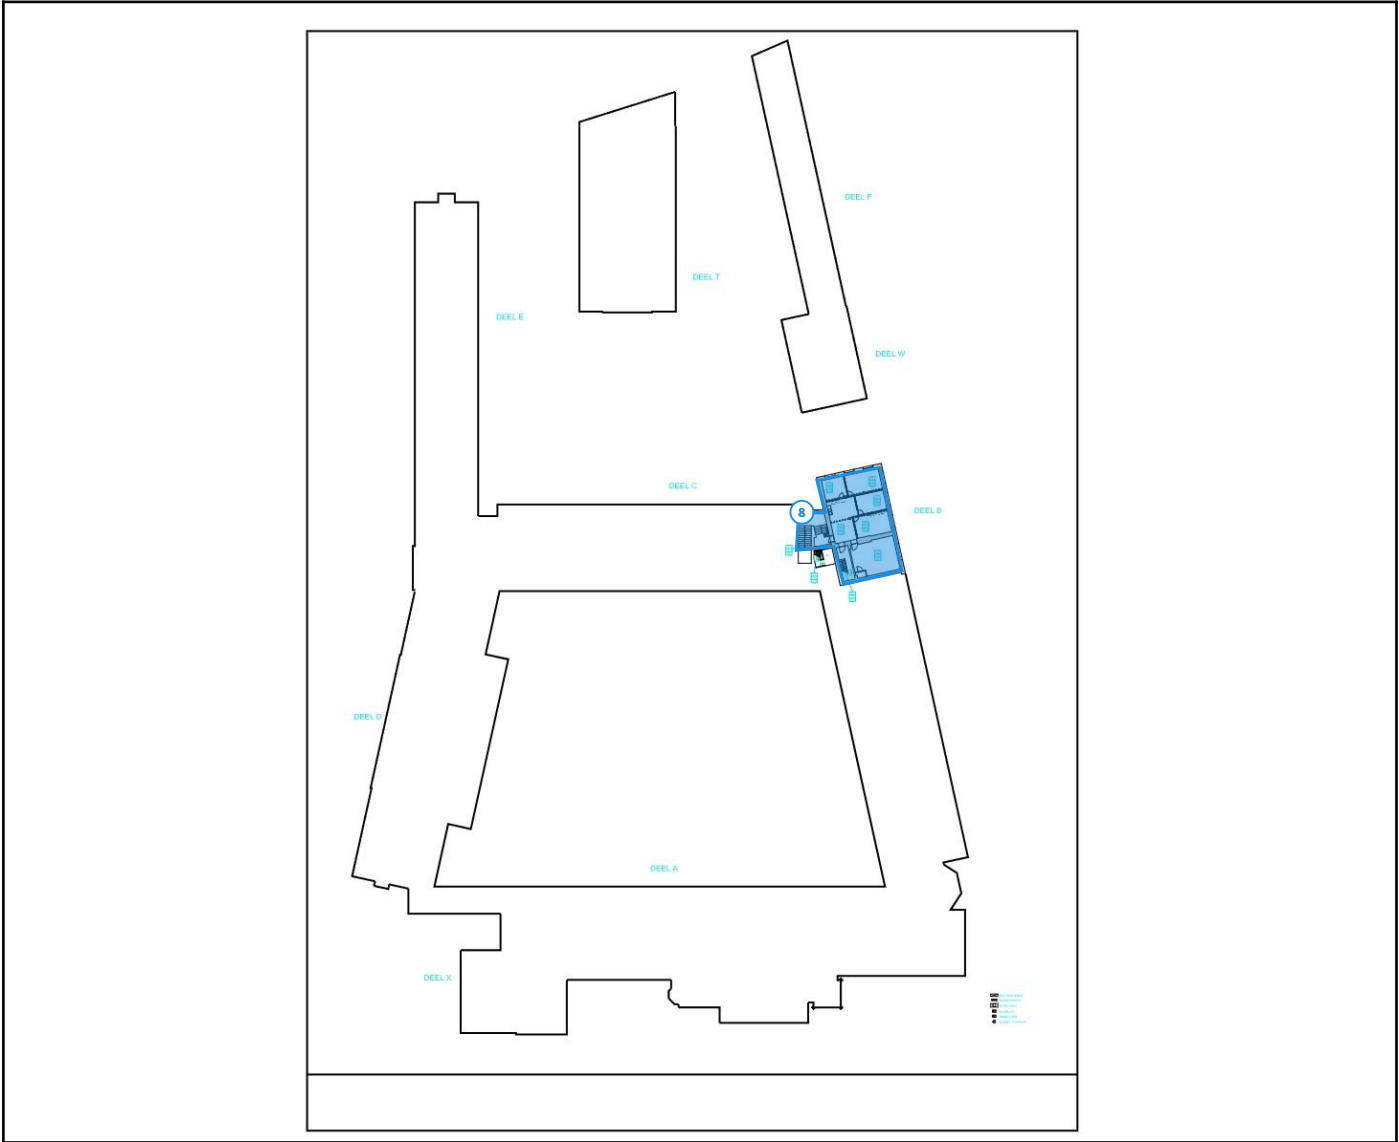

Legende van plan 1.16: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
8. Gvl + v1 + v2 pleisterwerk plafond	Geen asbest	-


Plan 1.17: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden

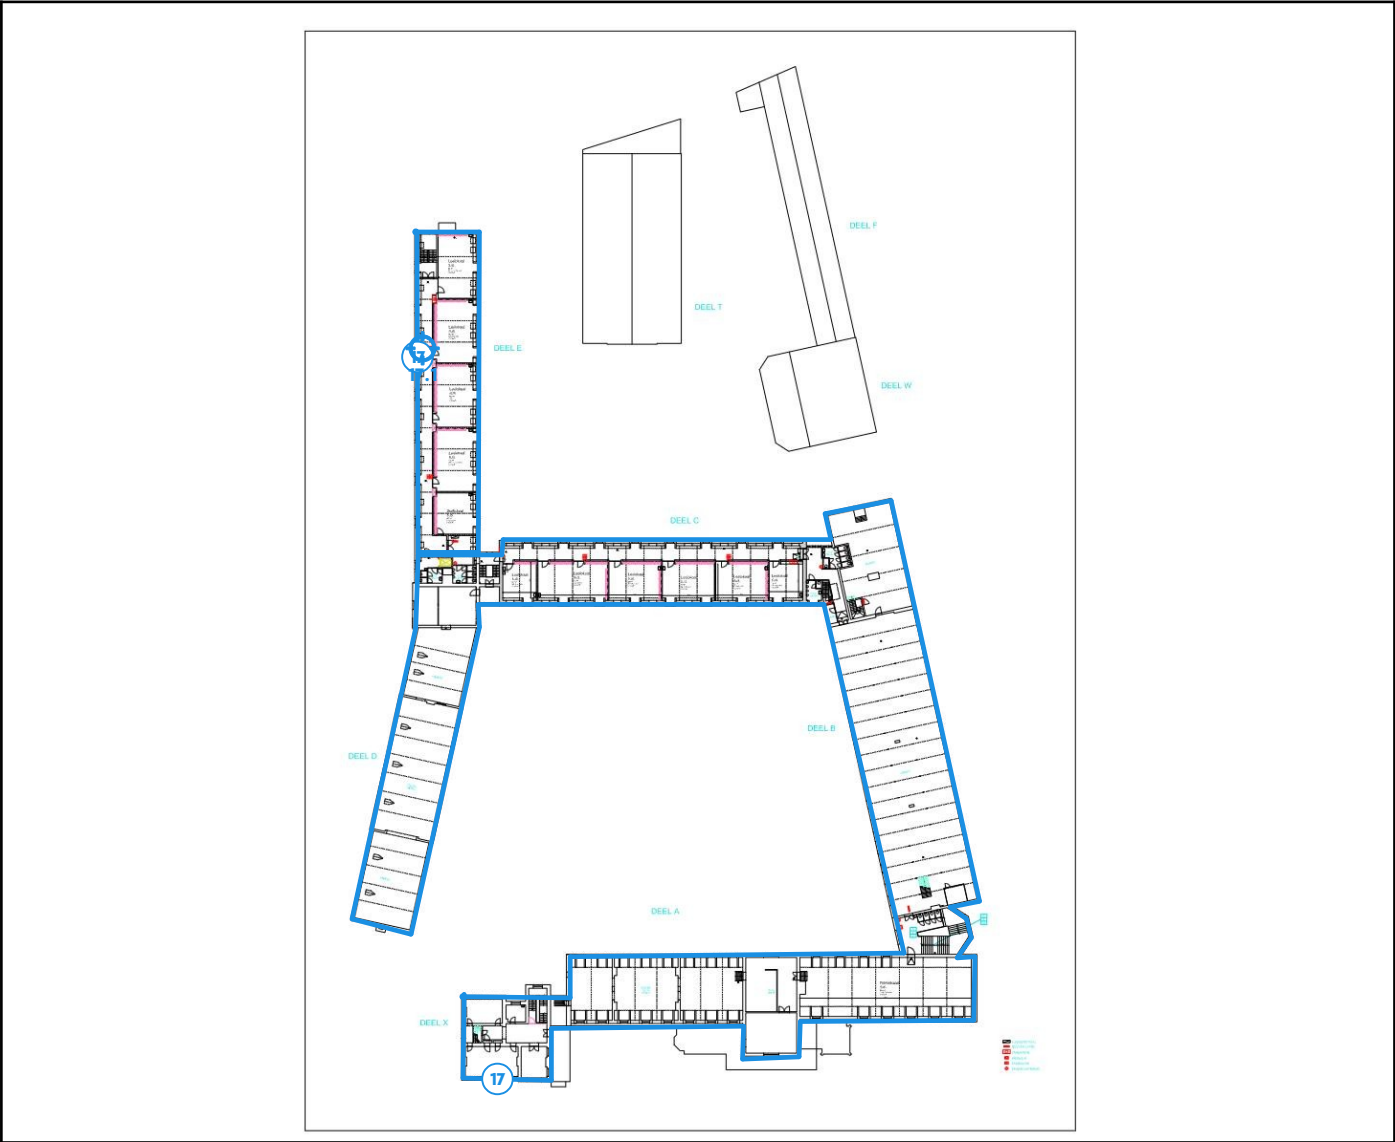

Legende van plan 1.17: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
17. Gvl + v1 +v2 pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
17.1 Code: MM05	Mengmonster	-


Plan 1.18: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond

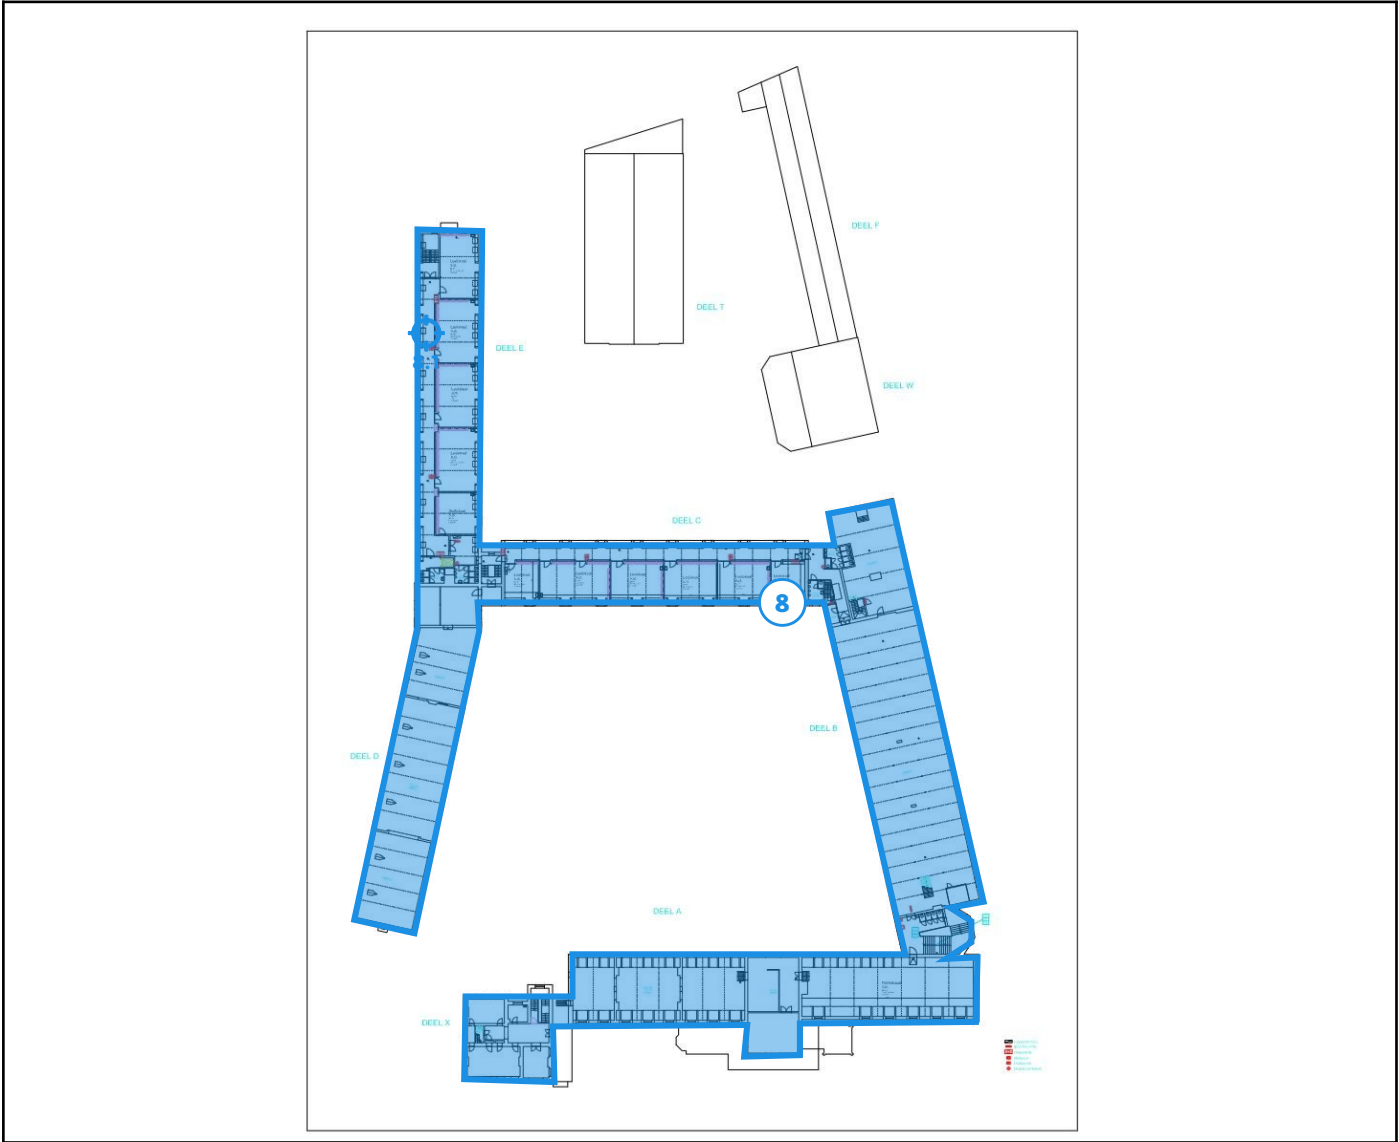

Legende van plan 1.18: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
8. Gvl + v1 + V2 pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
8.1 Code: MM06	Mengmonster	-

Plan 1.19: Daken : leien

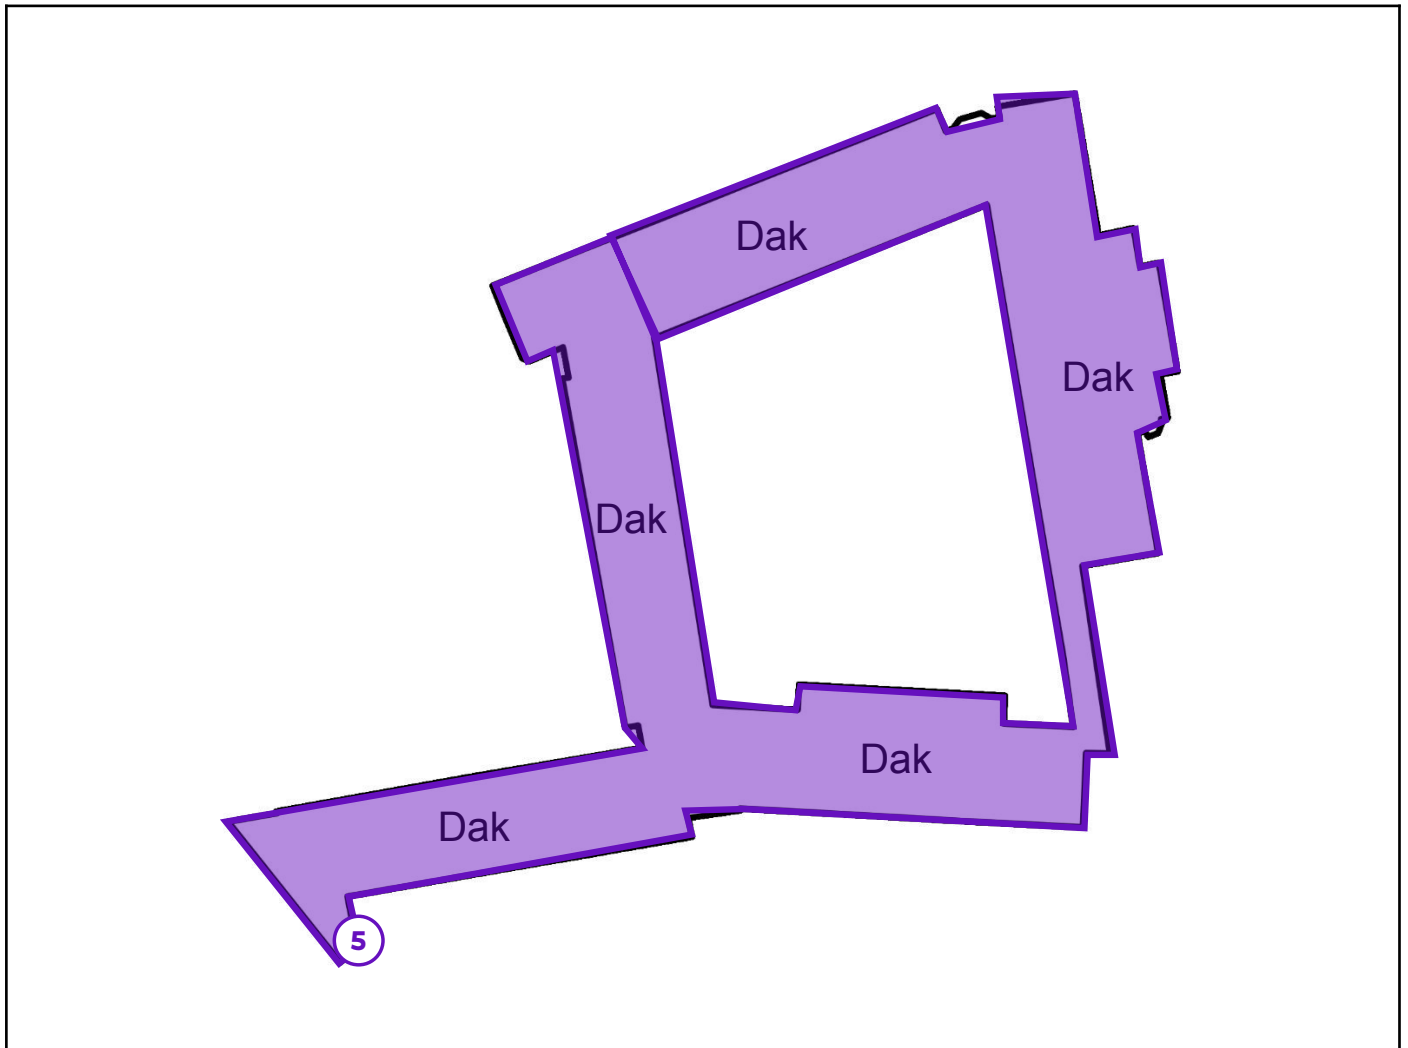

Legende van plan 1.19: Daken : leien

Beschrijving	Type	Actie
5. Leien daken	Advies	-


Zone 2: Turnzaal



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Asbestmateriaal |
| 0 | Beperkingen |
| 0 | Uitsluitingen |
| 0 | Roerende goederen |
| 0 | Puin, steenslag, (water)bodem |
| 1 | Advies |
| 2 | Geen asbest |

Plan 2.1: Kelder turnzaal : pleisterwerk wanden

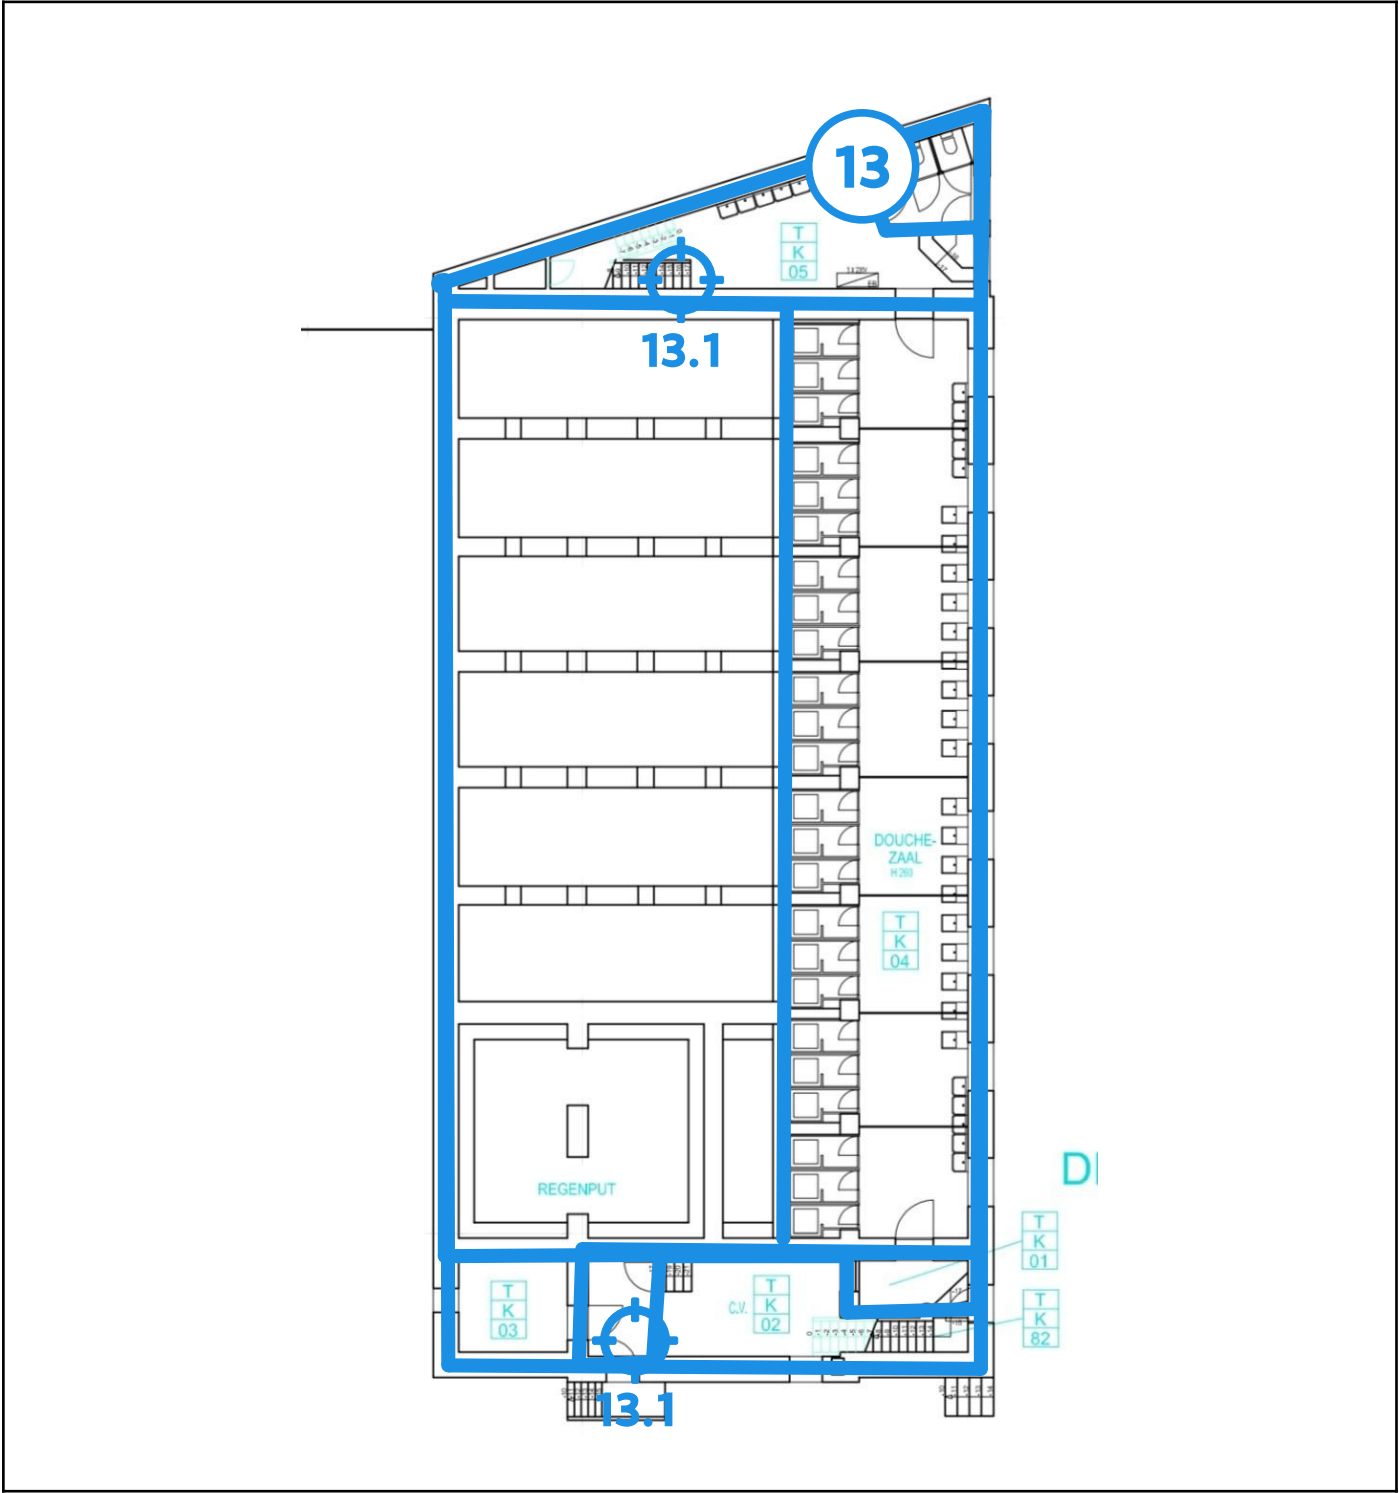


Legende van plan 2.1: Kelder turnzaal : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
13. Turnzaal pleisterwerk wanden	Geen asbest	-

13.1 Code: MM07	Mengmonster	-
-----------------	-------------	---

Plan 2.2: Kelder turnzaal : pleisterwerk plafond

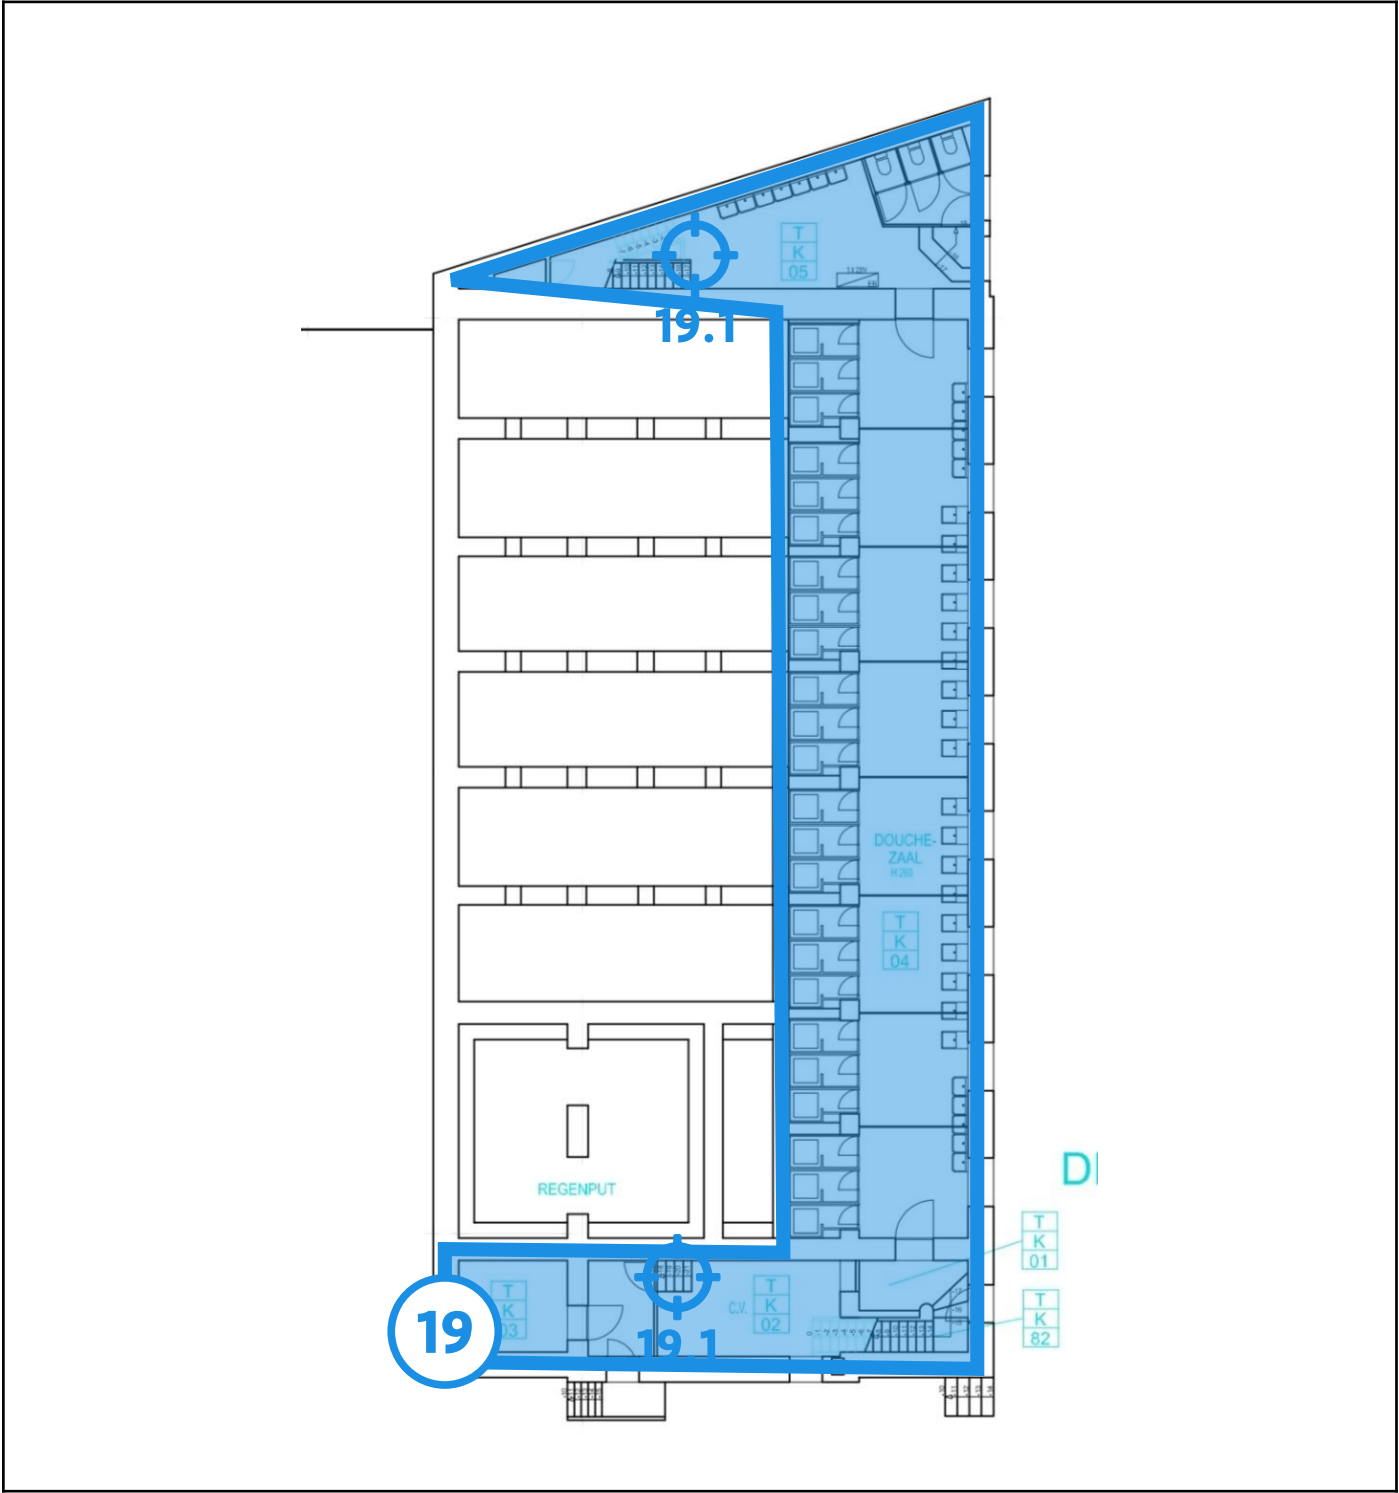


Legende van plan 2.2: Kelder turnzaal : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
19. Turnzaal pleisterwerk plafond	Geen asbest	-

19.1 Code: MM08	Mengmonster	-
-----------------	-------------	---


Plan 2.3: Kelder turnzaal : bakelieten toepassingen

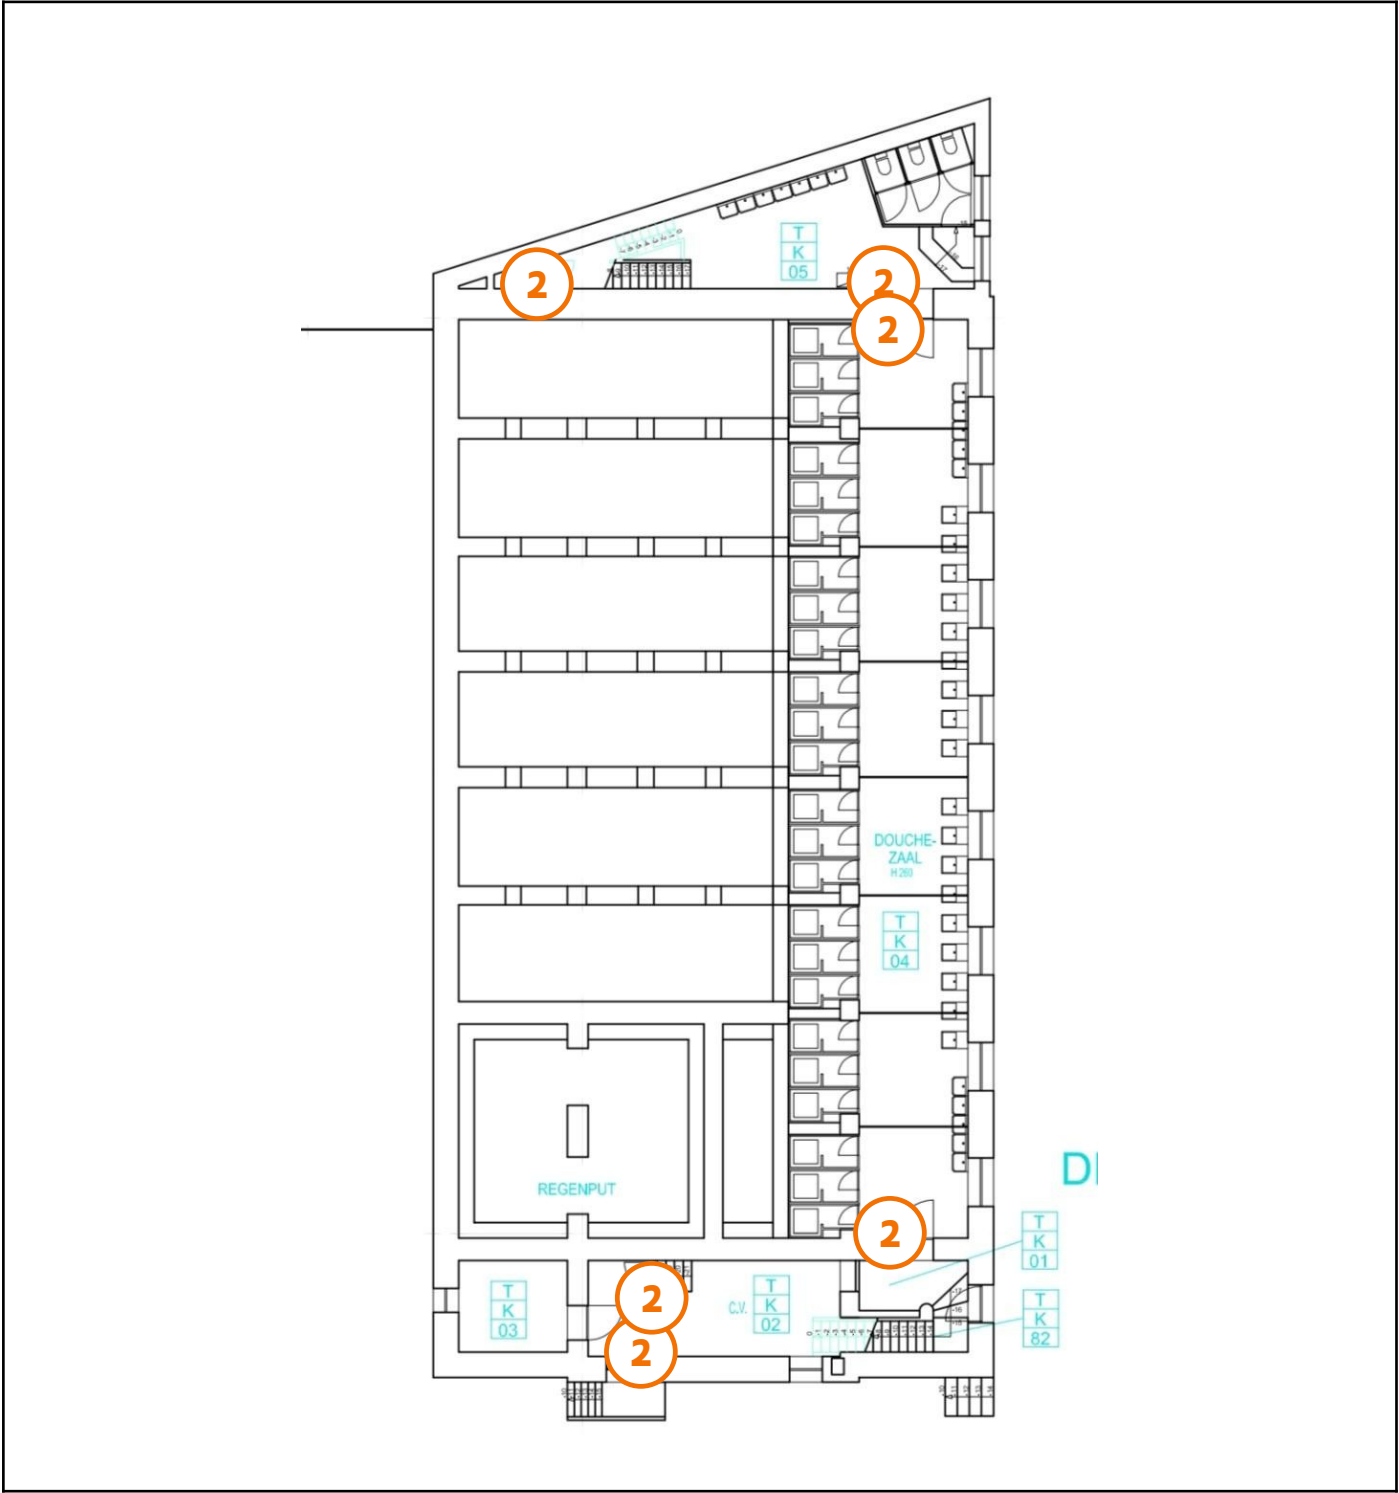

Legende van plan 2.3: Kelder turnzaal : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 2.4: Turnzaal gvl : pleisterwerk wanden

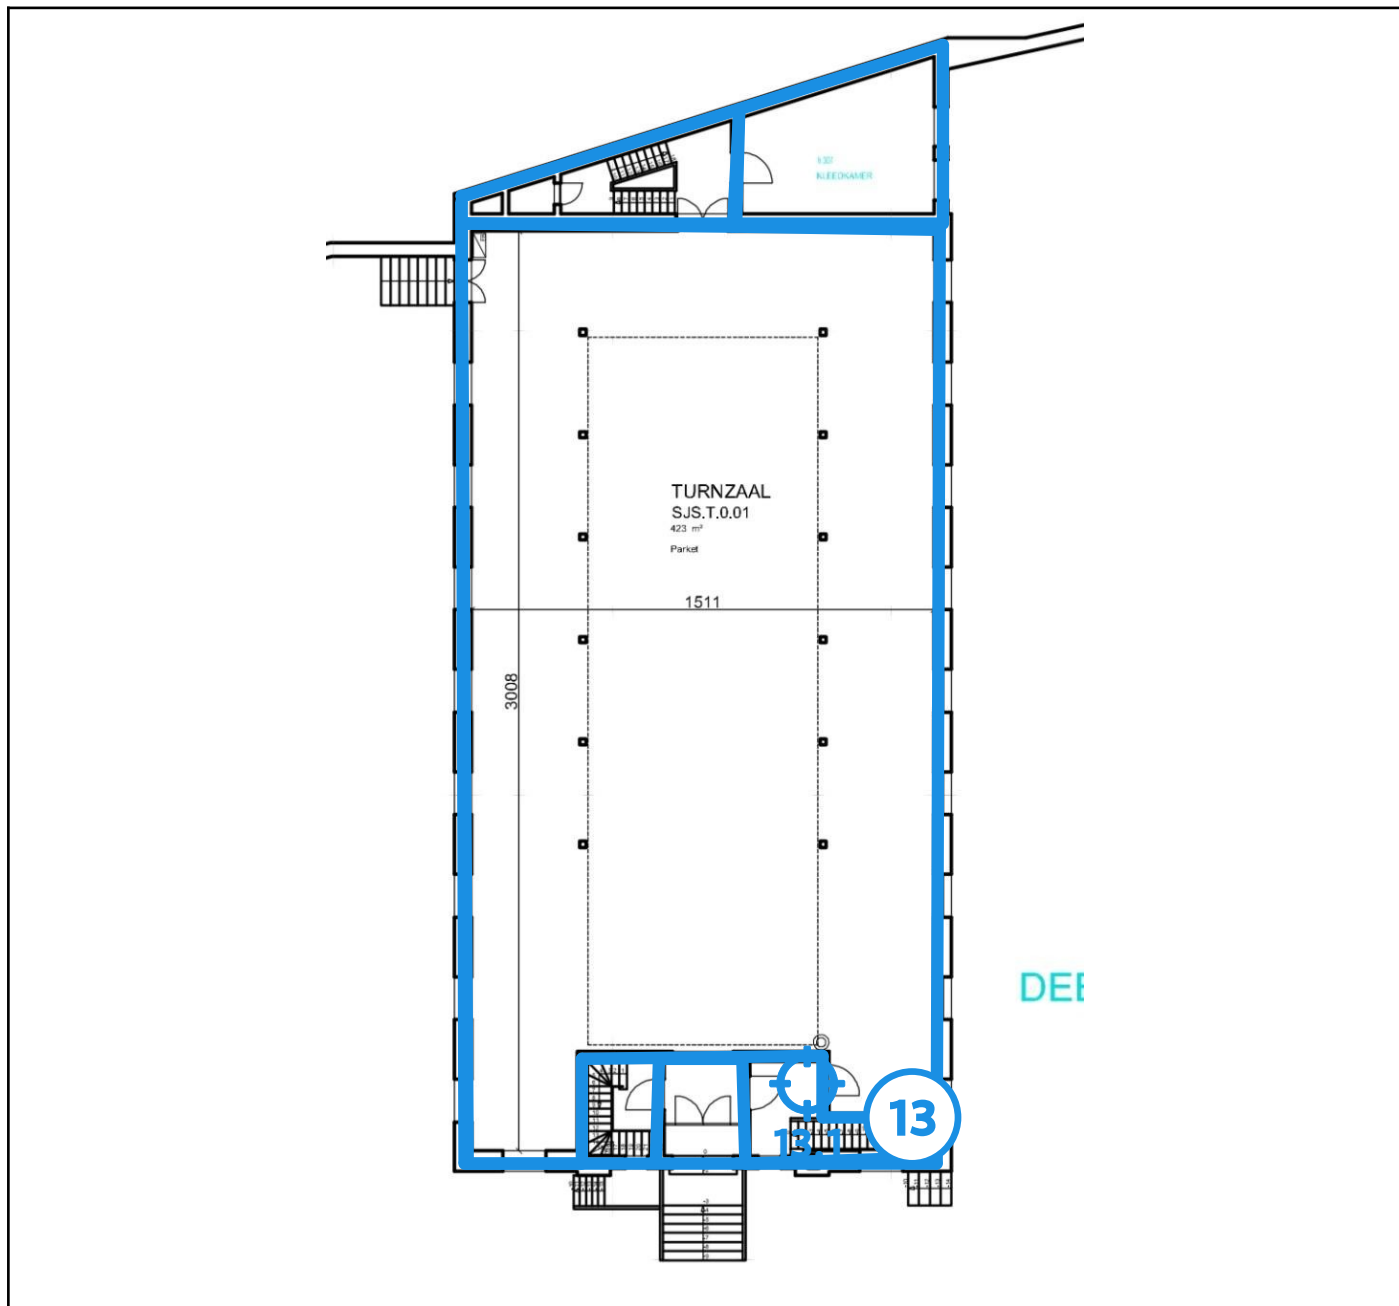

Legende van plan 2.4: Turnzaal gvl : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
13. Turnzaal pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
13.1 Code: MM07	Mengmonster	-


Plan 2.5: Turnzaal gvl : pleisterwerk plafond

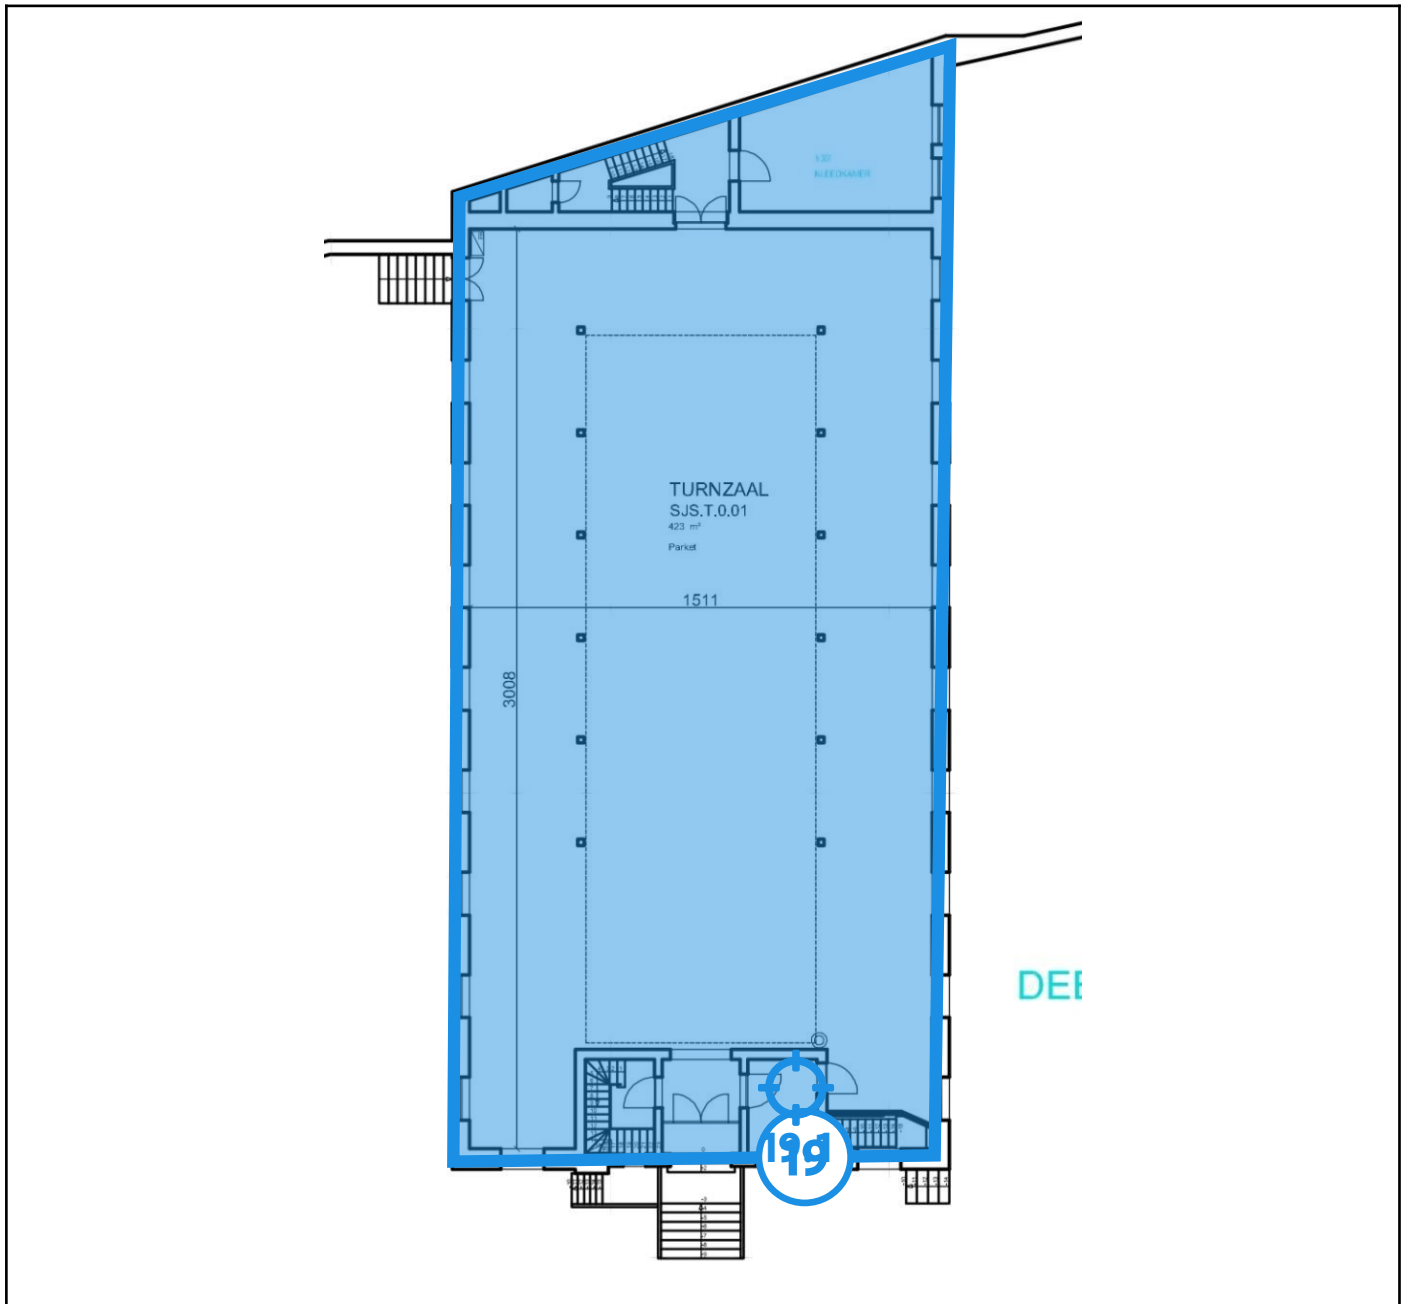

Legende van plan 2.5: Turnzaal gvl : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
19. Turnzaal pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
19.1 Code: MM08	Mengmonster	-


Plan 2.6: Turnzaal gvl : bakelieten toepassingen

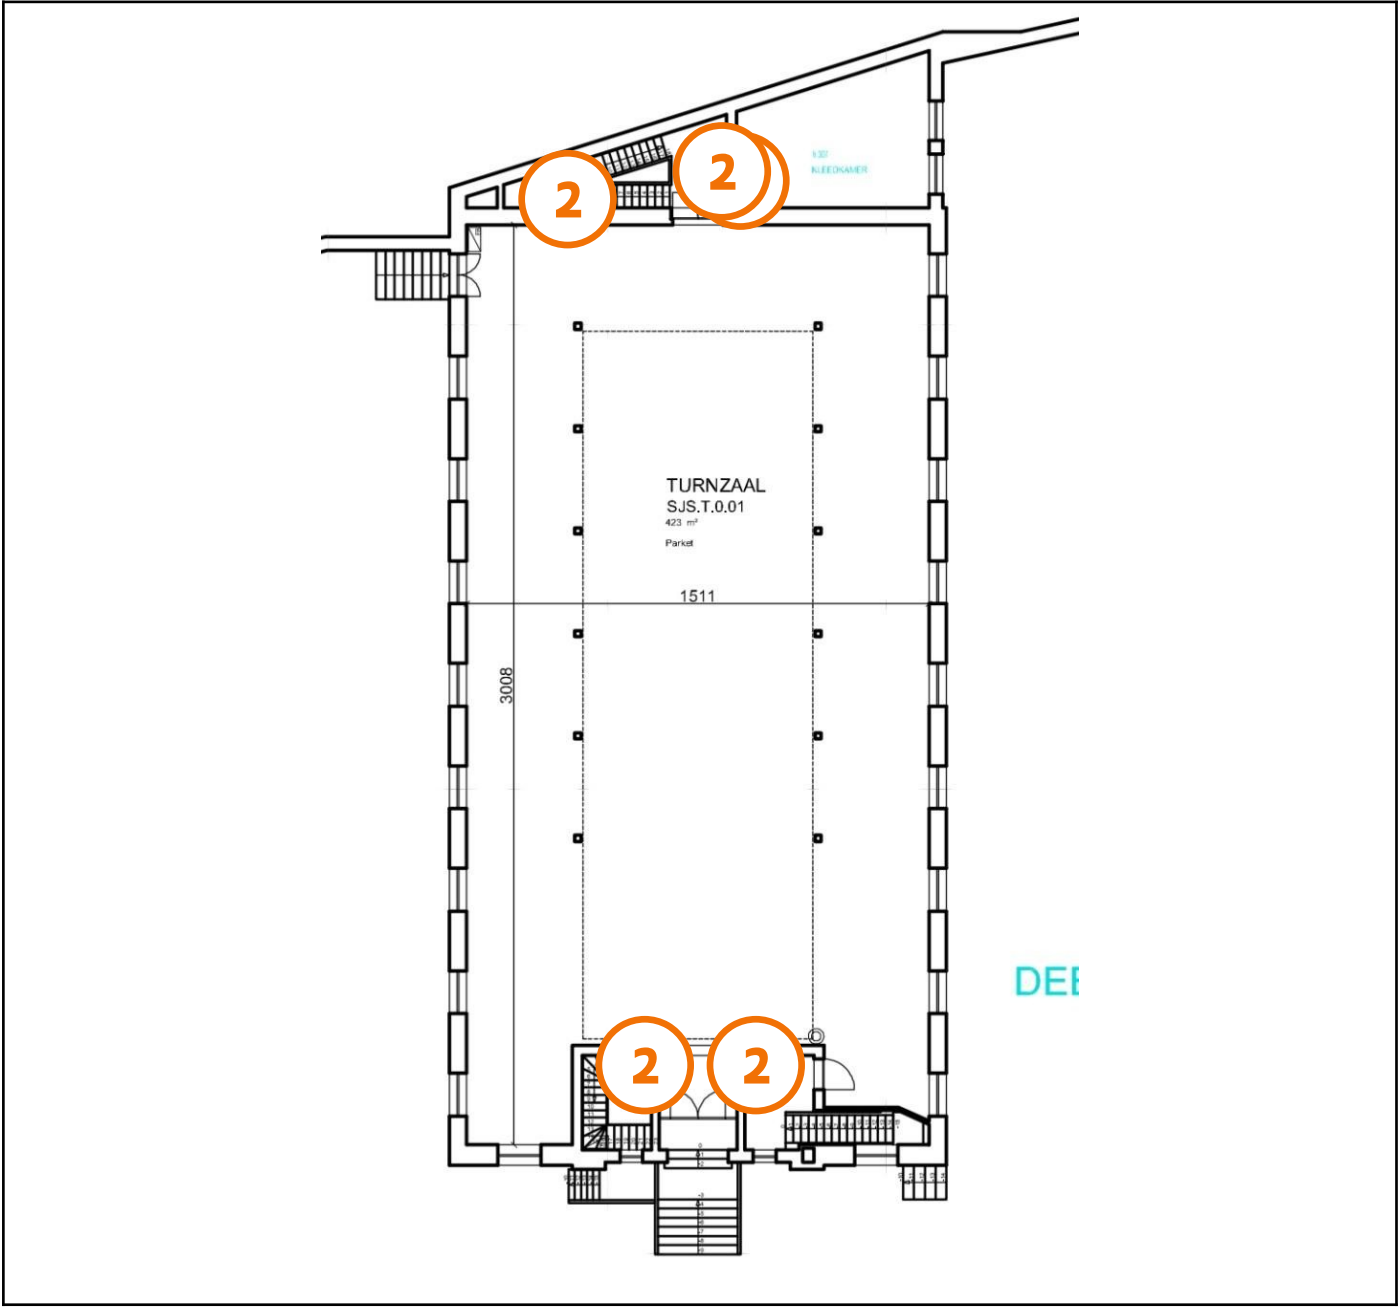

Legende van plan 2.6: Turnzaal gvl : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 2.7: Turnzaal V1 : pleiserwerk wanden

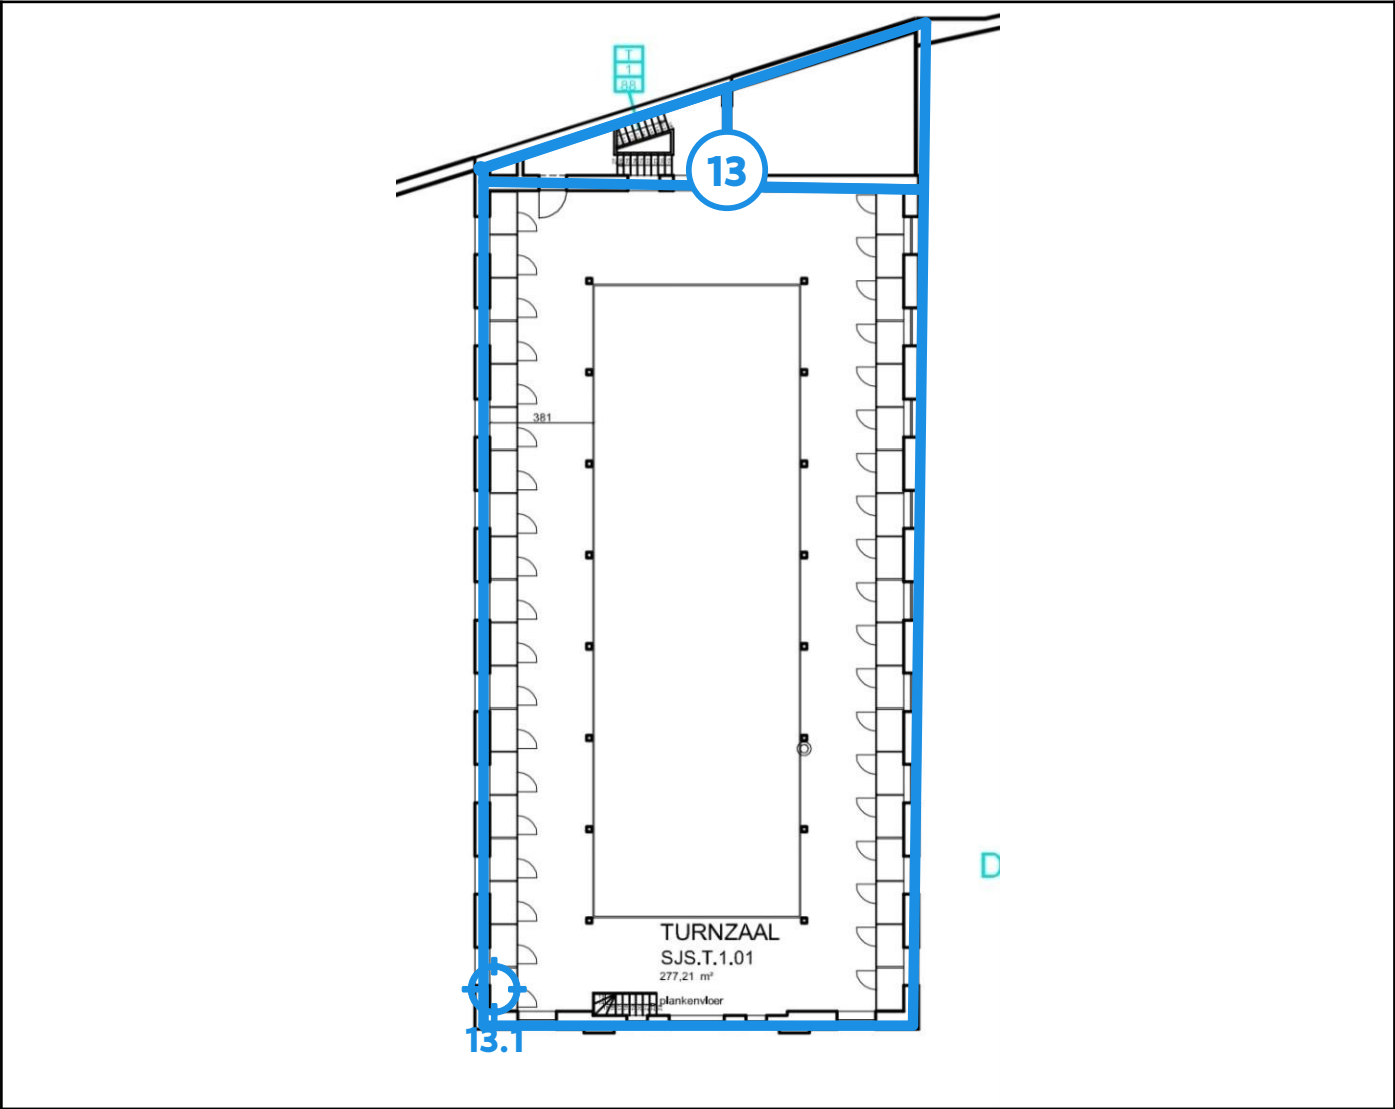

Legende van plan 2.7: Turnzaal V1 : pleiserwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
13. Turnzaal pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
13.1 Code: MM07	Mengmonster	-


Plan 2.8: Turnzaal V1: pleisterwerk plafond

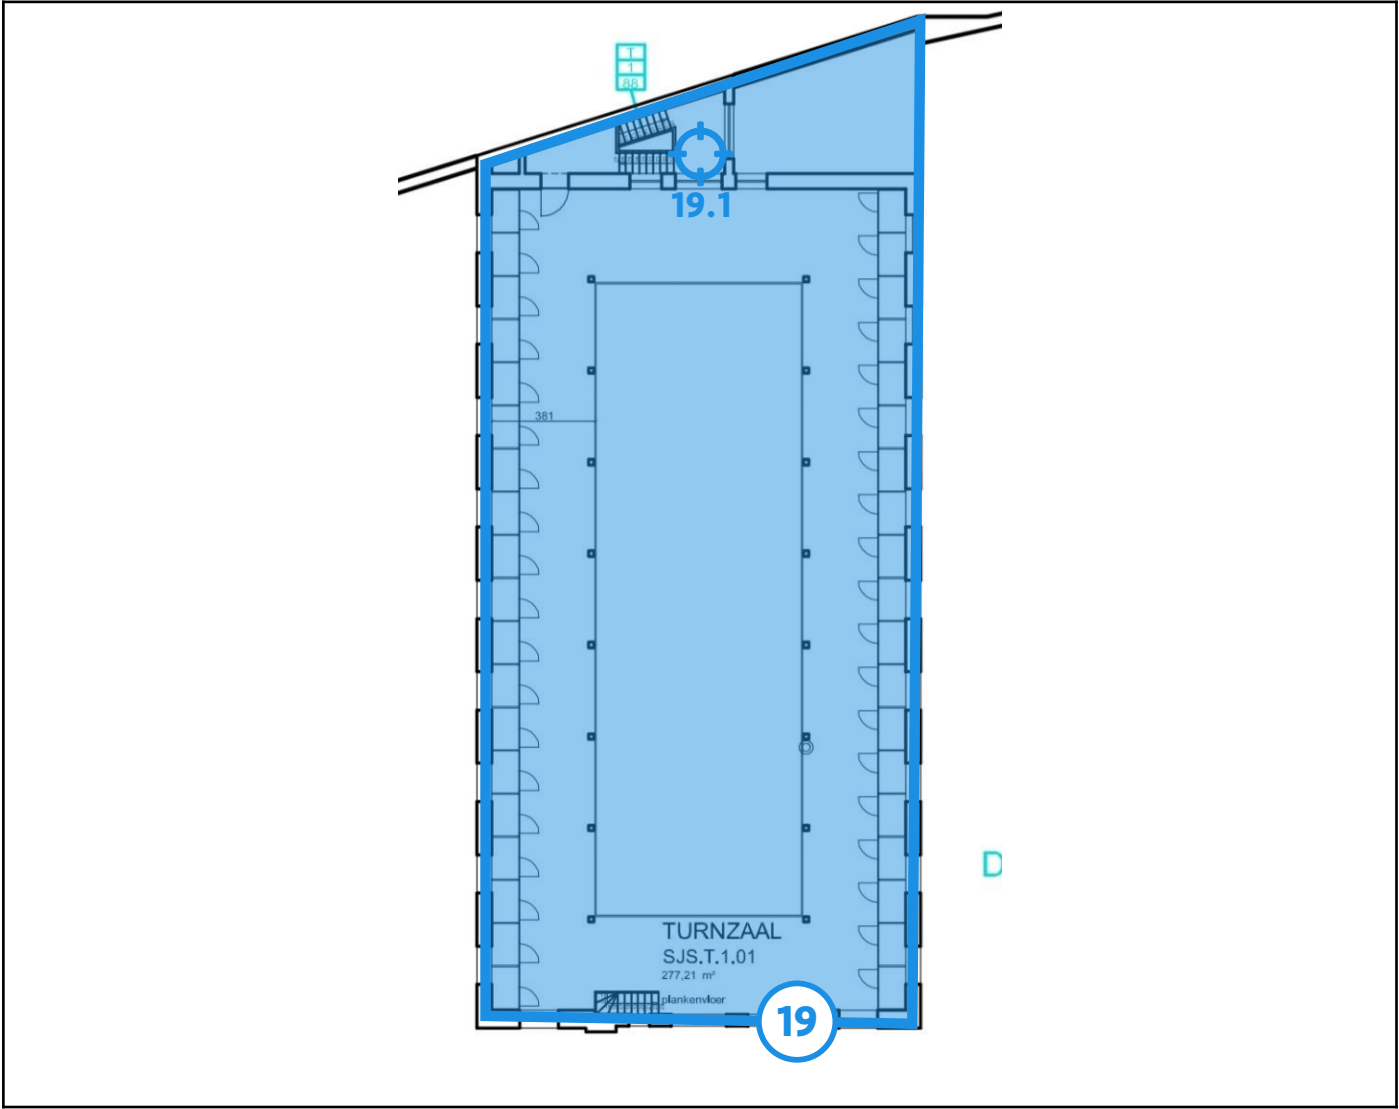

Legende van plan 2.8: Turnzaal V1: pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
19. Turnzaal pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
19.1 Code: MM08	Mengmonster	-


Plan 2.9: Turnzaal V1 : bakelieten toepassingen

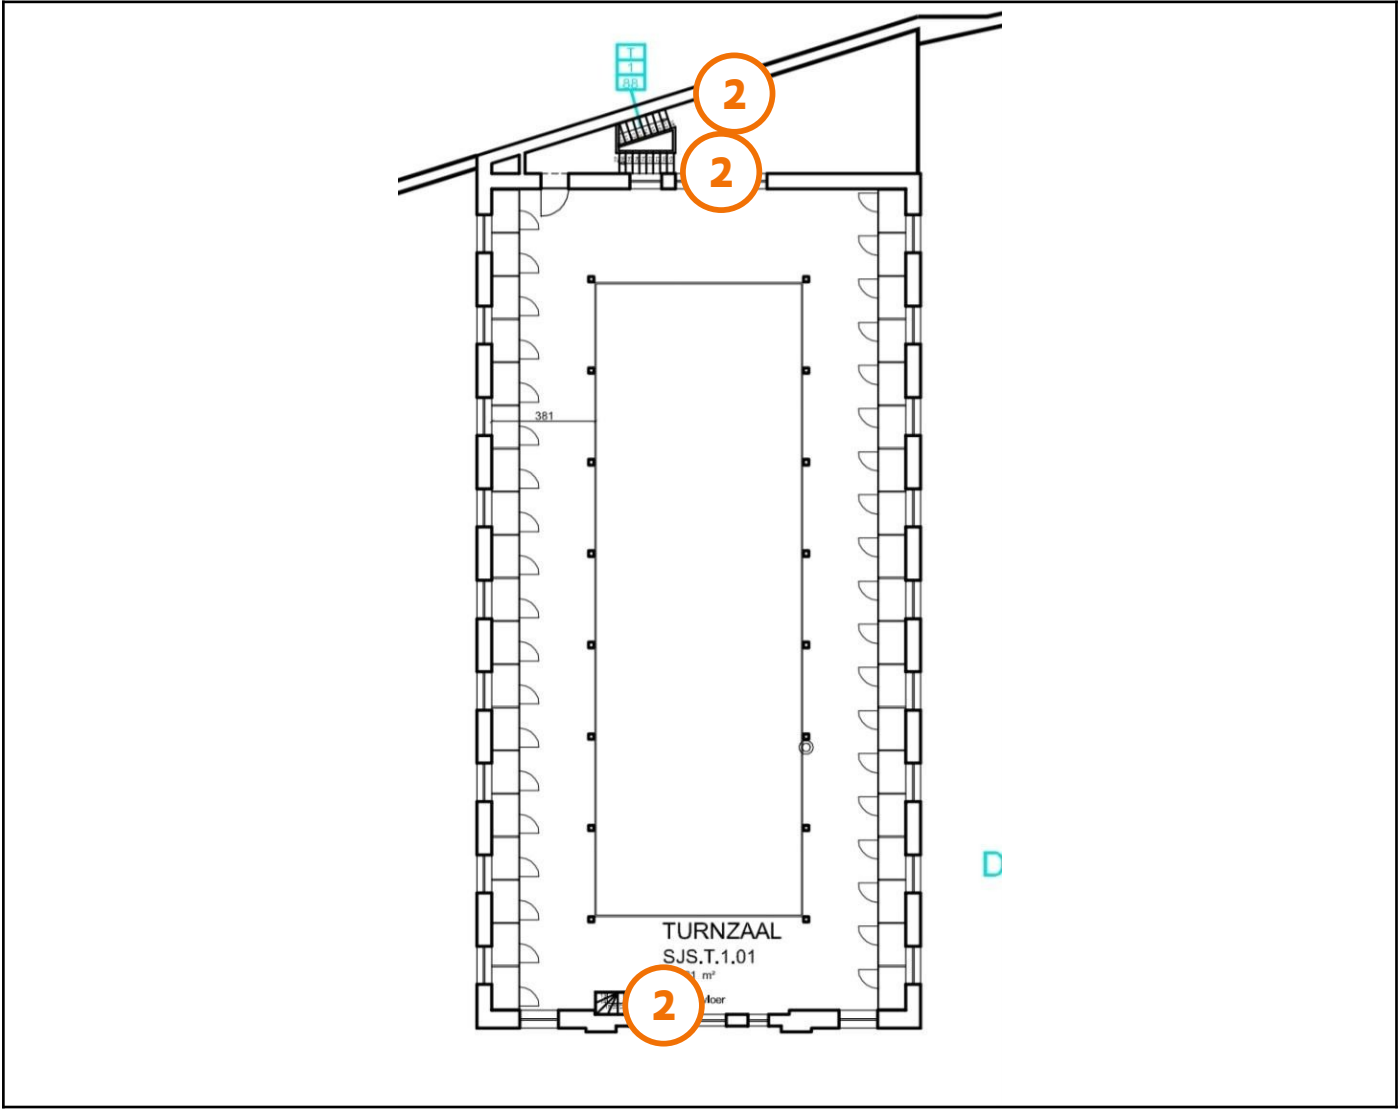

Legende van plan 2.9: Turnzaal V1 : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen

Plan 2.10: Turnzaal dak : leien dak

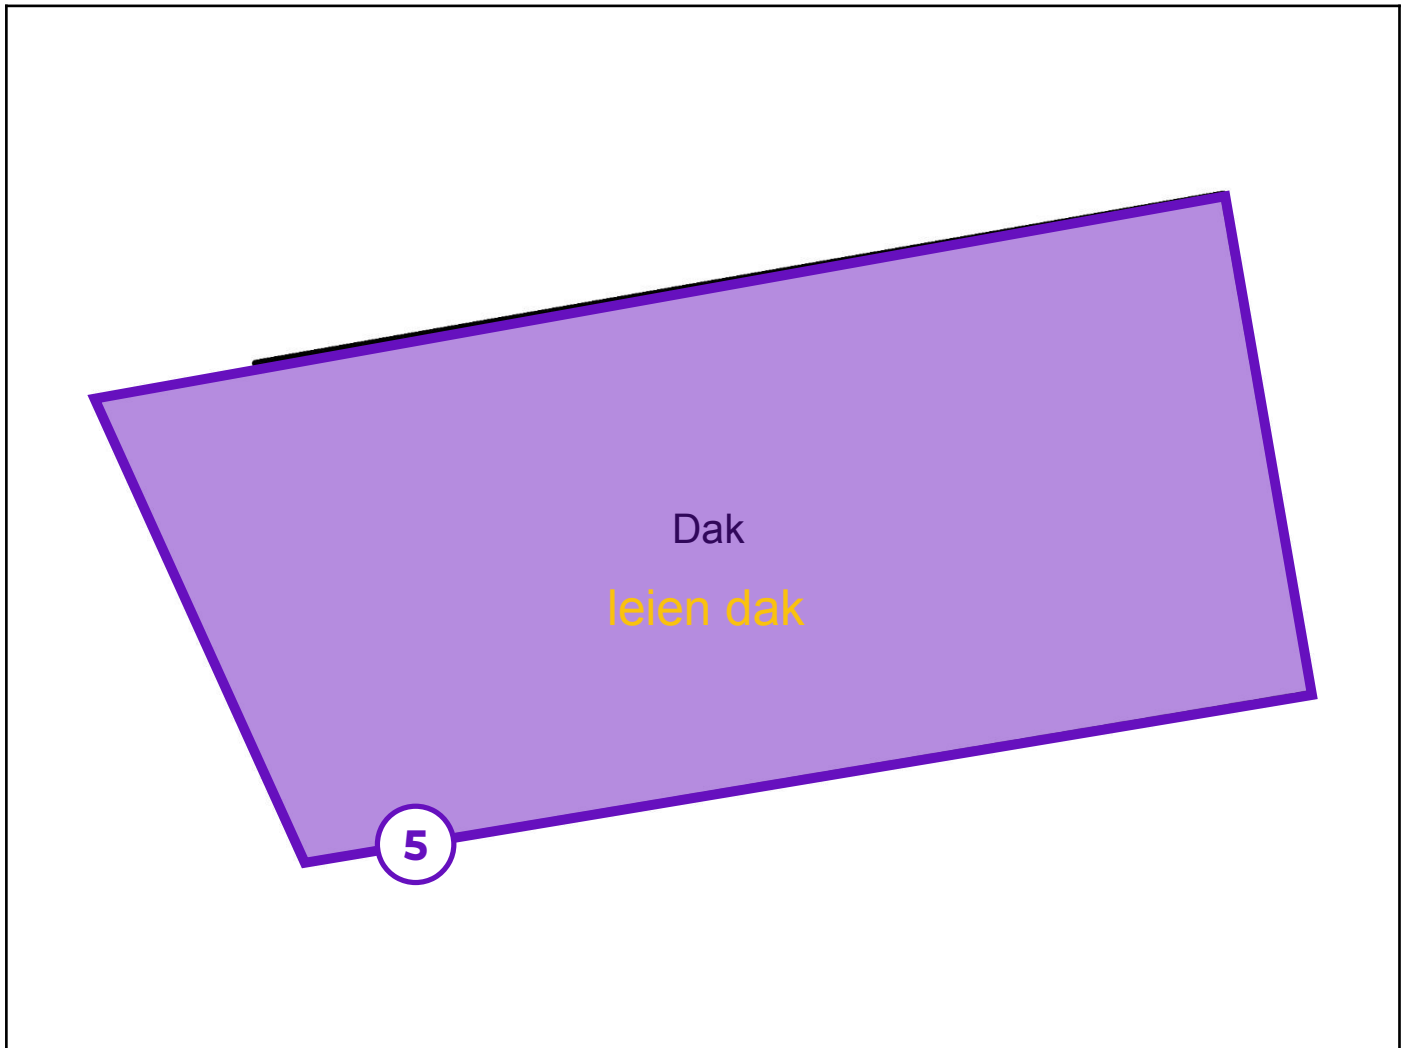

Legende van plan 2.10: Turnzaal dak : leien dak

Beschrijving	Type	Actie
5. Leien daken	Advies	-

Zone 3: Beheerderswoning



Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialien

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

3 Geen asbest


Plan 3.1: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk wanden

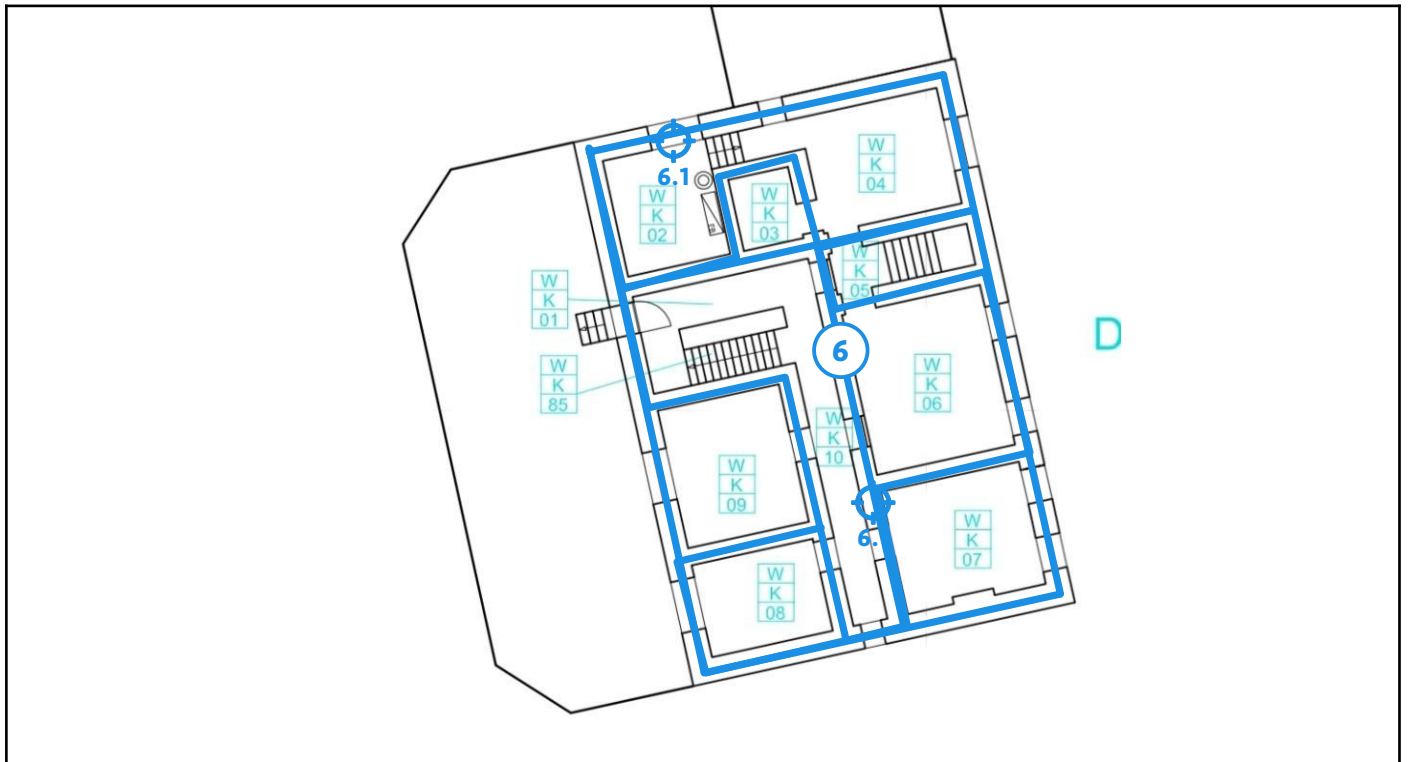

Legende van plan 3.1: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
6. Beheerderswoning pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
6.1 Code: MM09	Mengmonster	-


Plan 3.2: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk plafond

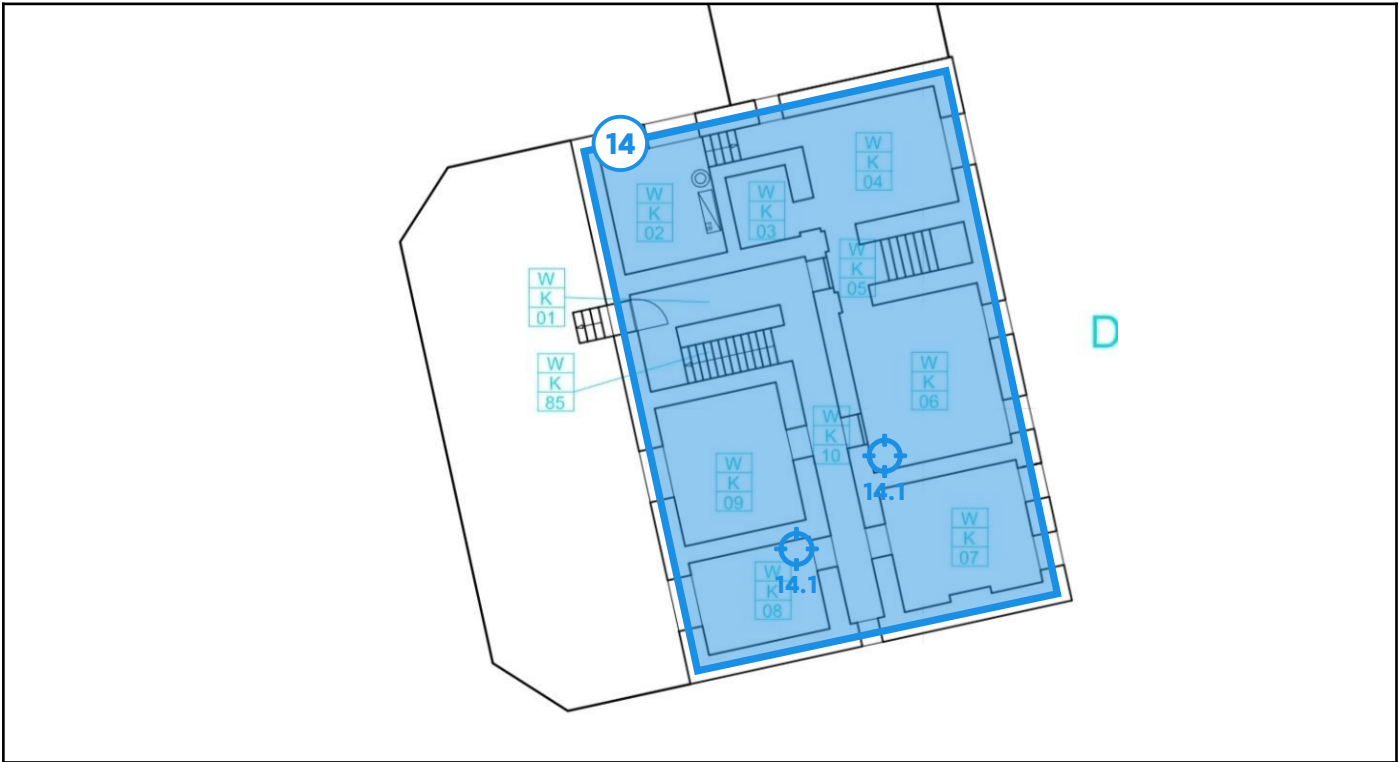

Legende van plan 3.2: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
14. Beheerderswoning pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
14.1 Code: MM10	Mengmonster	-


Plan 3.3: Beheerderswoning kelder : bakelieten toepassingen

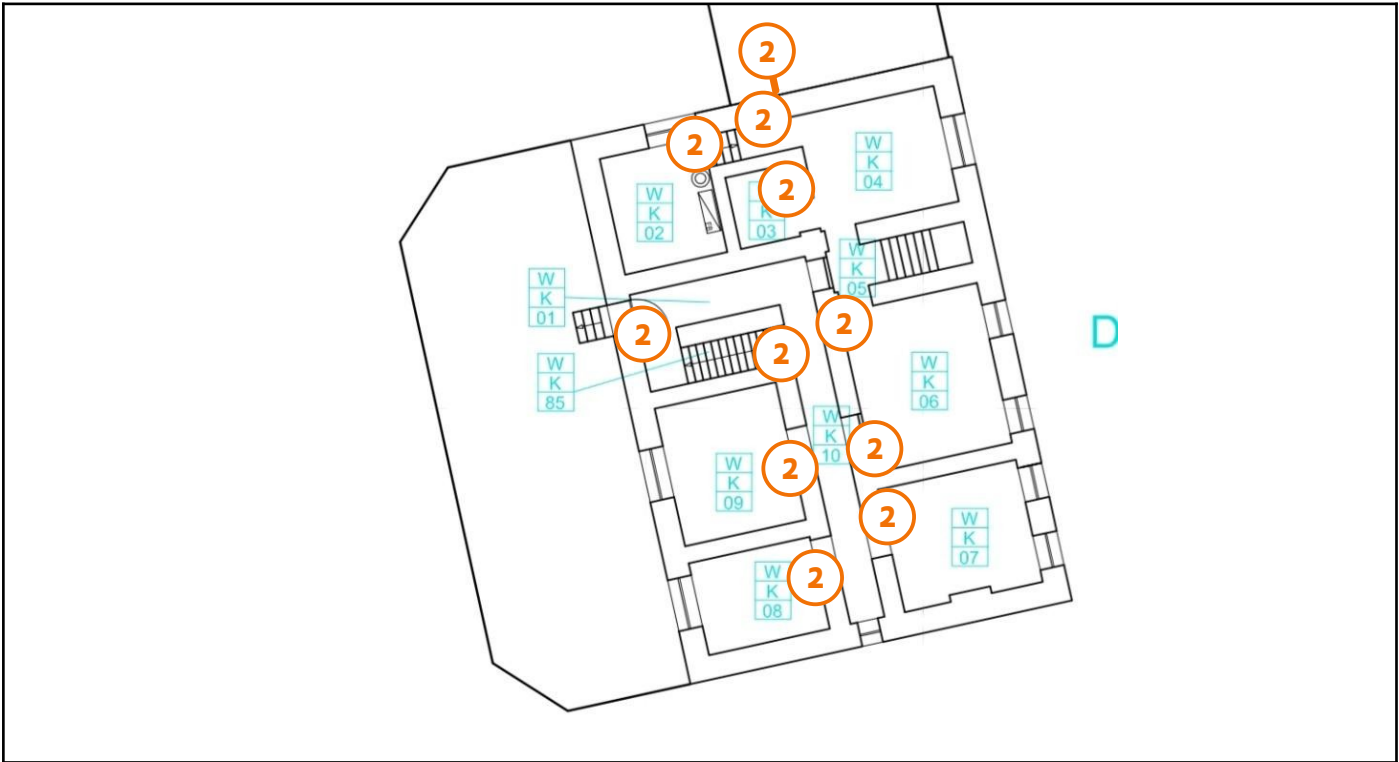

Legende van plan 3.3: Beheerderswoning kelder : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen

Plan 3.4: Beheerderswoning kelder : leidingisolatie

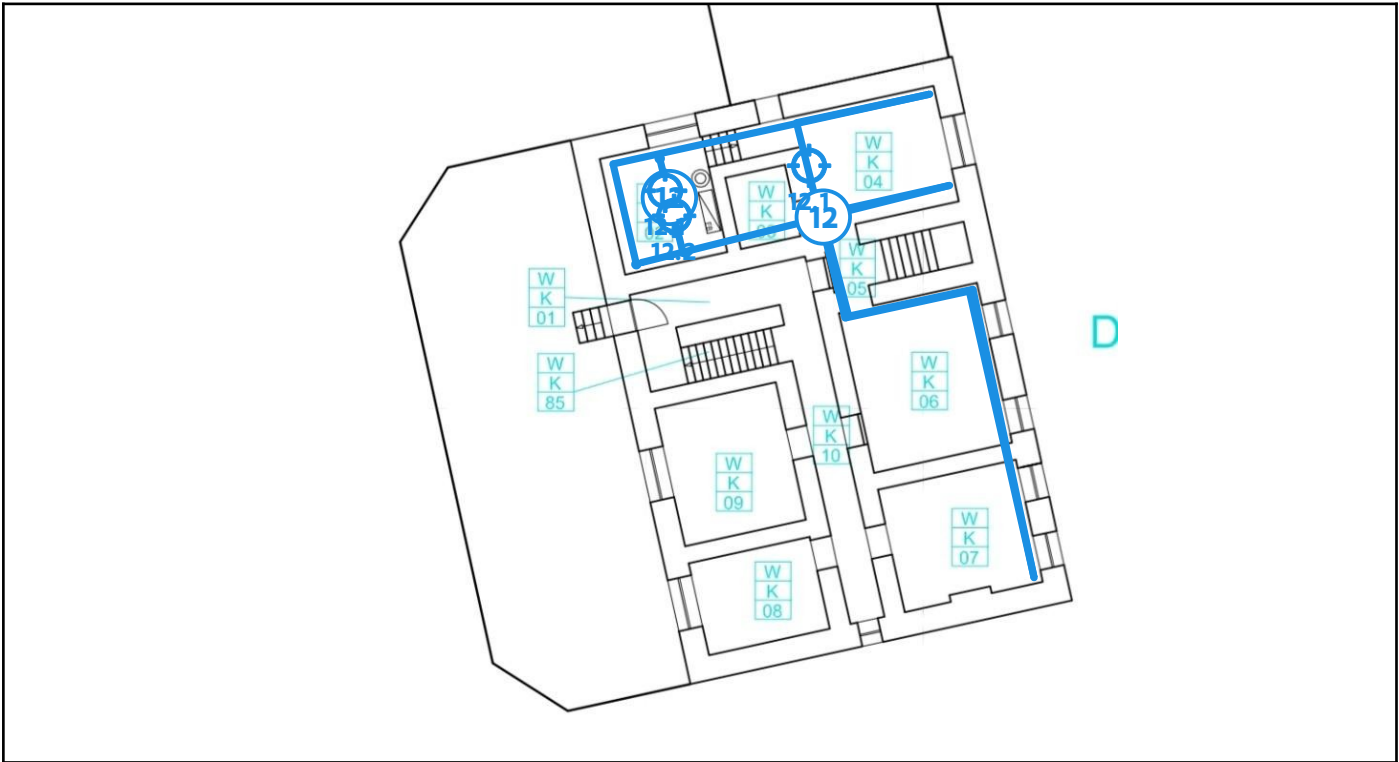

Legende van plan 3.4: Beheerderswoning kelder : leidingisolatie

Beschrijving	Type	Actie
12. Beheerderswoning leidingisolatie	Geen asbest	-
12.1 Code: MM11 recht	Mengmonster	-
12.2 Code: MM12 bocht	Puntmonster	-


Plan 3.5: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk wanden



Legende van plan 3.5: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
6. Beheerderswoning pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
6.1 Code: MM09	Mengmonster	-


Plan 3.6: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk plafond

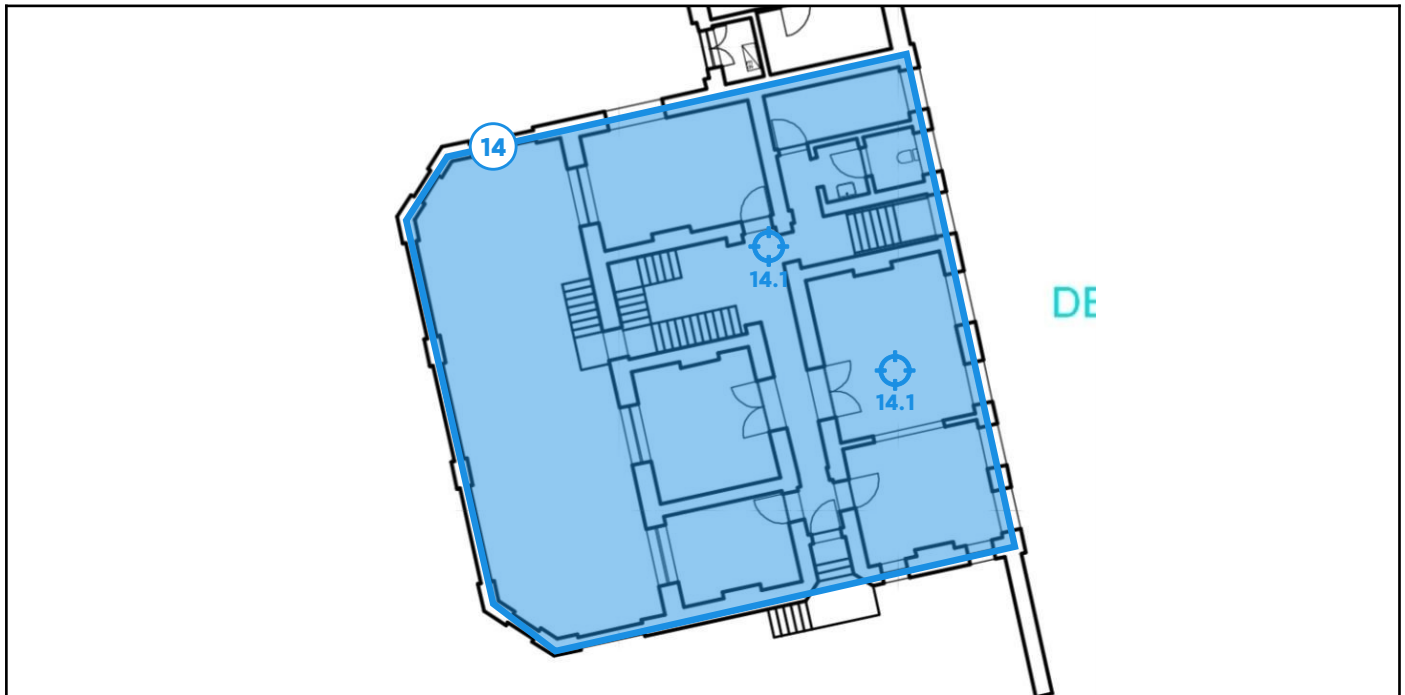

Legende van plan 3.6: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
14. Beheerderswoning pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
14.1 Code: MM10	Mengmonster	-


Plan 3.7: beheerderswoning gvl : bakelieten toepassingen

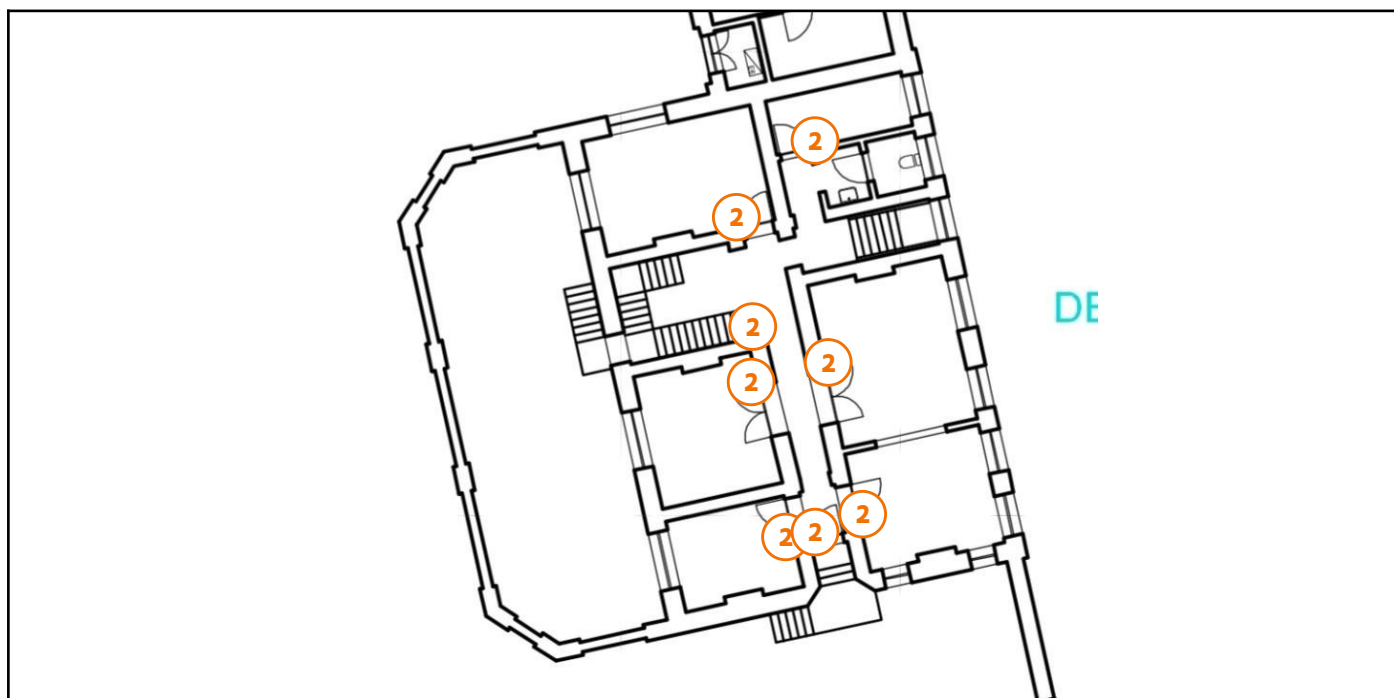

Legende van plan 3.7: beheerderswoning gvl : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 3.8: Beheerderswoning GVL : asbestbuizen

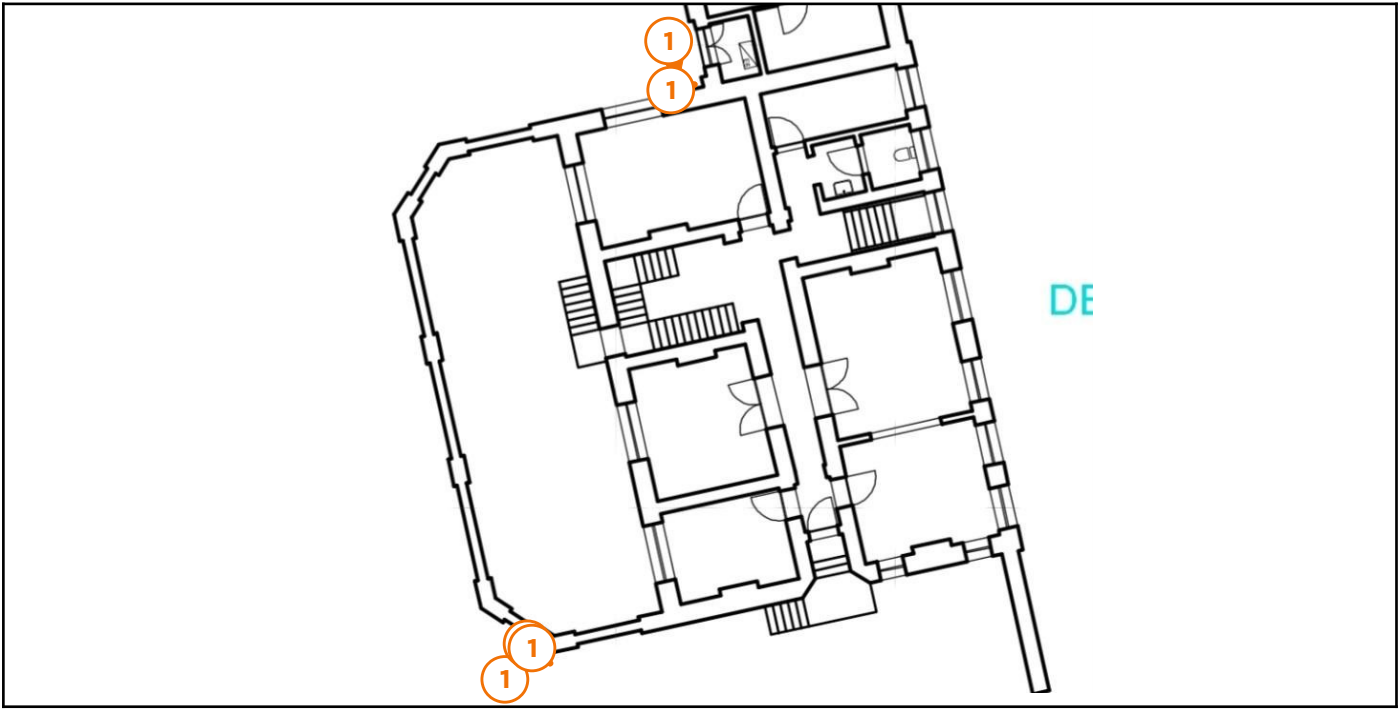

Legende van plan 3.8: Beheerderswoning GVL : asbestbuizen

Beschrijving	Type	Actie
1. Buizen Wasserij	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 3.9: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk wanden

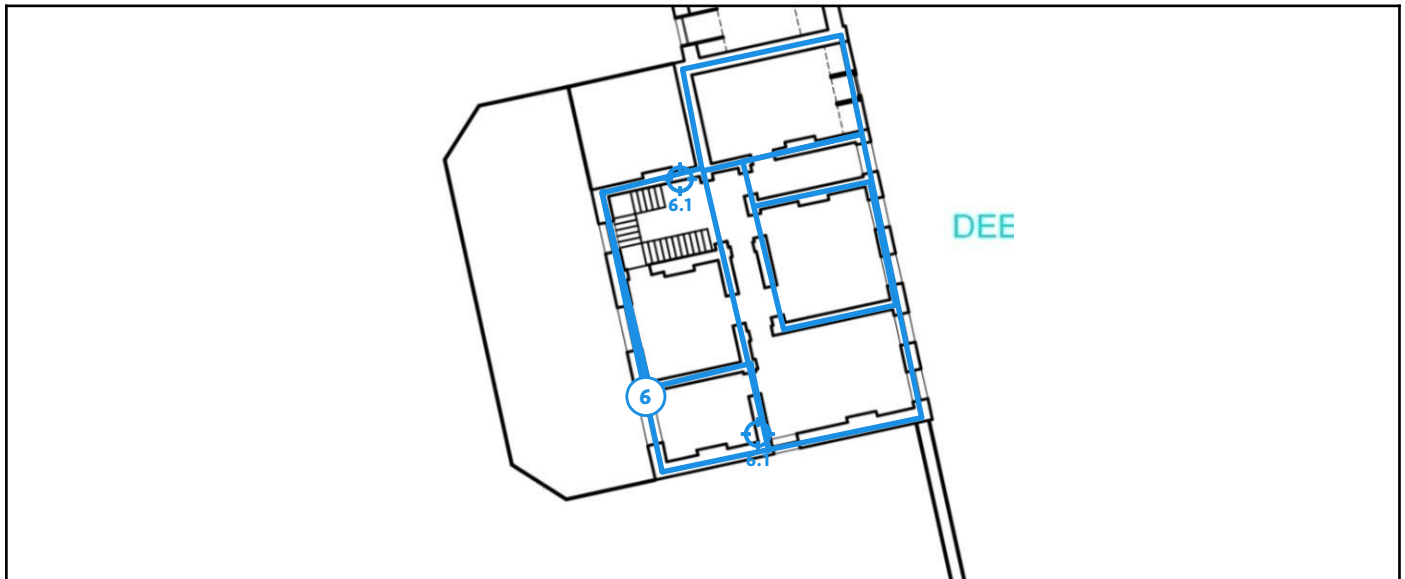

Legende van plan 3.9: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
6. Beheerderswoning pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
6.1 Code: MM09	Mengmonster	-


Plan 3.10: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk plafond

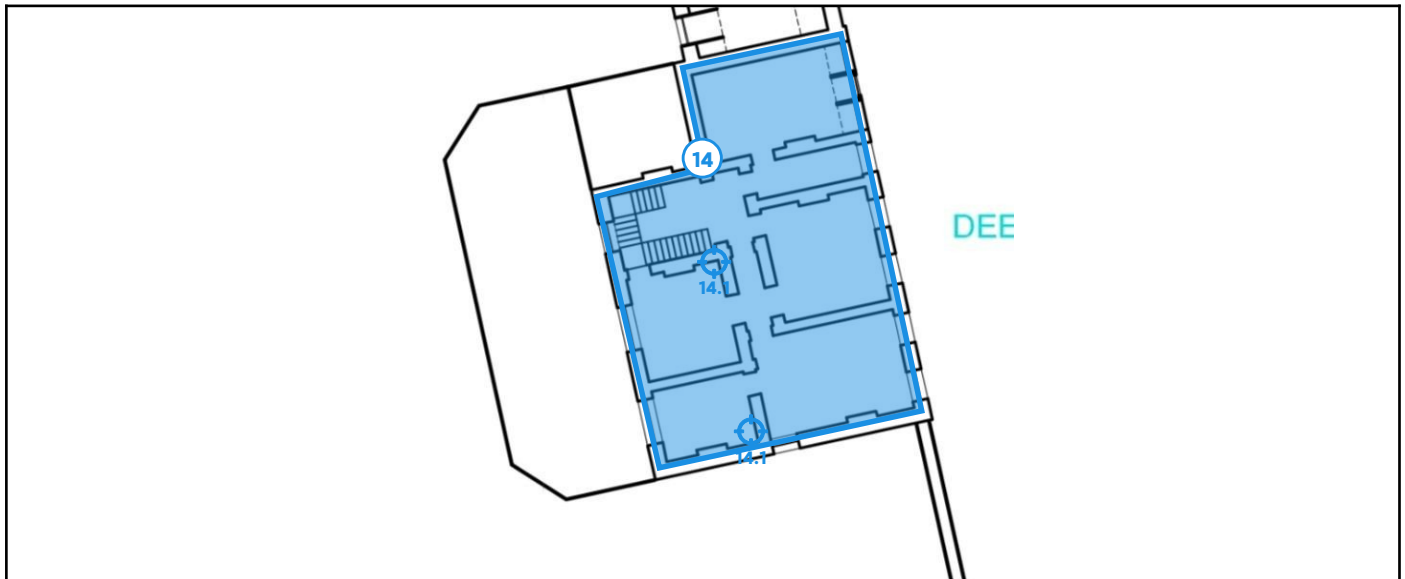

Legende van plan 3.10: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
14. Beheerderswoning pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
14.1 Code: MM10	Mengmonster	-

Plan 3.11: Beheerderswoning dak : leien dak

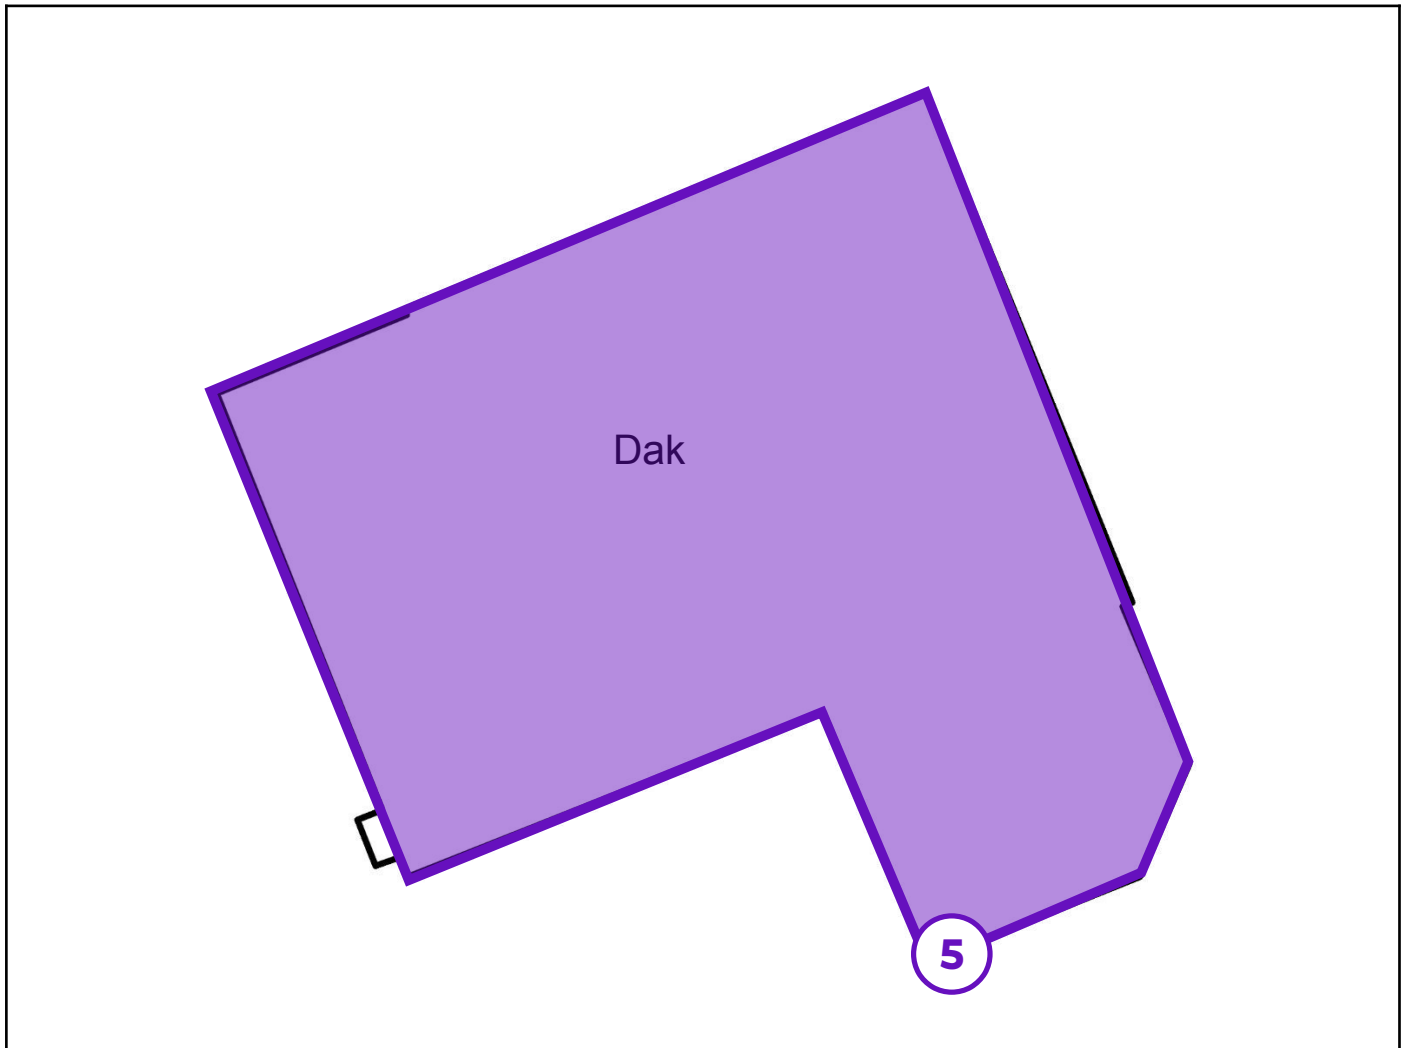

Legende van plan 3.11: Beheerderswoning dak : leien dak

Beschrijving	Type	Actie
5. Leien daken	Advies	-

Zone 4: Wasserij



Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

4 Geen asbest


Plan 4.1: Wasserij GVL : pleisterwerk wanden

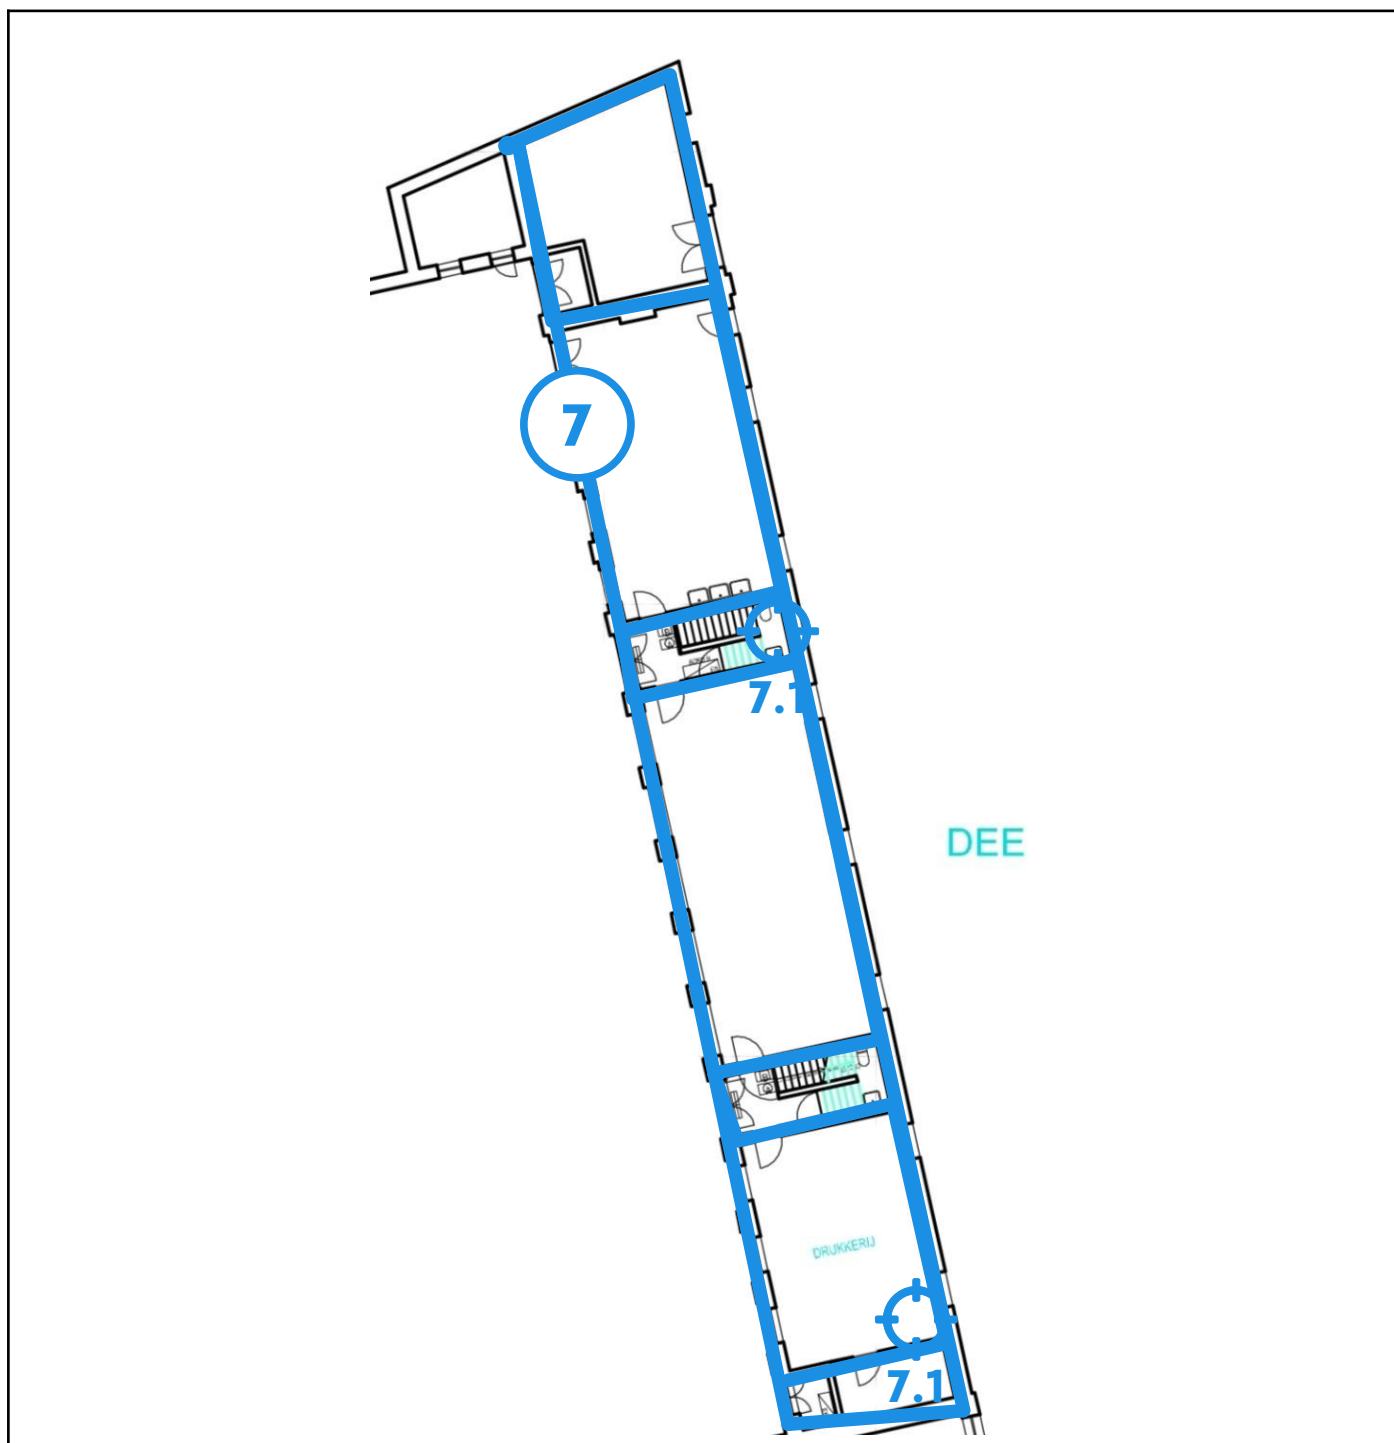

Legende van plan 4.1: Wasserij GVL : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
7. Wasserij pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
7.1 Code: MM17	Mengmonster	-


Plan 4.2: Wasserij GVL : pleisterwerk plafond

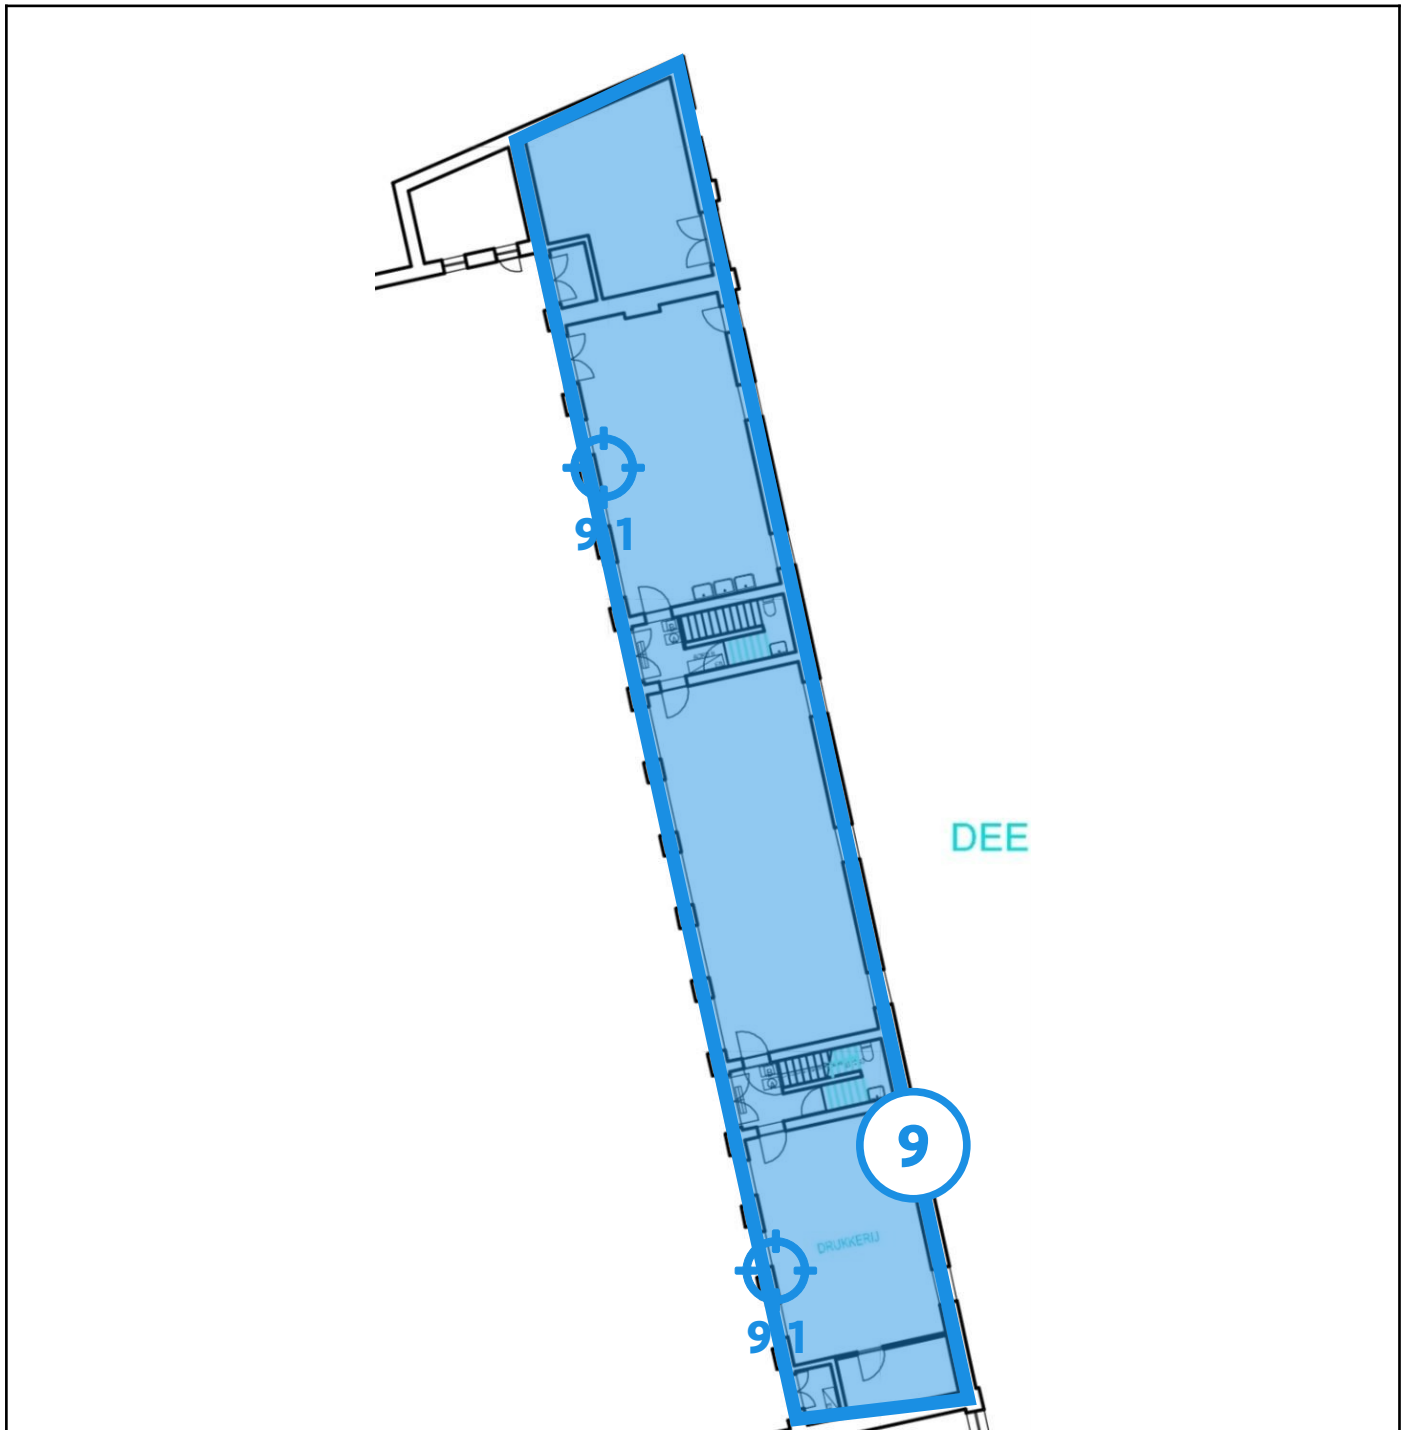

Legende van plan 4.2: Wasserij GVL : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
9. Wasserij pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
9.1 Code: MM18	Mengmonster	-


Plan 4.3: Wasserij GVL : bakelieten toepassingen

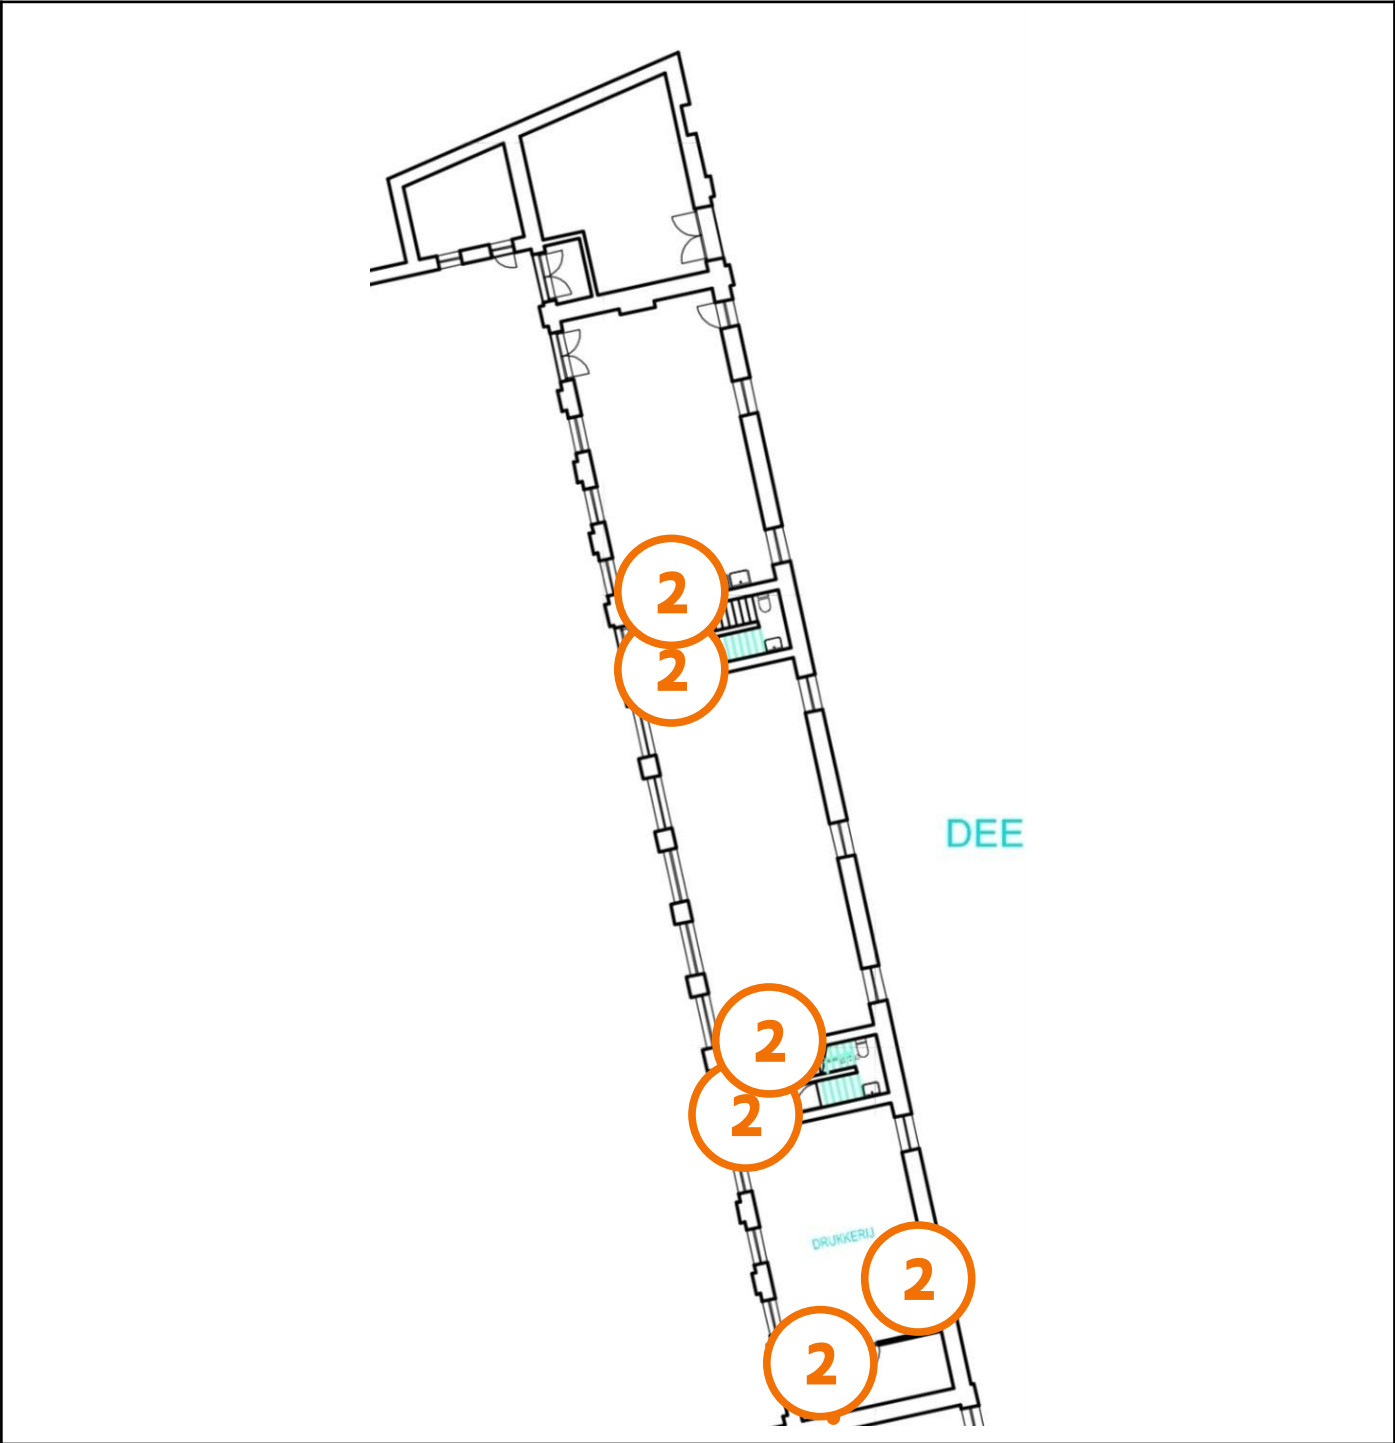

Legende van plan 4.3: Wasserij GVL : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 4.4: Wasserij V1 : pleisterwerk wanden

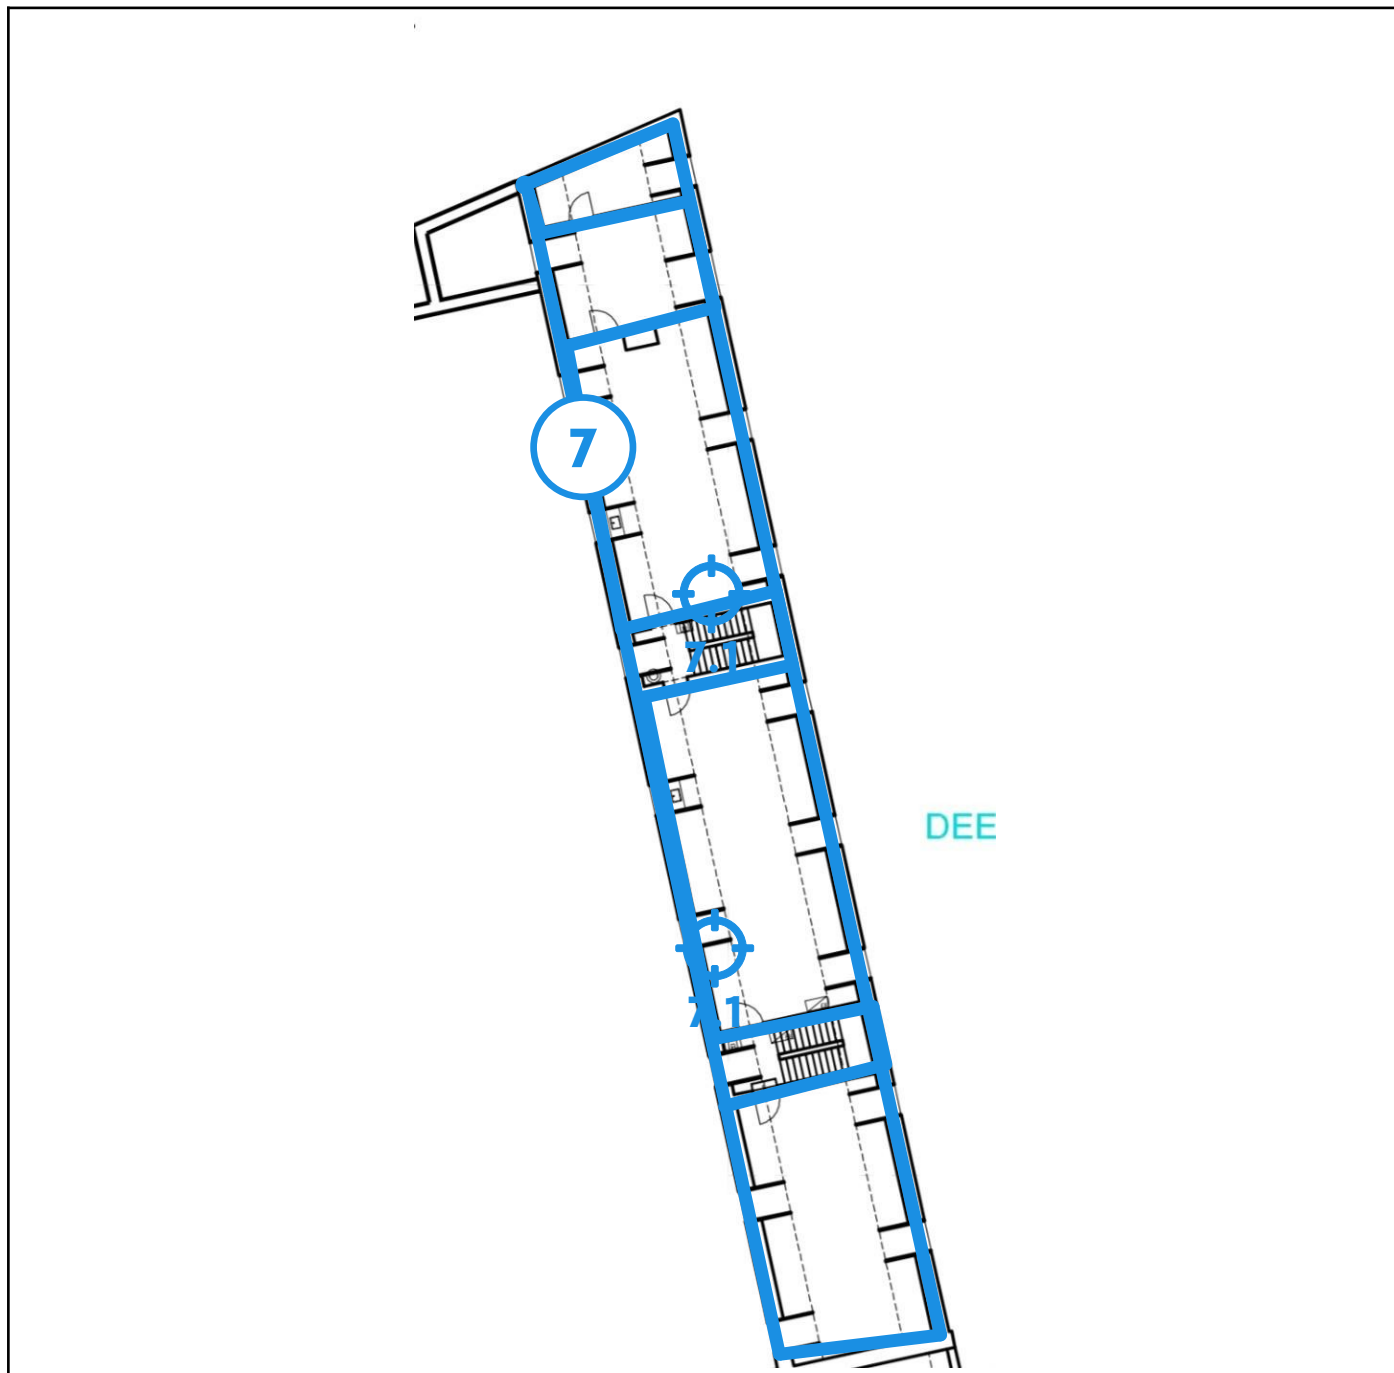

Legende van plan 4.4: Wasserij V1 : pleisterwerk wanden

Beschrijving	Type	Actie
7. Wasserij pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
7.1 Code: MM17	Mengmonster	-


Plan 4.5: Wasserij V1 : pleisterwerk plafond

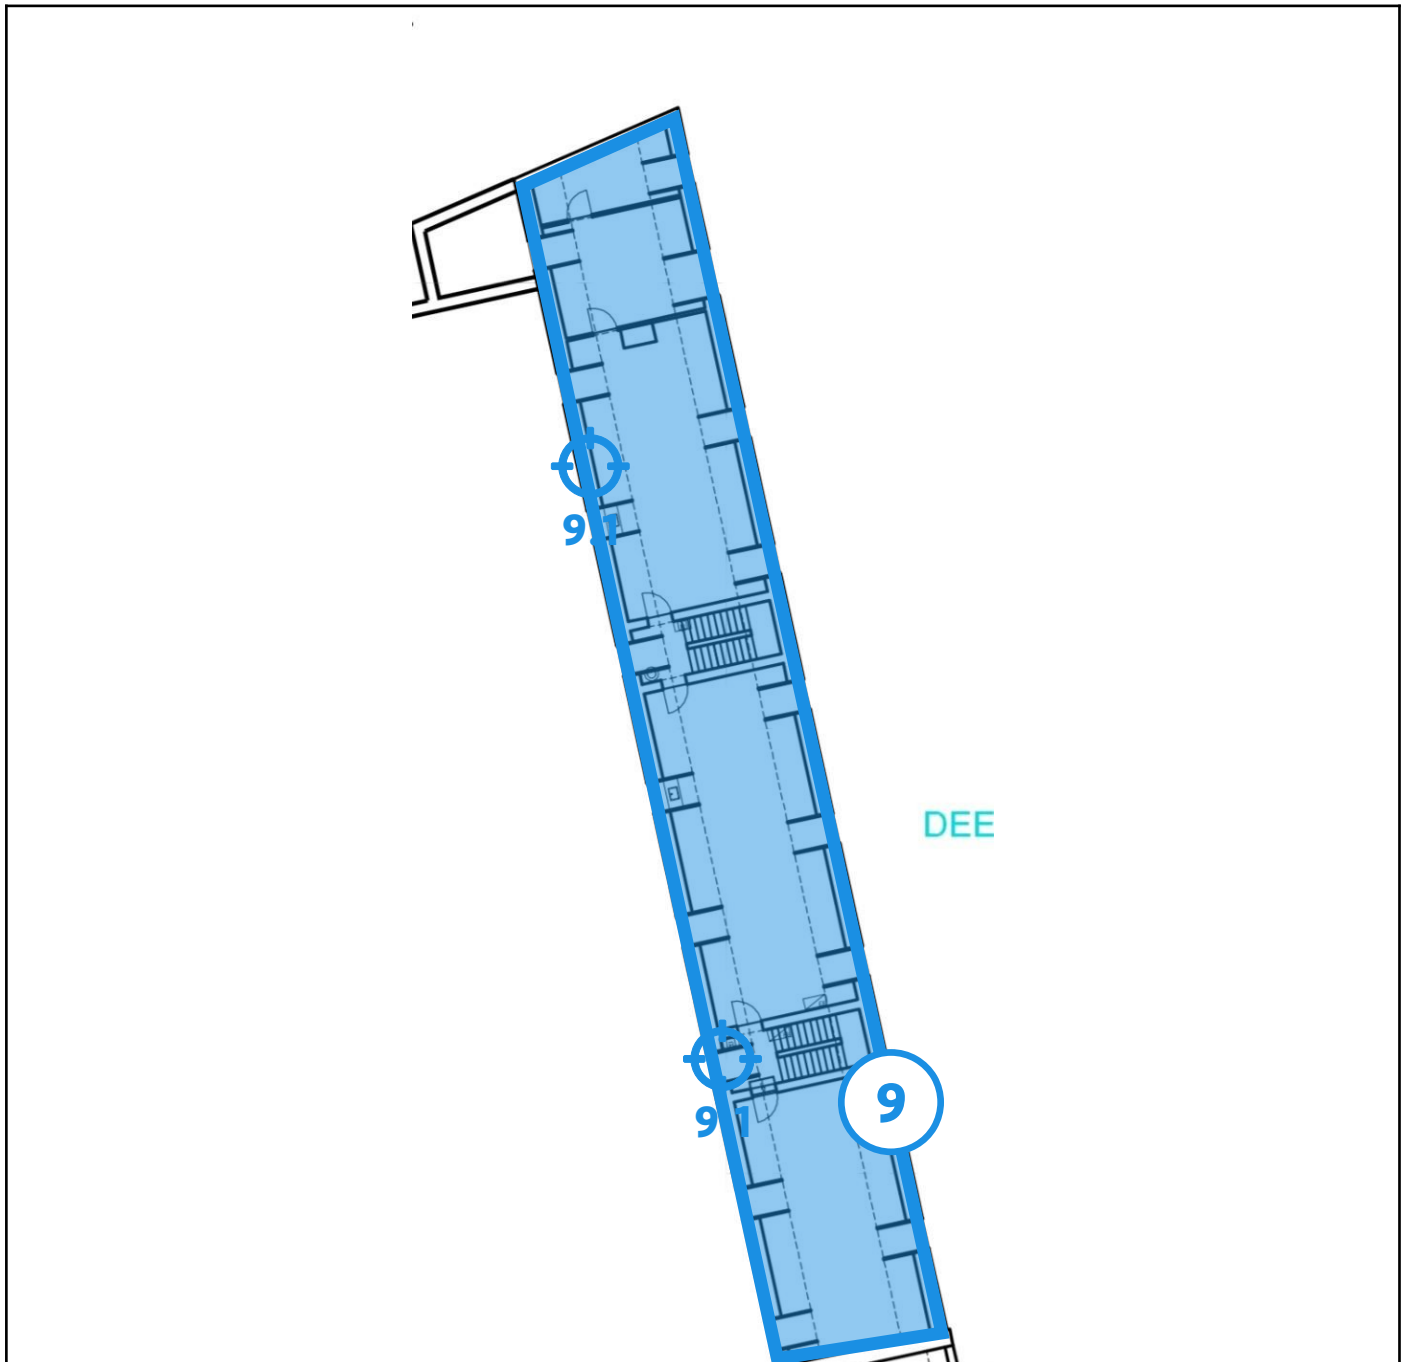

Legende van plan 4.5: Wasserij V1 : pleisterwerk plafond

Beschrijving	Type	Actie
9. Wasserij pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
9.1 Code: MM18	Mengmonster	-


Plan 4.6: Wasserij V1 : bakelieten toepassingen

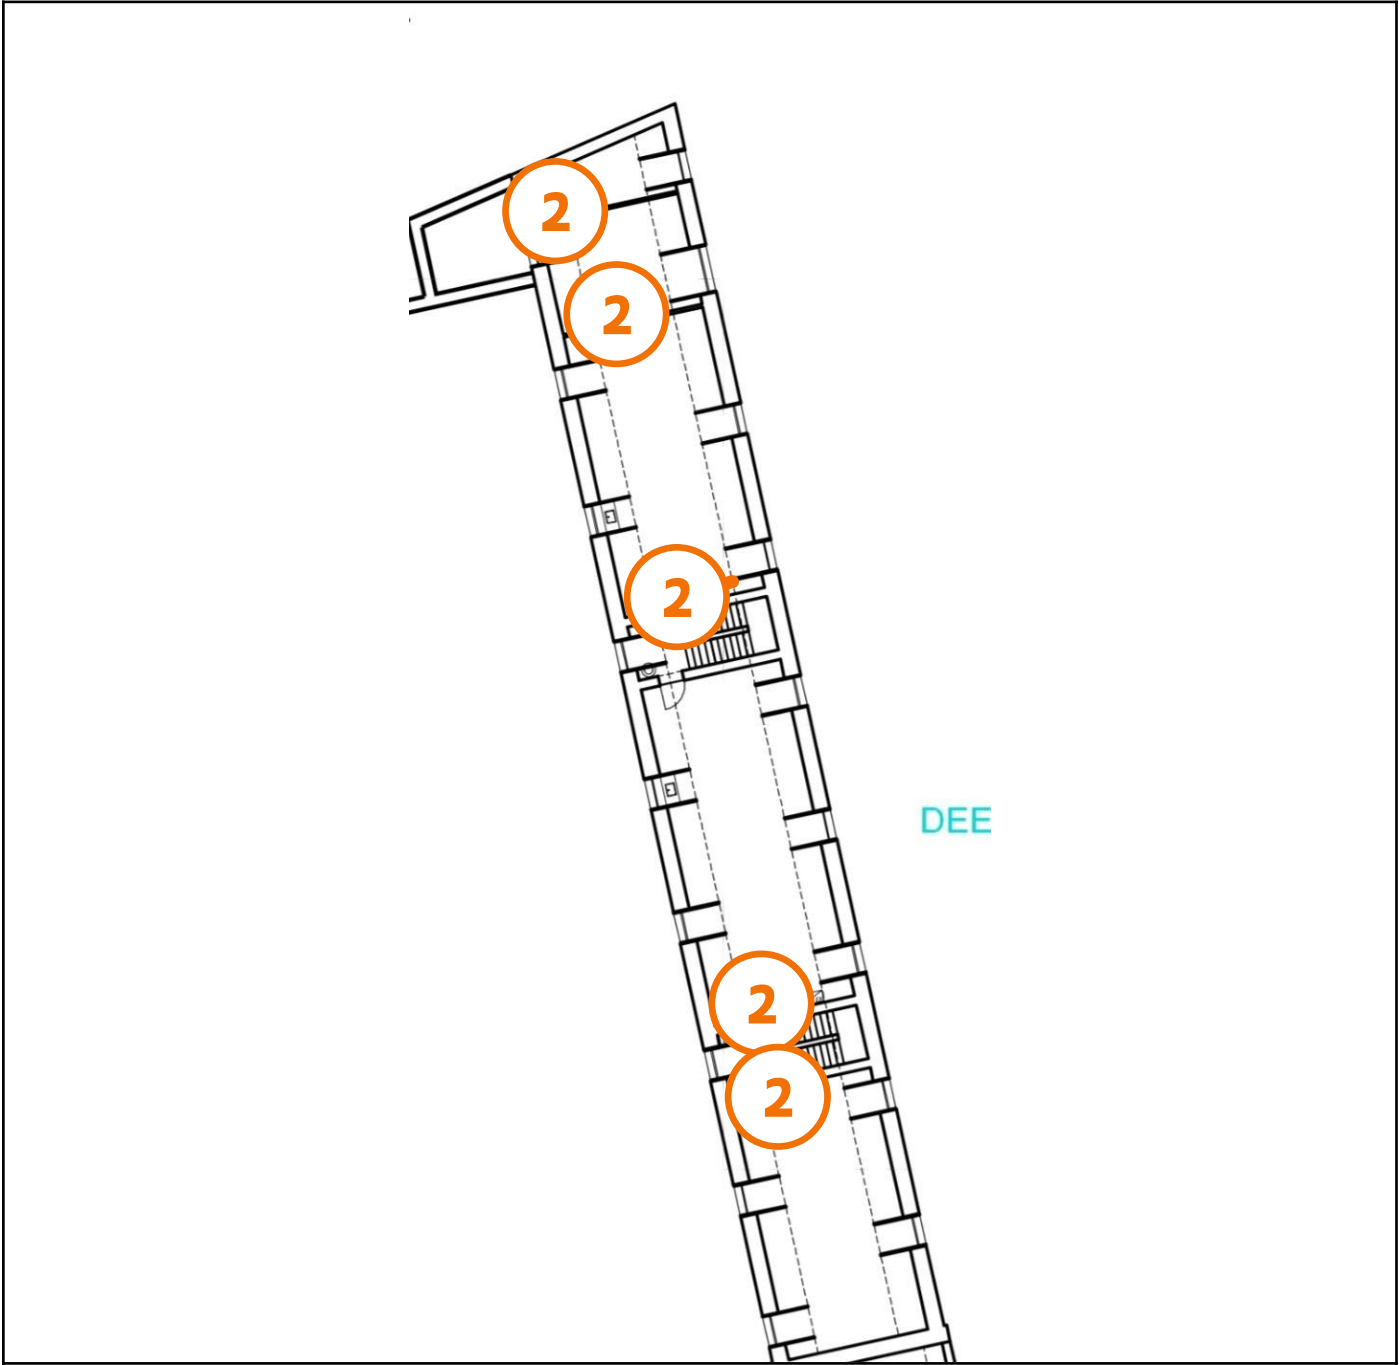

Legende van plan 4.6: Wasserij V1 : bakelieten toepassingen

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakelieten toepassingen	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 4.7: Wasserij V1 : leidingisolatie

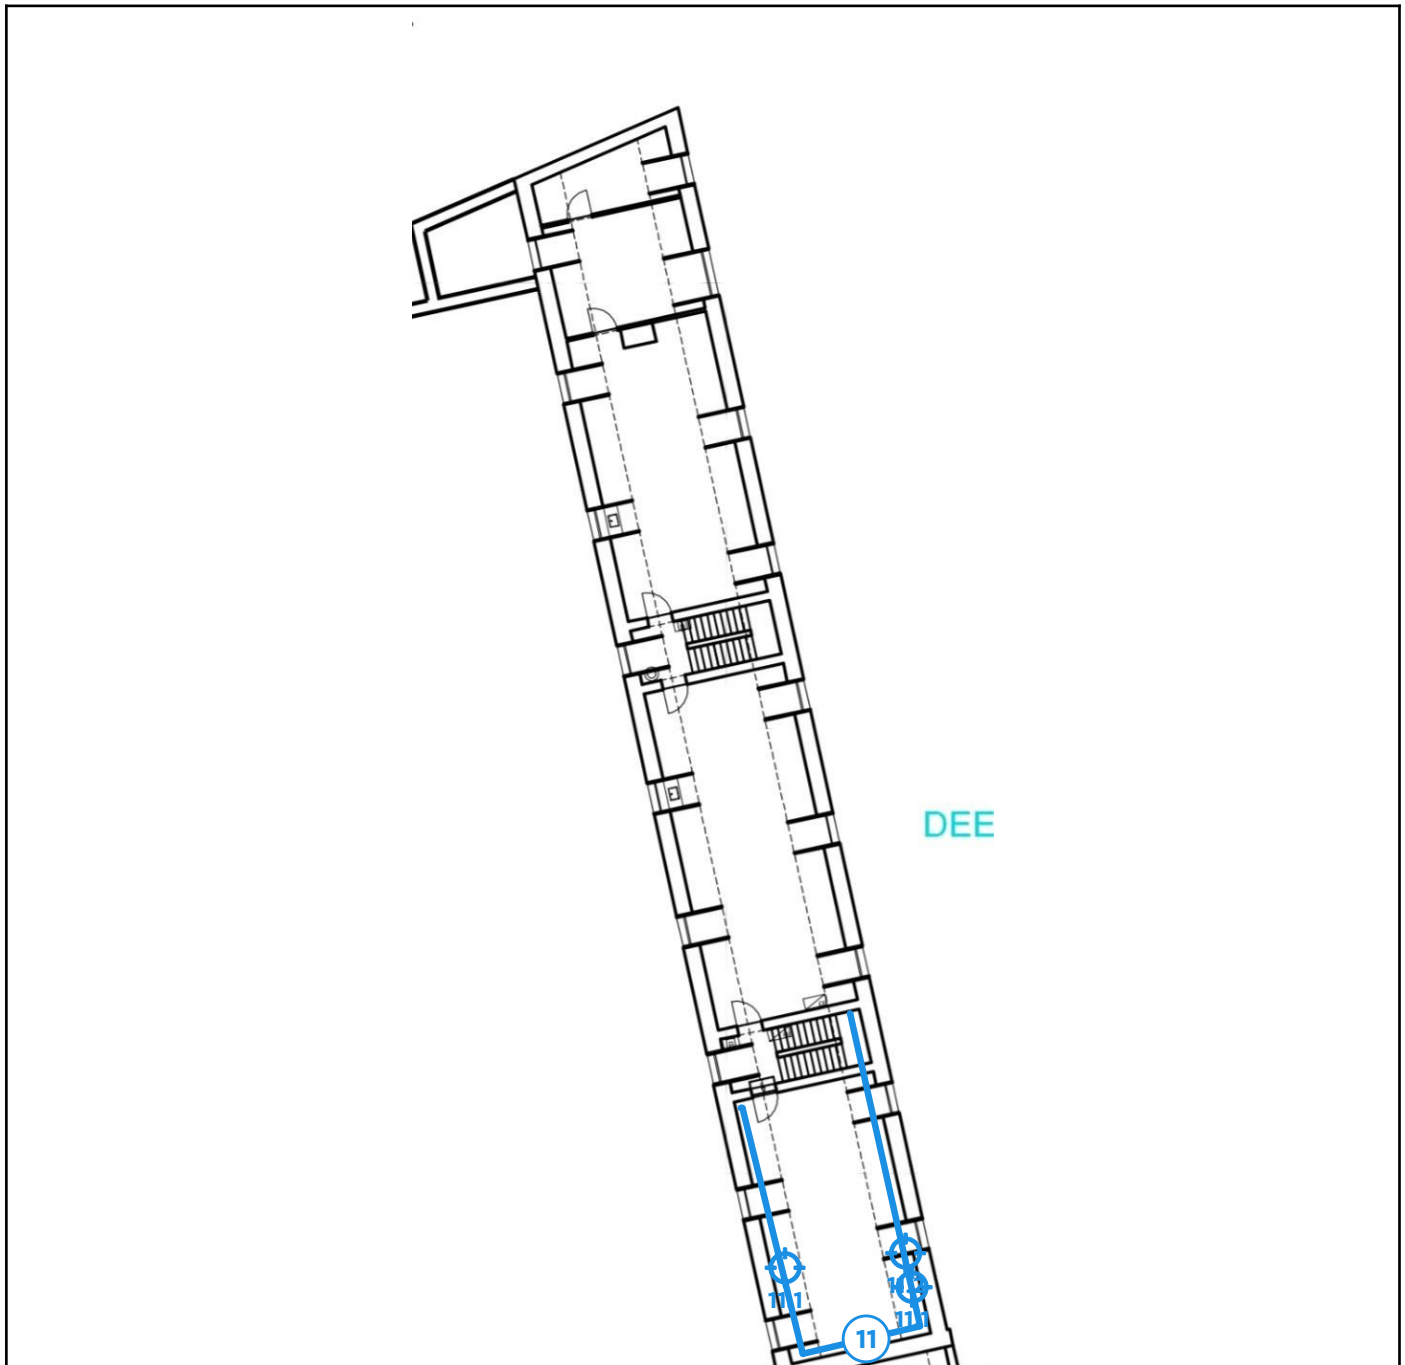

Legende van plan 4.7: Wasserij V1 : leidingisolatie

Beschrijving	Type	Actie
11. Wasserij leidingisolatie	Geen asbest	-
11.1 Code: MM13 recht	Mengmonster	-
11.2 Code: MM14 bocht	Puntmonster	-


Plan 4.8: Wasserij V1 : vinylvloer

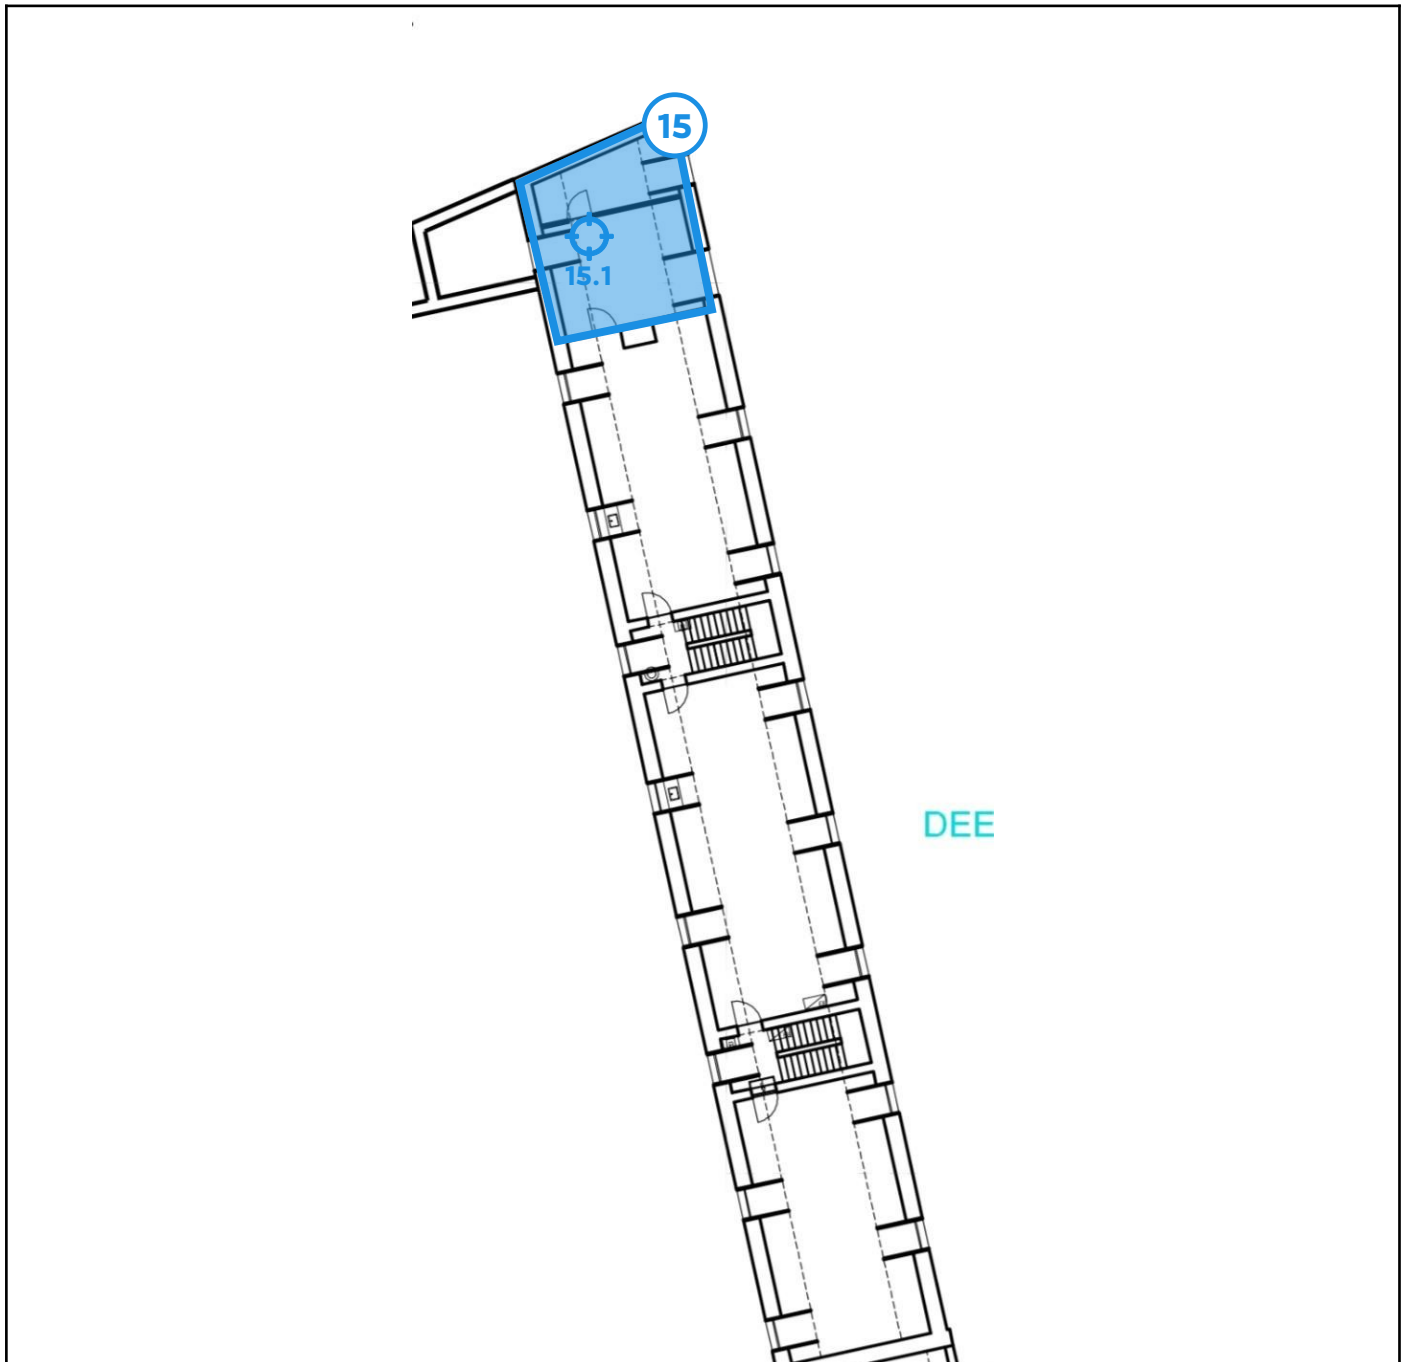

Legende van plan 4.8: Wasserij V1 : vinylvloer

Beschrijving	Type	Actie
15. Vinylvloer wasserij	Geen asbest	-
15.1 Code: MM15	Puntmonster	-

Plan 4.9: Wasserij dak : leien dak

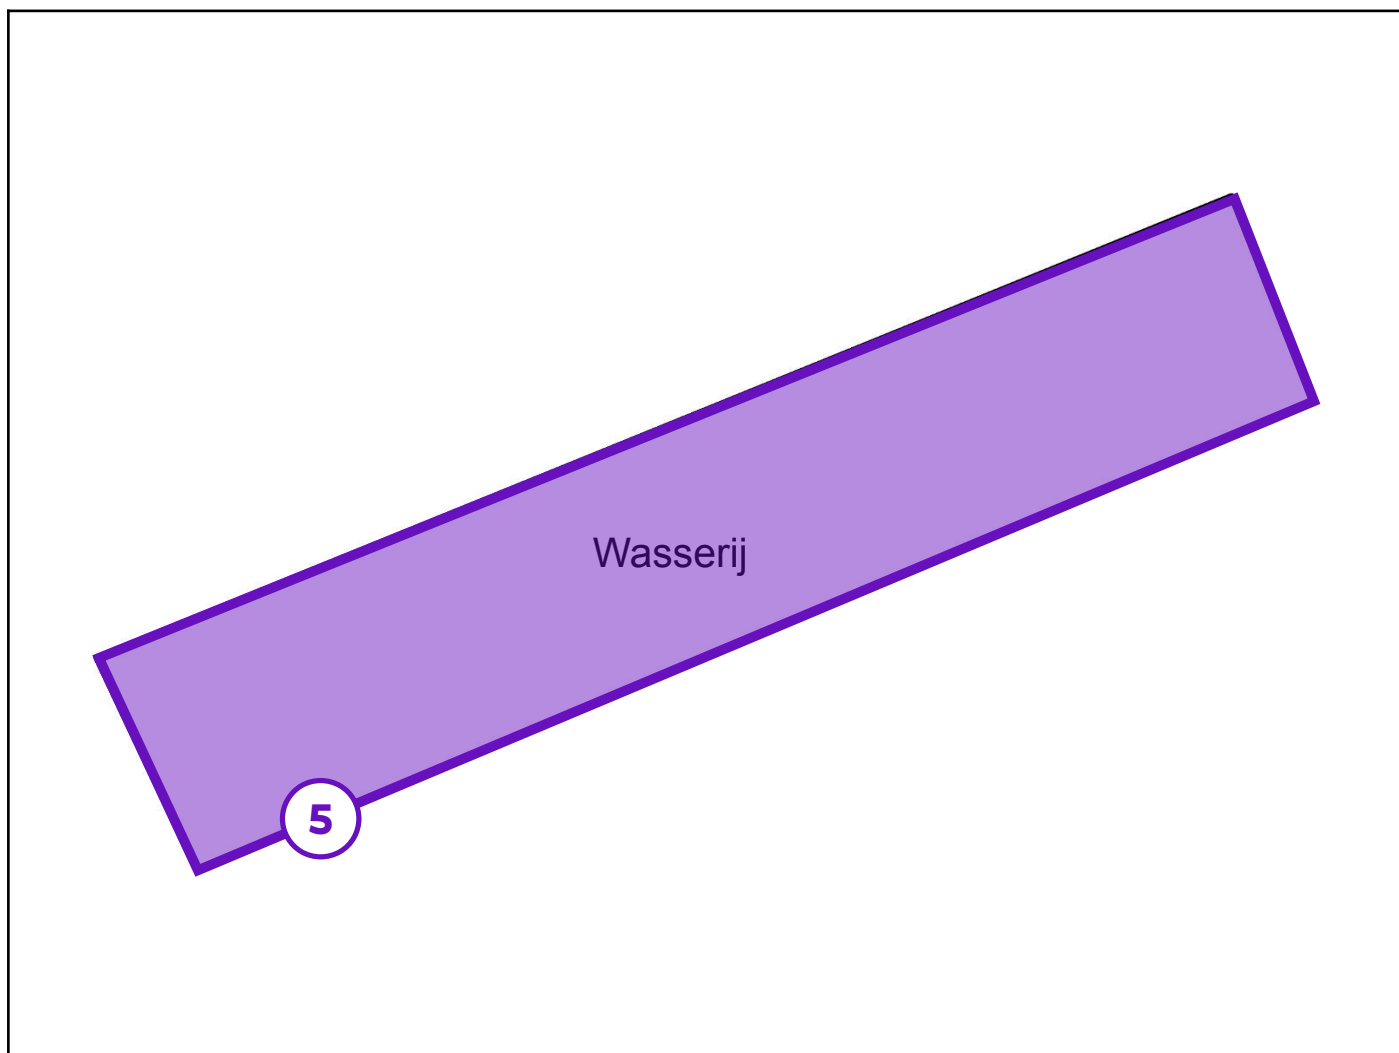

Legende van plan 4.9: Wasserij dak : leien dak

Beschrijving	Type	Actie
5. Leien daken	Advies	-

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Betreft een hechtgebonden toepassing in een matig verweerde staat met een laag risico op vezelvrijgave. De toepassing zorgvuldig verwijderen, zonder wijzigingen aan te brengen in de huidige toestand van het materiaal. De toepassing niet breken en/of beschadigen. Verwijder de toepassing a.d.h.v. eenvoudige handelingen en voorzie de nodige PBM's zoals ademhalingsmasker met een P3-filter, Tyvec categorie 3 type 5-6, schoeisel moet volledig gesloten zijn, wegwerphandschoenen. Opgeleid personeel wordt aanbevolen. Het asbestmateriaal moet worden verpakt in twee lagen van luchtdichte, stevige plastic zakken of folie. Deze dienen gemarkeerd te zijn met een waarschuwingsetiket. Voor verder advies kan je een kijkje nemen op de site van OVAM.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Beheerderswoning

- Plan 3.8: Beheerderswoning GVL : asbestbuizen

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Verhoogd materiaalisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Buizen Wasserij
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 0,40 m - 30,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Betreft een hechtgebonden toepassing in een licht verweerde staat met een laag risico op vezelvrijgave. De toepassing zorgvuldig verwijderen, zonder wijzigingen aan te brengen in de huidige toestand van het materiaal. De toepassing niet breken en/of beschadigen. Verwijder de toepassing a.d.h.v. eenvoudige handelingen en voorzie de nodige PBM's zoals ademhalingsmasker met een P3-filter, Tyvec categorie 3 type 5-6, schoeisel moet volledig gesloten zijn, wegwerphandschoenen. Opgeleid personeel wordt aanbevolen. Het asbestmateriaal moet worden verpakt in twee lagen van luchtdichte, stevige plastic zakken of folie. Deze dienen gemarkeerd te zijn met een waarschuwingsetiket. Voor verder advies kan je een kijkje nemen op de site van OVAM.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Kelder : bakelieten toepassingen
- Plan 1.8: Gelijkvloers : bakelieten toepassingen
- Plan 1.14: Verdiep + 1: bakelieten toepassingen

Zone 2: Turnzaal

- Plan 2.3: Kelder turnzaal : bakelieten toepassingen
- Plan 2.6: Turnzaal gvl : bakelieten toepassingen
- Plan 2.9: Turnzaal V1 : bakelieten toepassingen

Zone 3: Beheerderswoning

- Plan 3.3: Beheerderswoning kelder : bakelieten toepassingen
- Plan 3.7: beheerderswoning gvl : bakelieten toepassingen

Zone 4: Wasserij

- Plan 4.3: Wasserij GVL : bakelieten toepassingen
- Plan 4.6: Wasserij V1 : bakelieten toepassingen

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	Bakelieten toepassingen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 20,00 m² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,40 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Over alle gebouwen en ruimtes in howest zijn er bakelieten schakelaars aanwezig. Deze zijn allemaal asbestverdacht.

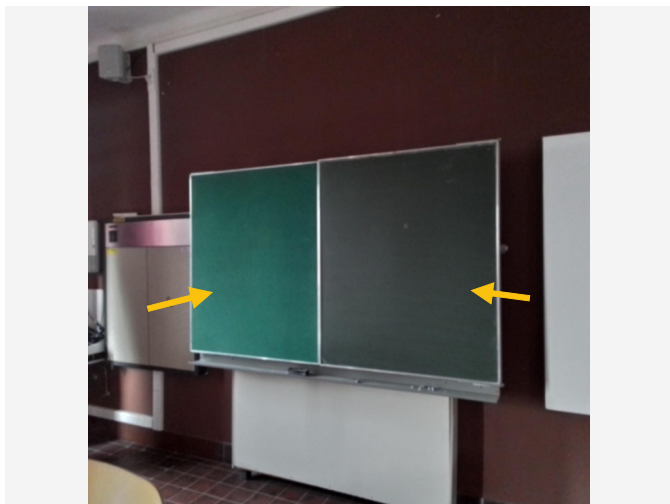

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Betreft een hechtgebonden toepassing in zeer goede staat met een laag risico op vezelvrijgave. De toepassing zorgvuldig verwijderen, zonder wijzigingen aan te brengen in de huidige toestand van het materiaal. De toepassing niet breken en/of beschadigen. Verwijder de toepassing a.d.h.v. eenvoudige handelingen en voorzie de nodige PBM's zoals ademhalingsmasker met een P3-filter, Tyvec categorie 3 type 5-6, schoeisel moet volledig gesloten zijn, wegwerphandschoenen. Opgeleid personeel wordt aanbevolen. Het asbestmateriaal moet worden verpakt in twee lagen van luchtdichte, stevige plastic zakken of folie. Deze dienen gemarkeerd te zijn met een waarschuwingsetiket. Voor verder advies kan je een kijkje nemen op de site van OVAM.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: Verdiep +1 : asbestborden

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Laag materiaalisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Asbest krijtborden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Inrichting (meubilair, ...)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Geëmailleerd, type Glasal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 20,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,20 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Op het einde van vleugel D.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Betreft een hechtgebonden toepassing in een licht verweerde staat met een laag risico op vezelvrijgave. De toepassing zorgvuldig verwijderen, zonder wijzigingen aan te brengen in de huidige toestand van het materiaal. De toepassing niet breken en/of beschadigen. Verwijder de toepassing a.d.h.v. eenvoudige handelingen en voorzie de nodige PBM's zoals ademhalingsmasker met een P3-filter, Tyvec categorie 3 type 5-6, schoeisel moet volledig gesloten zijn, wegwerphandschoenen. Opgeleid personeel wordt aanbevolen. Het asbestmateriaal moet worden verpakt in twee lagen van luchtdichte, stevige plastic zakken of folie. Deze dienen gemarkeerd te zijn met een waarschuwingsetiket. Voor verder advies kan je een kijkje nemen op de site van OVAM.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Kelder : roetluiken

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Laag materiaalisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Enkel randen niet afgeschermd maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	Roetluiken
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Generiek
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,01 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Adviezen



Vrije foto

Advies

Alle daken bestaan uit natuurleien.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.19: Daken : leien

Zone 2: Turnzaal

- Plan 2.10: Turnzaal dak : leien dak

Zone 3: Beheerderswoning

- Plan 3.11: Beheerderswoning dak : leien dak

Zone 4: Wasserij

- Plan 4.9: Wasserij dak : leien dak

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 3: Beheerderswoning

- Plan 3.1: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk wanden
- Plan 3.5: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk wanden
- Plan 3.9: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk wanden

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
6.1	Mengmonster	MM09	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Beheerderswoning pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1.860,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	37,20 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 4: Wasserij

- Plan 4.1: Wasserij GVL : pleisterwerk wanden
- Plan 4.4: Wasserij V1 : pleisterwerk wanden

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
7.1	Mengmonster	MM17	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wasserij pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 880,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	17,60 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: Gelijkvloers : pleisterwerk plafond
- Plan 1.10: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond
- Plan 1.13: Verdiep +1 : pleisterwerk plafond
- Plan 1.16: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond
- Plan 1.18: Verdiep +2 : pleisterwerk plafond

Detailinformatie

Monsternamen


#	Type	Referentie	Resultaat
8.1	Mengmonster	MM06	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Gvl + v1 + V2 pleisterwerk plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 4.000,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	80,00 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handling voor identificatie	Nee

Fiche 9: Wasserij pleisterwerk plafond

Geen asbest

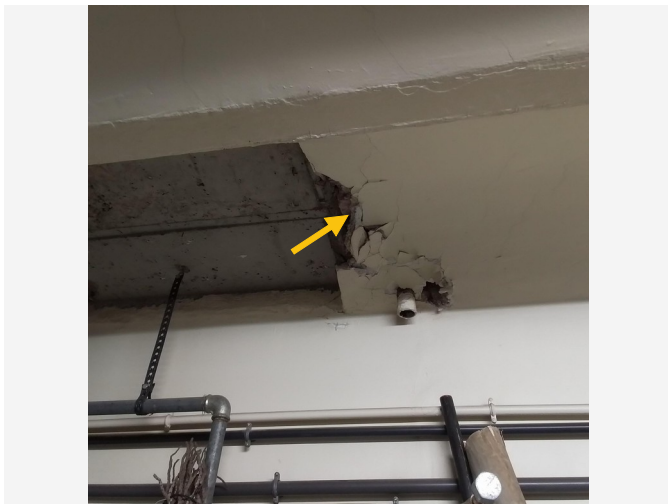

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 4: Wasserij

- Plan 4.2: Wasserij GVL : pleisterwerk plafond
- Plan 4.5: Wasserij V1 : pleisterwerk plafond

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
9.1	Mengmonster	MM18	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wasserij pleisterwerk plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 520,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	10,40 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 10: Leidingisolatie conciërge

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Kelder : Leidingisolatie

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Mengmonster	MM03 recht	Geen asbest
10.2	Puntmonster	MM04 bocht	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Leidingisolatie conciërge
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 16,00 m - 50,00 cm - 3,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,24 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Over alle kelder loopt er leidingisolatie. Deze zijn bijna allemaal vernieuwd. Ze zijn omwikkeld met minerale wol. In de conciërgewoning is er nog oude leidingisolatie.

Fiche 11: Wasserij leidingisolatie

Geen asbest



Overzichtsfoto

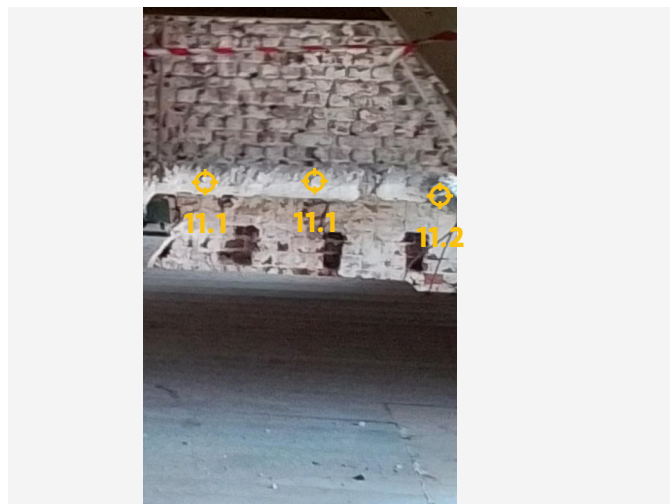

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Wasserij

- Plan 4.7: Wasserij V1 : leidingisolatie

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Mengmonster	MM13 recht	Geen asbest
11.2	Puntmonster	MM14 bocht	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wasserij leidingisolatie
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 18,00 m - 40,00 cm - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,144 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

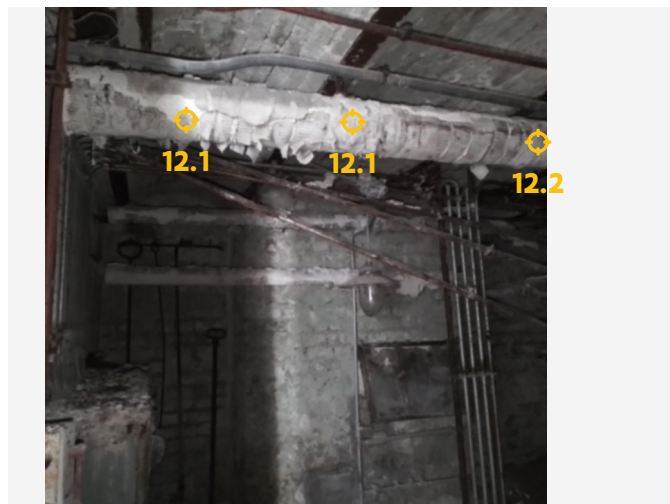

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Beheerderswoning

- Plan 3.4: Beheerderswoning kelder : leidingisolatie

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Mengmonster	MM11 recht	Geen asbest
12.2	Puntmonster	MM12 bocht	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Beheerderswoning leidingisolatie
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 19,00 m - 40,00 cm - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,152 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Turnzaal

- Plan 2.1: Kelder turnzaal : pleisterwerk wanden
- Plan 2.4: Turnzaal gvl : pleisterwerk wanden
- Plan 2.7: Turnzaal V1 : pleisterwerk wanden

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	MM07	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Turnzaal pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1.200,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	24,00 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 3: Beheerderswoning

- Plan 3.2: Beheerderswoning kelder : pleisterwerk plafond
- Plan 3.6: Beheerderswoning gvl : pleisterwerk plafond
- Plan 3.10: Beheerderswoning V1 : pleisterwerk plafond

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	MM10	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Beheerderswoning pleisterwerk plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 660,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	13,20 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 15: Vinylvloer wasserij

Geen asbest



Overzichtsfoto

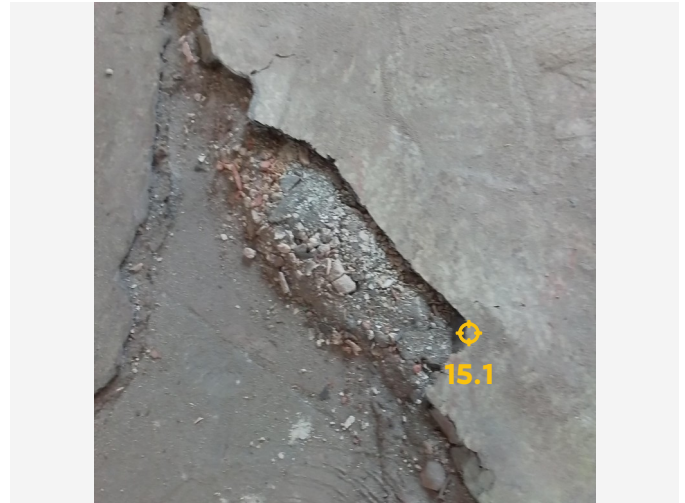

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Wasserij

- Plan 4.8: Wasserij V1 : vinylvloer

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Puntmonster	MM15	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Vinylvloer wasserij
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 40,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	40,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 16: Kelder pleisterwerk plafond

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Kelder : pleisterwerk plafond

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	MM02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Kelder pleisterwerk plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 2.000,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	40,00 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Gelijkvloers : pleisterwerk wanden
- Plan 1.9: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden
- Plan 1.12: Verdiep +1 : pleisterwerk wanden
- Plan 1.15: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden
- Plan 1.17: Verdiep +2 : pleisterwerk wanden

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	MM05	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Gvl + v1 +v2 pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 9.999,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	199,98 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 18: Kelder pleisterwerk wanden

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder : pleisterwerk wanden

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Mengmonster	MM01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Kelder pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 5.000,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	100,00 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Alles muren binnen de gele lijnen zijn ook bezet met pleisterwerk.



Overzichtsfoto

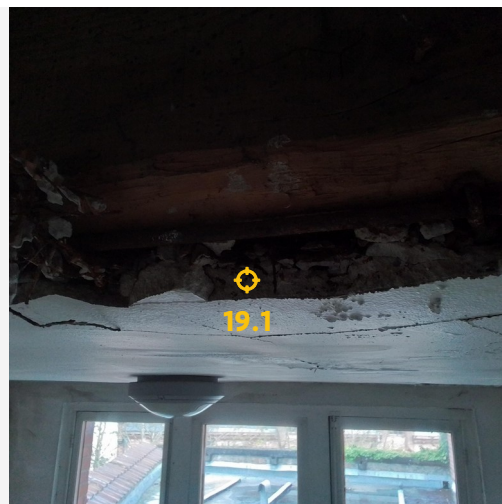

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Turnzaal

- Plan 2.2: Kelder turnzaal : pleisterwerk plafond
- Plan 2.5: Turnzaal gvl : pleisterwerk plafond
- Plan 2.8: Turnzaal V1: pleisterwerk plafond

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Mengmonster	MM08	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Turnzaal pleisterwerk plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 300,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	6,00 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.